

# dynafor™

Series LLX2 Electronic Dynamometer  
Elektroniske dynamometre serie LLX2  
Elektriska dynamometrar LLX2-serien  
Elektroniset dynamometrit, sarja LLX2  
Elektroniske dynamometre serie LLX2

English

Norsk

Svenska

Suomi

Dansk



0,5 / 1 / 2 / 3,2 t

5 / 6,3 t

10 t

GB

Operation and maintenance manual  
Original manual

FI

Käyttö- ja hoito-ohjeet  
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

NO

Bruks- og vedlikeholdsinstrukser  
Oversettelse av den originale håndboken

DK

Brugs- og vedligeholdelsesvejledning  
Oversættelse af original manual

SE

Bruks- och underhållsanvisningar  
Översättning av originalbruksanvisningen

## TABLE OF CONTENTS

	page
<b>PRIORITY RECOMMENDATIONS</b>	4
<b>DEFINITIONS AND PICTOGRAMS</b>	5
<b>1. PRESENTATION</b>	6
1.1. Operating Principle	6
1.2. Description and marking	7
1.2.1. Sensor	7
1.2.2. Display unit	8
<b>2. SPECIFICATIONS</b>	9
2.1. Sensor and Display Unit	9
2.2. Anchoring accessories	10
2.2.1. Chain anchoring accessories	10
2.2.1.1. Size in mm	10
2.2.2. Cable anchoring accessory	11
2.2.2.1. Size in mm	11
<b>3. INSTALLATION, UTILIZATION AND UNINSTALLATION</b>	11,12
<b>4. UTILIZATION PROHIBITIONS</b>	12
<b>5. OVERLOAD INDICATOR</b>	12
<b>6. OPERATION IN SINGLE CONFIGURATION</b>	13
6.1. Commissioning	13
6.1.1. Enabling the sensor batteries	13
6.1.2. Charging the display unit	13
6.1.3. Turning on the sensor	13
6.1.4. Information provided by the sensor LED	13
6.1.5. Turning on the display unit	14
6.2. Elementary functions	14
6.2.1. Keypad function limitation	14
6.2.2. Detailed description	15
6.2.3. Icons	15
6.2.4. Elementary functions and corresponding displays	16
6.2.4.1. Standard display	16
6.2.4.2. Navigating between icons	16
6.2.4.3. Measurement unit selection	16
6.2.4.4. TARE Function	16
6.2.4.5. MAX Function (Peak stress save)	17
6.2.4.6. Language selection function	18
6.2.4.7. Stopping the device	19
6.2.5. Error Messages	19

The functions described hereinafter enable standard use of the dynafor™LLX2  
The possibilities offered by dynafor™ LLX2 extend well beyond these elementary functions, and respond to the wide range of requirements encountered in industry.  
To name but a few: display of several sensors on the same display unit, display of the stress on one or more sensors on several display units, PC link-up, saving, totalling, differentiation, threshold management etc... all of these functions are described further on in this manual.

6.3. Advanced functions .....	19
6.3.1. Main Menu .....	19
6.3.1.1. Functions Menu .....	19
6.3.1.1.1. Save .....	20
6.3.1.1.2. Total .....	21
6.3.1.1.3. Safety threshold management .....	22
6.3.1.2. Parameter setting menu .....	23
6.3.1.2.1. Date and Time .....	23
6.3.1.2.2. Coefficients .....	23
6.3.1.2.3. Available memory check .....	23
6.3.1.2.4. Dynamic effect filtering .....	23
6.3.1.3. Languages .....	23
6.3.2. Other icons on the standard screen .....	24
6.3.2.1. Sensor settings and data .....	24
6.3.2.2. Display Unit Settings and Data .....	24
6.3.2.3. Display unit and sensor identification and data .....	24
6.3.2.4. Data on the power and status of the radio link .....	25
<b>7. OPERATION IN MULTIPLE CONFIGURATION .....</b>	<b>25</b>
7.1. Generalities .....	25
7.2. Examples of multiple configuration .....	26
7.3. Safety Recommendations .....	26
7.4. General procedure for setting up multiple configuration .....	27
7.5. Tools for setting up multiple configuration .....	28
7.5.1. Unlocking an assembly .....	28
7.5.2. Locking an assembly .....	28
7.5.3. Associating an assembly .....	29
7.5.4. Setting display unit parameters in Master and Slave mode .....	29
7.5.5. Radio channel availability .....	30
7.5.6. Changing the radio channel .....	30
7.5.7. Association of components .....	31
7.5.7.1. Adding one or more sensors .....	31
7.5.7.2. Adding a Slave display unit .....	32, 33
7.6. Display in multiple configuration .....	34
7.6.1. Multiple Display menu .....	34
<b>8. PC CONNECTION (OPTIONAL) .....</b>	<b>35</b>
8.1. Description .....	35
8.2. Messages with PC connection .....	35
<b>9. MAINTENANCE, CHECKING AND CLEANING .....</b>	<b>35</b>
9.1. Battery and power pack status .....	35
9.2. Changing sensor batteries .....	35
9.3. Regulatory check .....	35
9.3.1. Certificate of Adjustment .....	35
9.3.2. ISO 376 calibration certificate .....	35
9.4. Maintenance .....	35
<b>10. STORAGE, TRANSPORT, DISPOSAL .....</b>	<b>36</b>
<b>11. OPERATING ANOMALIES AND TROUBLESHOOTING .....</b>	<b>36, 37</b>
<b>12. PRODUCT MARKING .....</b>	<b>37</b>

## PRIORITY RECOMMENDATIONS



**CAUTION. Possible situation. Hazardous. Risk of slight injury or damage of the appliance.**

**Appliance completely protected by double or reinforced insulation.**

1. Before installing and using this unit, to ensure safe, efficient use of the unit, be sure you have read and fully understood the information and instructions given in this manual. A copy of this manual should be made available to every operator. Extra copies of this manual can be supplied on request.
2. Do not use the unit if any of the plates mounted on the unit are missing or if any of the information on the plates, as indicated at the end of the manual, are no longer legible. Identical plates will be supplied on request; these must be secured on the unit before it can be used again.
3. Make sure that all persons operating this unit know perfectly how to use it in a safe way, in observance of all safety at work regulations. This manual must be made available to all users.
4. The positioning and commissioning of this appliance must be carried out under conditions that ensure installer safety in compliance with the relevant regulations.
5. Each time, before using the unit, inspect the unit for any visible damage, as well as the accessories used with the unit. Never use an appliance that is not obviously in good condition. Return the appliance to the manufacturer for servicing if any anomalies arise that have no connection with the state of the battery.
6. Protect your appliance from any form of impact, especially the display unit.
7. The unit must never be used for any operations other than those described in this manual. The unit must never be used to handle any loads exceeding the maximum utilization load indicated on the unit. It must never be used in explosive atmospheres.
8. This appliance should never be used for man-riding applications without a thorough prior check that the utilization coefficients required for personnel safety have been applied, and more generally that the safety regulations for the load line on which it has been installed have been applied.
9. Tractel® declines any responsibility for use of this unit in a setup configuration not described in this manual.
10. Tractel® declines any responsibility for the consequences of any changes made to the unit or removal of parts.
11. Tractel® declines any responsibility for the consequences resulting from disassembly of the unit in any way not described in this manual or repairs performed without Tractel® authorization, especially as concerns replacement of original parts by parts of another manufacturer.
12. As a Dynafor™ dynamometer is a lifting accessory, the safety regulations applicable to this category of equipment must be applied.
13. If the unit is to be definitively removed from use, make sure the unit is discarded in a way which will prevent any possible use of the unit. All environment protection regulations must be observed.
14. Any operation of this appliance in conjunction with supplementary equipment relaying signals on an operating system must be preceded by a risk analysis related to the operating functions implemented, carried out by the system user or assembler, and all appropriate measures are taken as a consequence.
15. Certified in compliance with European regulations, this appliance should be checked for compliance with the regulations of any other country where it might be used, prior to being commissioned there.
16. The display power supply unit is used as a breaker and must be accessible at any time.

**GB**

# DEFINITIONS AND PICTOGRAMS

## Definitions:

The following terms are used in this manual:

- "Product": Equipment element or assembly defined on the cover page, delivered complete in its standard version, or as one of the various models described.
- "Installation": Comprehensive set of operations required to place a complete product in a condition ready for commissioning (or connection to other components for commissioning), starting from the state in which the product has been delivered.
- "User": Person or department in charge of management and safe use of the product described in the manual.
- "Technician": Qualified person in charge of the maintenance operations described and authorised to the user by the manual ; the technician is understood to be skilled and familiar with the product.
- "Operator": Person or department using the product in compliance with the purpose for which it is intended.
- "Sensor": LLX2 or LLXh sensor, or any other load cell implementing a strain gauge associated to an LLXt module, thus becoming a component of an "LLX2 System".
- "LLX2 System": Any force measuring system using LLX2 technology.

GB

## Pictograms used in this manual:



«**DANGER**»: Remarks intended to prevent fatal, serious or minor injury to personnel or damage to the environment.



«**IMPORTANT**»: Remarks intended to prevent a failure or damage to the product, but not directly endangering the life or health of the operator or any other person, or damage to the environment.



«**NOTE**»: Remarks concerning precautions to be taken to ensure easy, efficient installation, use and maintenance.



You must read the user and maintenance manual.

## 1 PRESENTATION

The dynafor™ LLX2 dynamometers are precision appliances (0.1% ISO 376 . 21°C) (I.P. 67 = 0,2%), for measuring pulling force and indicating loads. The capacity scale ranges from 500 daN to 10000 daN.

A dynafor™ LLX2 is made up of a sensor and a mobile display unit.

A two-way radio link-up using the 2.4 GHz wave band connects the two components.

16 radio channels are used. Each display unit and sensor have their own address, enabling unequivocal identification in the event of a multiple set-up.

The specific, patented shape of the attaching head enables you to use either standard shackles or standardised accessories for chains.

GB

The LLX2 is available in two versions: Standard version with interlinking anchoring rings in the perpendicular surfaces, or an optional version with the anchoring rings both on the same side (see Page 9 diagram). The standard version enables articulation of lifting accessories on both sides, thus avoiding stresses due to load movements and enhancing appliance precision.

These assemblies are put together on our production line and cannot be modified later by the user.

The technologies implemented on a radio and software level offer, aside from the standard uses to be expected from an industrial dynamometer, multiple configuration possibilities that combine several sensors with several display units. They also offer access to advanced function such as: saving, threshold management, monitoring etc.

The PC – USB link permits to download, save and manage measurements data. A display unit can be configured as Master or Slave within a network.

The standard version of the equipment comes with batteries and power pack in a carrying case containing:

- a) A sensor
- b) A display unit and battery charger
- c) An operating and maintenance instruction manual
- d) A certificate of adjustment
- e) A certificate of CE compliance

### 1.1 Operating Principle

The operating principle of the dynafor™ LLX2 is based on strain gauge measurement of the extension, within its limits of elasticity, of a metal body subjected to traction stress.

The appliance will work in all directions.

The sensor generates an electrical signal that is proportional to the load. This signal is processed by a micro-processor analyser and then transmitted via radio waves to the display unit, which immediately displays the load applied to the sensor to which it is linked.


When switched on, the sensor data, such as identification and date of last metrology check, is displayed on the display unit.

The display unit is compatible with all of the LLX2 model sensors, irrespective of their capacity. Unless otherwise ordered, the radio link-up between the LLX2 sensor and the display unit is set definitively in the factory before dispatch. After this, the radio link can be configured by the user to meet their requirements.

## 1.2 Description and marking

### 1.2.1 Sensor

GB

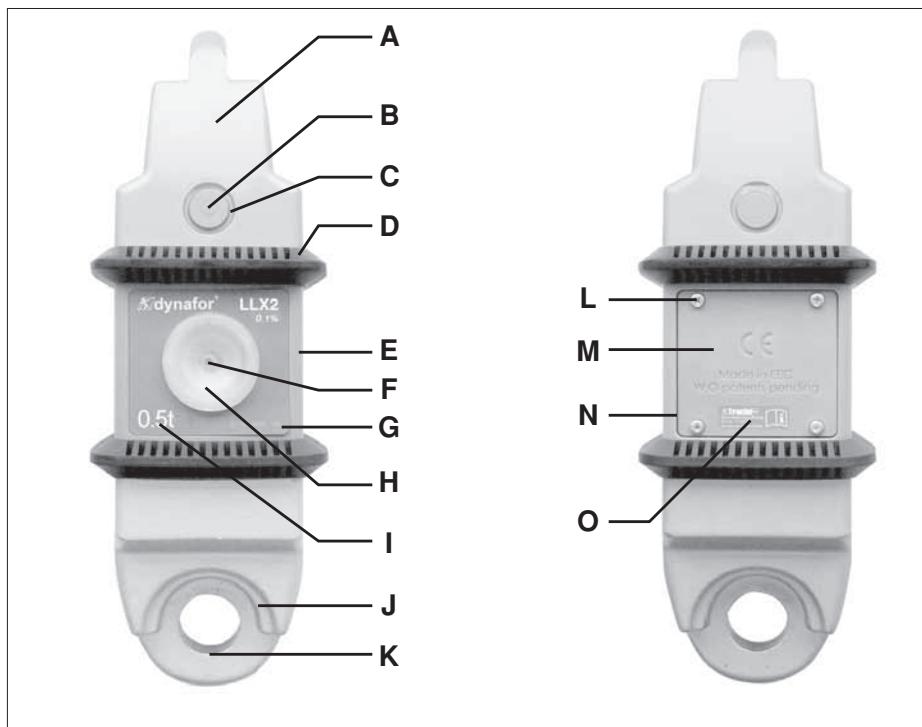


A	Attaching head	I	Maximum sensor capacity
B	Coupling stud	J	Shackle centring flange
C	B stud securing clip	K	Attaching ring
D	Protective bumper	L	Securing screws
E	Protective housing	M	Battery cover
F	On / Off button	N	Battery housing ( 3 x "AA" )
G	Serial No.	O	Manufacturer's label
H	Operating indicator		

#### Provisions applied:

- **Machine Directives:** 2006/42/CE
- **CEM Directive:** 2004/108/CE
- **Electrical Safety:** IEC 61010-1 2<sup>nd</sup> Edition 2001
- **Radio certifications:** CE: Radio Tests EN 300 440-2 V1.1.1 / USA & Canada: FCC ID / Australia: C-Tick ID
- **R&TTE Directive** (1999/5/CE)


### 1.2.2 Display unit

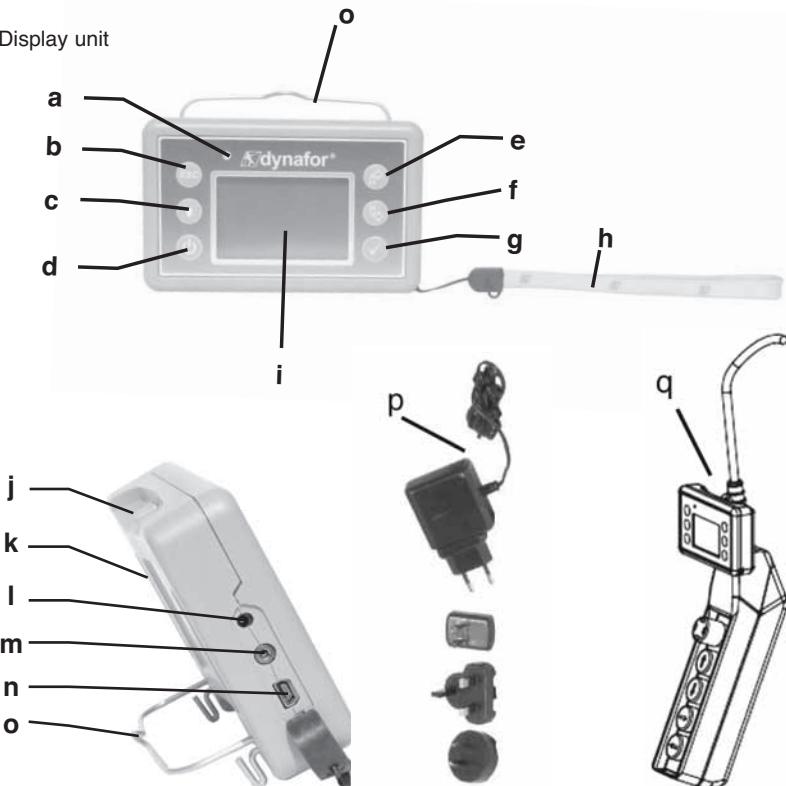

<b>a</b>	Indicator LED (manufacturer use)	<b>j</b>	Attaching points for the display unit on the bumper of the sensor housing
<b>b</b>	Key: "esc"	<b>k</b>	CE Marking and Serial No.
<b>c</b>	Back light key Press once = Auto OFF 90" Press three times = permanent > OFF by pressing once	<b>l</b>	Charger socket
<b>d</b>	Key: On / Off	<b>m</b>	Serial port (manufacturer use)
<b>e</b>	Key: Enables available options and clockwise browsing	<b>n</b>	USB port
<b>f</b>	Key: Enables available options and anti-clockwise browsing	<b>o</b>	Metal wire
<b>g</b>	Key: Confirm / Enter	<b>p</b>	Charger 100-240 Vac 50/60 Hz. 180 mA Secondary: 12 Vdc. 500 mA.
<b>h</b>	Safety wrist strap	<b>q</b>	Universal mounting kit
<b>i</b>	LCD graphic screen 128 x 64 pixels 67 x 40 mm		

## 2. SPECIFICATIONS

### 2.1 Sensor and Display Unit

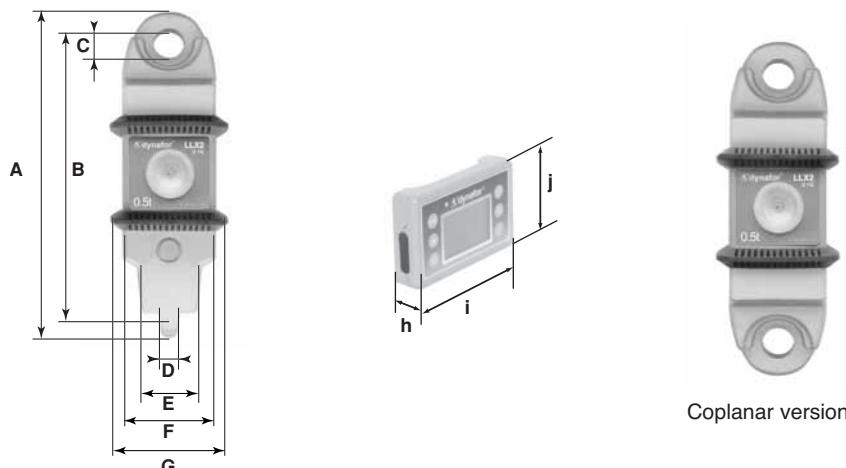

Coplanar version

MODEL		LLX2 0.5 t	LLX2 1 t	LLX2 2 t	LLX2 3.2 t	LLX2 5 t	LLX2 6.3 t	LLX2 10 t	Disp. Unit		
Maximum capacity	t	0.5	1	2	3.2	5	6.3	10	All		
Test load	t	0.75	1.5	3	4.8	7.5	9.6	15	-		
Safety coefficient					Minimum 4				-		
Precision		0,1 % according to ISO 376 . 21°C (I.P. 67 = 0,2%)							-		
daN		0.5	1	2	3.2	5	6.3	10	-		
Increment	daN	0.1	0.2	0.5	0.5	1	1	2	<-		
Max. Display	daN	550	1100	2200	3500	5500	6900	11000	<-		
Number height	mm	-	-	-	-	-	-	-	25		
Autonomy		From 300 to 3000 h depending of functions							48 h		
Radio scope	m	80 (in open field) (I.P. 67 = 60)									
RF technology		2.4 Ghz									
Weight	kg	2.300			3.350		6.45	0.180			
IP Protection		I.P.64 NEMA 4 (I.P. 67 optio							I.P. 54		
Usafe		From - 20° to 40°C									
Sensitivity to T°		0.05% per 10°C									
Head material		Steel							-		
Sensor material		Aluminium					Steel	-			
Dimensions mm		See technical data sheet 2026									

For information, the radio range measured in laboratory is 80 m (60 m for IP 67) when the front side of the sensor or of the LLXt module is pointing toward the back side of the display unit.

Caution ! This range may differ depending on circumstances, in particular:

- presence of obstacles.
- electromagnetic interference.
- under certain atmospheric conditions.

If you have any trouble or if you have a specific utilisation, contact the Tractel® network.

## 2.2 Anchoring accessories

### 2.2.1 Chain anchoring accessories

To facilitate assembly and disassembly, Tractel® offers a series of accessories for G 80 chain, equipped with treated steel pins and DIN 6799 support collar type elastic rings.

The accessories are delivered boxed.


**To implement this solution, it is essential that you use Tractel® supplied pins and collars.**

Using a pin with support collars.


Position the chain accessory on the sensor attachment ring and slide

the pin through the holes in the accessory and the sensor


Lock off the pin with a collar.

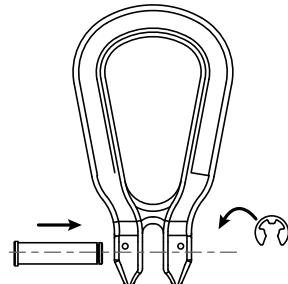


#### 2.2.1.1 Size in mm

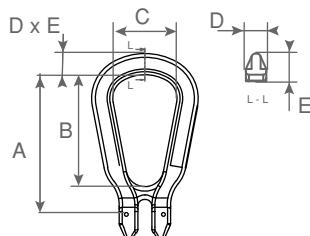

WLL	A	B	C	D	E
0.5 <> 3.2 t	111	88	50	17	17
5 - 6.3 t	185	150	85	27	29
10 t	210	155	95	27	31

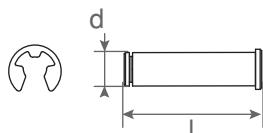

WLL	d	I	Support collar
0.5 <> 3.2 t	13	50	10 mm DIN 6799
5 - 6.3 t	20	76	15 mm DIN 6799
10 t	24	92	19 mm DIN 6799

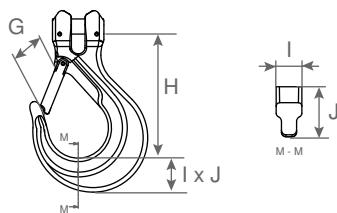


WLL	G	H	I	J
0.5 <> 3.2 t	41	110	25	30
5 - 6.3 t	67	164	34	47
10 t	80	195	43	50

## 2.2.2 Cable anchoring accessory

Any shackle that complies with the relevant regulations can be used for dynafor™ LLX2 to be mounted onto a traction line, as long as it complies with the dynafor™ LLX2 maximum capacity.

### 2.2.2.1 Size in mm

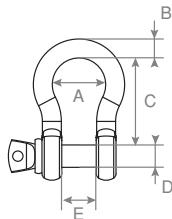

WLL	A	B	C	D	E	kg
0.5 < > 3.2 t	42	16	60	19	27	0.6
5 - 6.3 t	58	22	84	25	37	1.4
10 t	89	35	132	38	57	4.4

## 3 INSTALLATION, UTILIZATION AND UNINSTALLATION

GB

### 3.1 Conditions prior to set-up and use

- Altitude: Up to 2000 m
- Relative humidity: Max 80%
- Degree of pollution assigned: 2


Before setting up and using the dynamometer you must:

- make sure that there is no stress value shown when the appliance is not subject to traction.  
Should this occur, refer to Chapter 11 Operating Anomalies and Troubleshooting.
- make sure that the sensor batteries and display unit power pack are adequately charged.
- make sure that there is a good radio link between the sensor and the display unit.
- use the "ID" icon to check that the sensor serial number shown on the sensor plate is the same as the sensor serial number shown by the display unit (see section 6.2.2 and section 6.2.3).

### 3.2 Installation

When installing you must:

- make sure that the load line anchoring point(s) are sufficiently robust in relation to the traction that will be applied.
- make sure that the anchoring accessories at either end of the dynamometer are compatible, and that they comply with the relevant regulations.
- make sure that clevis pins are well locked, with the nut screwed down to the maximum, and make sure that the hook safety latch is working correctly.
- make sure that the sensor is correctly aligned in the traction line.

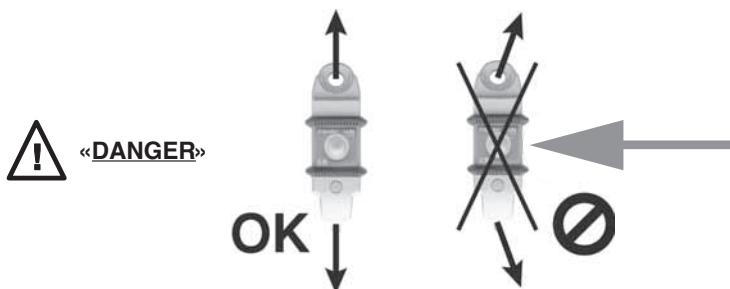

### 3.3 Utilization

Only use dynafor™ LLX2 in traction, avoiding compression, twisting or flexing.

The appliance can be used in all directions, including horizontally.

The dynafor™ LLX2 operates correctly in a temperature range of de -20° C to + 40° C. For use outside of this range, the appliance will require heat protection.

### 3.4 Uninstallation

When uninstalling the appliance, first make sure that it is no longer subject to any traction stress.

## 4 UTILIZATION PROHIBITIONS

GB


#### It is prohibited:

- To use dynafor™ LLX2 in a line for lifting people without having carried out a prior specific risk analysis.
- To modify the appliance housing by machining, drilling or any other process.
- To use dynafor™ beyond their maximum capacity.
- To put the Dynafor in a arc weld electrical circuit.
- To disassemble or uncover the sensor or display unit.
- To use the appliance for operations other than those described in this manual.


### 5 OVERLOAD INDICATOR



**«DANGER»**

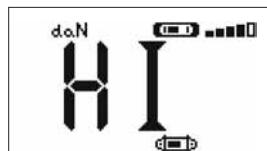

When the load applied to the sensor exceeds the maximum capacity of the appliance of 15 % ( e.g.: a 5 t loaded at 5.75 t ) the display unit indicates an overload message "HI" as shown opposite, and emits an intermittent beep.

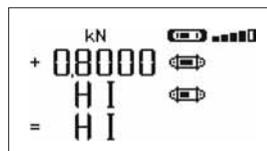

If several sensors are connected to the display unit, the overloaded sensor will be immediately identified.

In the example display opposite, relating to a two-sensor set up, the sensor on the second line is overloaded.

In the event of overload, all stress on the sensor must be completely relieved and a check made that the appliance returns to zero.

If the appliance shows a stress value, even though tension is not applied, then it has suffered a permanent distortion. In this case, you must have the appliance serviced by the manufacturer before continuing to use it.

## 6 OPERATION IN SINGLE CONFIGURATION

Single configuration consists of using an assembly made up of one sensor and one display unit for measuring and displaying the stress on the sensor. Depending on the user's requirements, the display unit can either be attached to the sensor or be separated from it.

Unless otherwise ordered, the radio link-up between the sensor and the display unit is set definitively in the factory before dispatch. After this, the radio link can be configured by the user to meet their requirements (see Chapter 7: Operation in multiple configuration).

### 6.1 Commissioning

#### 6.1.1 Enabling the sensor batteries

The 3 x 1.5 V "AA" batteries are installed in the factory.

Remove the insulating tab protruding from the battery compartment to enable them.

For future battery changes, refer to Chapter 9.2

GB

#### 6.1.2 Charging the display unit

The display unit is delivered with the power pack charged.

Afterwards, use the charger provided to charge the power pack.

Charging time: 3 h.

The display unit can be used during charging.

#### 6.1.3 Turning on the sensor



**Always turn on the sensor before turning on the display unit; otherwise the display unit will not be able to establish the radio link.**




The ON/OFF switch is actuated by pressing lightly at the centre of the membrane.  
On power up, the two red LEDs flash.  
To switch off, press and hold the switch lightly for 3 seconds.

#### 6.1.4 Information provided by the sensor LED

Sensor operating MODE	Sensor LED flashing	Measures per second	Autonomy
Stop	Off	-	-
Standard	1 flash per second	4 per second	300 h
Standard slow	1 flash every 2 seconds	1 per second	500 h
Power saving	1 flash every 4 seconds	1 every 4 seconds	1000 h
Standby	1 flash every 8 seconds	-	3000 h
Peak load	2 flashes per second	32 per second	100 h
Batteries low	Same but one LED at a time		-

### 6.1.5 Turning on the display unit

A

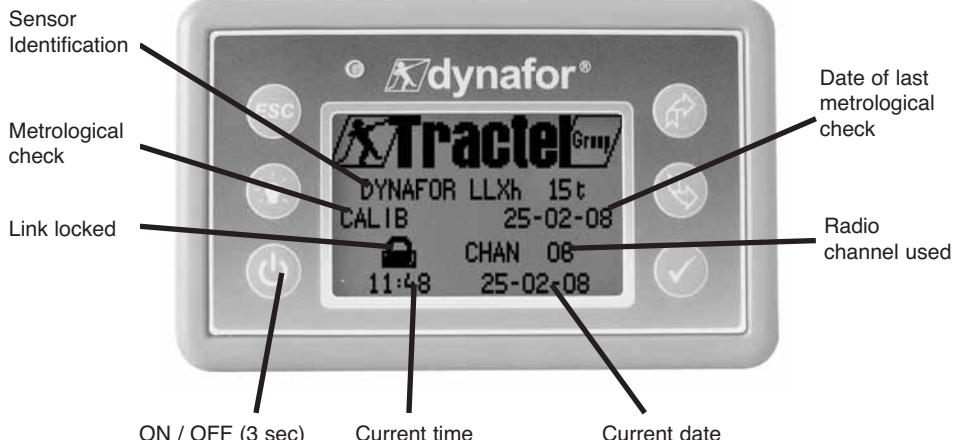

The welcome screen is shown for 4 seconds, then the standard display window is shown.

## 6.2 Elementary functions

This chapter presents the functions that enable elementary use of dynafor™ LLX2.

### 6.2.1 Keypad function limitation

This function is used to limit access to the advanced functions of the display unit.

In «Limited» mode, only the three basic functions are accessible: UNITS, TARE, MAX.

In «Full access» mode, all the functions are accessible.

Transition from one mode to another is achieved by a sequence of buttons on the front panel of the display unit.

This function facilitates use of the LLX2 System by the operator while eliminating the risk of an inadequate operation due to certain parameters being changed.

#### 6.2.1.1 Deactivate «Limited» mode :

Press the ESC key when the display unit is switched off.

The next time the display unit is powered up, the MENU icon will appear in the upper left corner of the screen in place of the icon representing a key.

#### 6.2.1.2 Activate «Limited» mode:

Press the ESC key when the display unit is switched off.

The next time the display unit is powered up, an icon representing a key will appear in the upper left corner of the screen in place of the MENU icon.



### 6.2.1.3 Standard screen in "Limited" mode


X	Action	Comments
		No action
		No action
		Navigate between functions. Units, Tare and Max.
		Navigate between functions. Units, Tare and Max.

In this manual, this number refers to the position of the screen in the block diagram at the end of the manual.

### 6.2.2 Detailed description

In « full access » mode, display all the icons by pressing one of the or buttons.

### 6.2.3 Icons

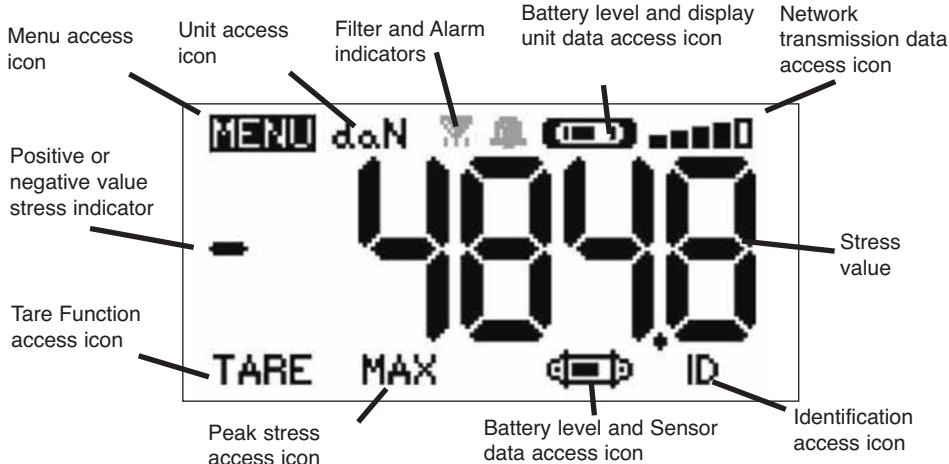

#### a) Active icons:

Menu access icon: offers access to advanced functions (See chapter 6.3).

Units access icon: enables measurement unit selection (See section 6.2.4.3).

Tare Function access icon: enables Tare function (Gross / Net Load) (See section 6.2.4.4).

Peak Stress access icon: enables the maximum stress save function (See section 6.2.4.5).

Display unit data access icon: shows display unit power pack charge and data relating to the display unit (See section 6.3.2.2).

Transmission data access icon: enables viewing and modification of the radio network status (see section 6.3.2.4).

Identification access icon: enables viewing of network equipment identification (see section 6.3.2.3).

Sensor data access icon: Shows sensor battery charge and data relating to the sensor (See section 6.3.2.1).

#### b) Indicator Icons:

Alarm Indicators: appear if one or more safety thresholds have been set, flashing if exceeded.

Printer indicators: not used in this version.

Filter indicators: appears if one of the dynamic effect filters is activated. This indicator takes priority over the printer icon.

GB

## 6.2.4 Elementary functions and corresponding displays

### 6.2.4.1 Standard display

Display	Action	Comments
1		
		No action
		No action
		Select an icon
		Select an icon
GB		<b>Standard Display:</b> Sensor stress. Measurement units. Dynamic effect filtering, see advanced functions § 6.3.1.2.4. Display unit power pack level. Sensor battery level. Radio reception level.

### 6.2.4.2 Navigating between icons

2		
		Confirm current selection
		Return to standard display
		Move clockwise from icon to icon
		Move anti-clockwise from icon to icon
GB		<b>Navigation:</b> By pressing on either of the two arrows, all available functions are displayed. Move from icon to icon using the arrows.

### 6.2.4.3 Measurement unit selection

3		
		Confirm selection
		Return to standard display without modification
		Select an icon and enable the available options
		Select an icon and enable the available options
GB		<b>Select Unit: daN, kN, kg, t, Lbs, Ton.</b> Select the unit icon, which starts flashing. Confirm with ✓ Enable the various unit symbols: daN, kN, kg, Metric ton, pounds, short Ton. Confirm with ✓

### 6.2.4.4 TARE Function

4		
		Confirm TARE option when it is highlighted.
		Return to standard display without modification
		Select an icon and enable the available options
		Select an icon and enable the available options
GB		<b>TARE Function:</b> Select the TARE icon, which starts flashing. Confirm with ✓ Enable the various options. Confirm with ✓ <b>TARE</b> = Initialise a new Tare <b>RAW</b> = Sum of NET + TARE <b>NET</b> = Difference between RAW - TARE

#### 6.2.4.5 MAX Function (Peak stress save)

	Display	Action	Comments
5		<p><b>✓</b> Reset MAX value to current stress level</p> <p><b>ESC</b> Return to standard display</p> <p> No action</p> <p> No action</p>	<p><b>Peak load function:</b> From the Standard screen, go to the MAX icon. Confirm with ✓</p> <p>The "in progress" screen appears while the display unit dialogues with the sensor to change to "Peak Load" mode - 32 measures per second</p>
6		<p><b>✓</b> Reset MAX value to current stress level</p> <p><b>ESC</b> Return to standard display</p> <p> Enable MAX window selection mode</p> <p> Enable MAX window selection mode</p>	<p><b>Peak load function:</b> The peak load value is displayed The barograph represents 100% of sensor capacity The cursor indicates the peak value of stress The moving black line shows the immediate stress value</p>
7		<p><b>✓</b> Confirm selection</p> <p><b>ESC</b> Return to MAX display</p> <p> Move clockwise from icon to icon</p> <p> Move anti-clockwise from icon to icon</p>	<p><b>Advanced Peak load functions:</b> In this mode you can save the peak stress set saves. Using the arrows and from the MAX window, select the icon: Diskette and confirm with ✓ to save. The printer icon is not used in this version.</p>

GB

#### 6.2.4.6 Language selection function

	Display	Action	Comments
8 GB	<p>MENU</p> <p>FUNCTIONS</p> <p>PARAM CONF</p> <p>LANGUAGE1</p> <p>LANGUAGE2</p>	 Confirm selection <b>ESC</b> Return to standard display without modification  Select the available options  Select the available options	<p><b>Language group selection:</b> Select the MENU icon.</p> <p>Confirm with ✓</p> <p>Select the required language group: LANGUAGE 1, LANGUAGE 2.</p> <p>Confirm with ✓</p>
9	<p>MENU-LANGUAGE1</p> <p>DEUTCH</p> <p>ENGLISH</p> <p>ESPAÑOL</p> <p>FRANÇAIS</p> <p>ITALIANO</p> <p>PORTUGUÉS</p>	 Confirm selection <b>ESC</b> Return to previous display without modification  Select the available options  Select the available options	<p><b>Language selection:</b></p> <p>Select the required language.</p> <p>Confirm with ✓</p>
10	<p>MENU-LANGUAGE2</p> <p>NL</p> <p>...</p>	 Confirm selection <b>ESC</b> Return to previous display without modification  Select the available options  Select the available options	<p><b>Language selection:</b></p> <p>Select the required language.</p> <p>Confirm with ✓</p>

#### 6.2.4.7 Stopping the device


Display	Action	Comments
11		
		No action
	ESC	No action
		Select an icon and enable the available options
		Select an icon and enable the available options
		<b>Stopping the device:</b> Keep the ON / OFF button depressed for 3 seconds to switch off the display unit. The sensor automatically moves into standby mode, and will start up again when the display unit is switched on. If necessary you can switch off the sensor by pressing on the ON / OFF button.

#### 6.2.5 Error Messages

No radio reception

GB

12

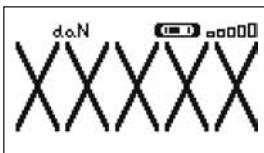

Possible causes	Solutions
Sensor switched off or switched to the standby mode. Sensor too far from display unit. Network conflict. High electrical magnetic interference.	Switch off display unit, switch on sensor, switch on display unit. Bring appliances closer together Check network configuration (see advanced functions section 6.3.2.4).


### 6.3 Advanced functions

This chapter presents the functions that enable advanced use of dynafor LLX2.

See the general overview of the programme at the end of the manual.

#### 6.3.1 MAIN Menu


13

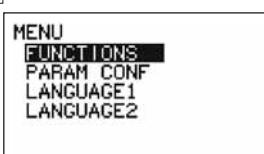

	Confirm selection	<b>Main Menu:</b>  Select MENU. Confirm with ✓  Select the required sub-menu. Confirm with ✓
ESC	Return to standard display without modification	
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	


#### 6.3.1.1 Functions Menu

14

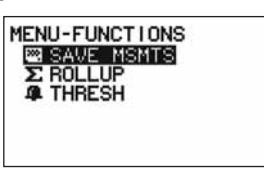

	Confirm selection	<b>Functions Menu:</b>  Select the required sub-menu. Confirm with ✓
ESC	Return to standard display without modification	
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	

### 6.3.1.1.1 Save

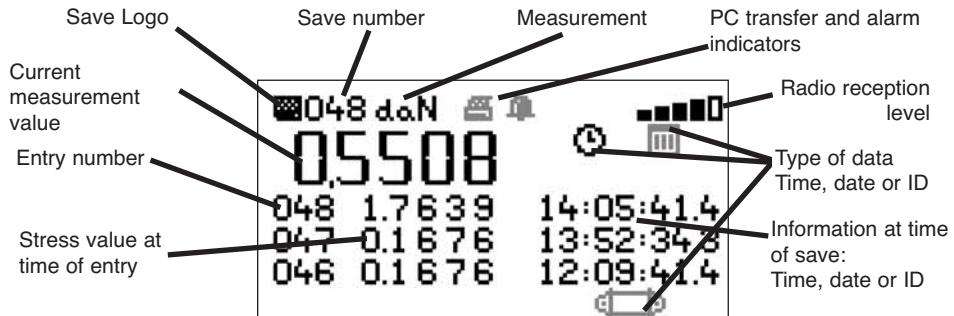


15

GB




<input checked="" type="checkbox"/>	Save	<b>Storing measurements:</b> Press ✓ to save: The operation No. The load value displayed The time of save or date of save or No. of corresponding sensor. If several sensors are shown, the total is taken into consideration.
ESC	Return to standard display	
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	

16

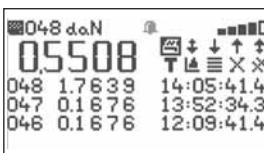

<input checked="" type="checkbox"/>	Confirm selection	<b>Save sub-menu:</b> Select the sub-menu.
ESC	Return to previous display	See details and keys in the following table.
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	Confirm with ✓

17

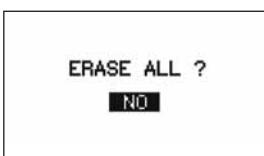


<input checked="" type="checkbox"/>	Confirm selection	<b>Confirmation screen:</b>
ESC	Return to previous display	In the event of total deletion, confirmation is required.
	Select an icon and enable the available options	Select one of the options
	Select an icon and enable the available options	Confirm with ✓


#### Save sub-menu keys

	Not used in this version		Choose between G "gross" or N "net" of the displayed value
	Scroll page by page downwards		Graphic (disabled function)
	Scroll line by line downwards		Press ✓ to display one after another: The time, the date or sensor identification
	Scroll line by line upwards		Delete selected line
	Scroll page by page upwards		Delete all (followed by confirmation screen)
	Displays the time		Displays sensor identification
	Displays the date		

### 6.3.1.1.2 Total

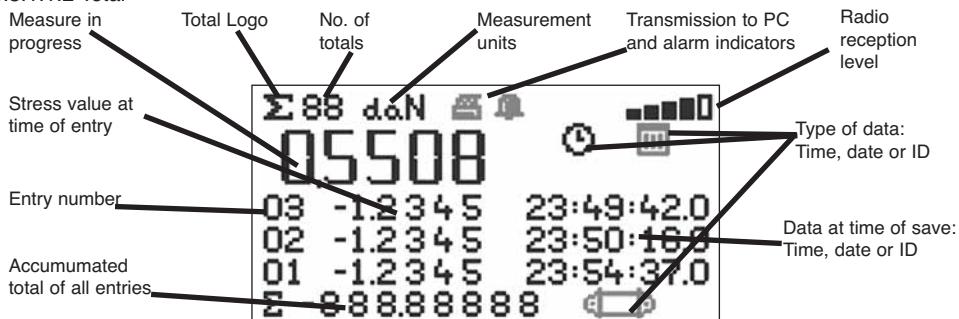


18

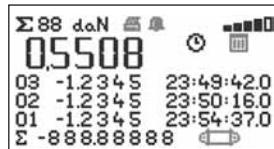


	Save and total	<b>Total measurements:</b> Press ✓ to save and total: The operation No. The stress value displayed The time of operation or date of operation or No. of corresponding sensor. If several sensors are shown, the total is taken into consideration
ESC	Return to standard display	
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	

19

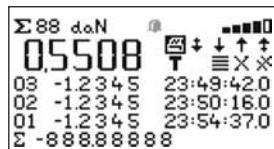

	Confirm selection	<b>Total sub-menu:</b> Select the sub-menu. See details and keys in the following table.
ESC	Return to previous display	
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	Confirm with ✓

20

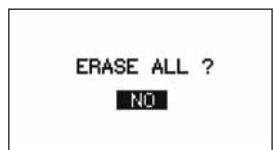


	Confirm selection	<b>Confirmation screen:</b> In the event of total deletion, confirmation is required.
ESC	Return to previous display	Select one of the options Confirm with ✓
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	

Total sub-menu keys


	Not used in this version		Choose between G "gross" or N "net" of the displayed value
	Scroll page by page downwards		Graphic (disabled function)
	Scroll line by line downwards		Press ✓ to display one after another: The time, the date or sensor identification
	Scroll line by line upwards		Delete selected line
	Scroll page by page upwards		Delete all (followed by confirmation screen)
	Displays the time		Displays sensor identification
	Displays the date		

### 6.3.1.1.3 Safety threshold management

NOTE: Electrical use of the « Safety threshold management » function is only possible provided the LLX2 display unit is used as a component of the LLX2 Monitor equipped with 5 changeover relays (220 Vac 5 A).

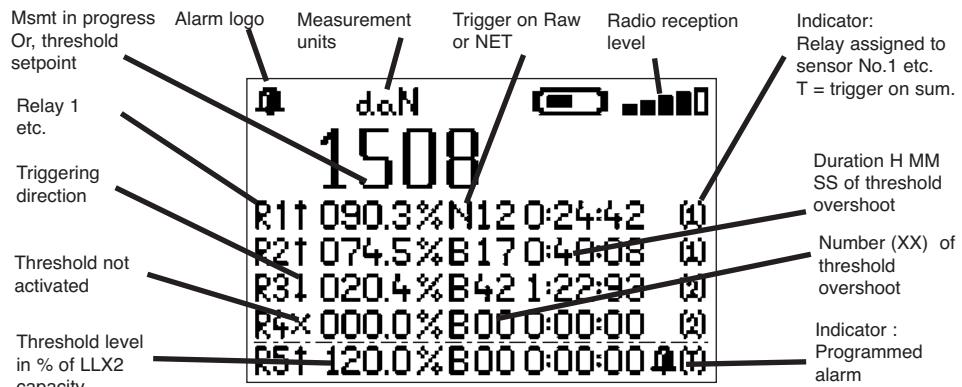


GB

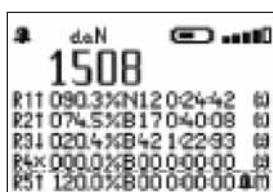

<input checked="" type="checkbox"/>	No action	<b>Safety threshold management:</b>
ESC	Return to standard display	This window is used to display: - the value of the actual force. - the programming state of the 5 relays. - the trigger setpoints. - the assignment of the sensors to the various relays. - the state of the audible alarms
	Select an icon and activate the available options	
	Select an icon and activate the available options	

22

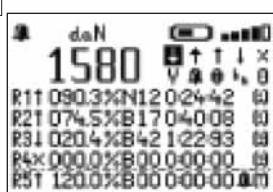

<input checked="" type="checkbox"/>	Confirm selection	<b>Threshold Management sub-menu:</b>
ESC	Return to previous display	Select the sub-menu. See details and keys in table below. Validate with "✓".
	Select an icon and activate the available options	The thresholds increment in steps of 0.5% of the sensor capacity. Adjustment range: 0 to 120% of sensor capacity.
	Select an icon and activate the available options	During the adjustment, the threshold setpoint is displayed in the unit of measurement used

Key for Threshold management sub-menu


	Scroll down line by line		To modify threshold value
	Scroll up line by line		Programmed audible alarm
	Trigger programmed threshold on upward overshoot	[1]	No. of sensor to which threshold is assigned
	Trigger programmed threshold on downward overshoot	[T]	Threshold assigned to all sensors
	No programmed threshold trigger		Choice of trigger with respect to Raw or Net
R1	Relay identification	0	Reset number and overshoot time of programmed threshold

### 6.3.1.2 Parameter setting menu


Display	Action	Comments
23 	 Confirm selection <b>ESC</b> Return to previous display  Select an icon and enable the available options  Select an icon and enable the available options	<p><b>Parameter setting menu:</b> Select the sub-menu. Confirm with ✓</p> <p>For +  and +  <h4>6.3.1.2.1 Date and Time</h4> </p>

24 	 Return to main display <b>ESC</b> Return to main display  Select an icon and enable the available options  Select an icon and enable the available options	<p><b>Date and hour:</b> Select the parameter to be modified. Confirm with ✓</p> <p>Modify the parameters, using the arrows. Confirm again with ✓</p> <p>Exit and confirm modifications by validating V at the bottom of the screen.</p>
--	---	--

#### 6.3.1.2.2 Coefficients

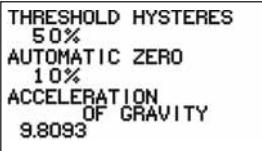25 	 No action <b>ESC</b> Return to main display  No action  No action	<p><b>COEFFICIENTS:</b> These parameters can only be modified by the manufacturer. Hysteresis of the trigger points; 50% of the adjusted value. ZERO auto &lt; 10 % of the capacity Gravity acceleration: coefficient used for the conversion N / kg. PARIS value by default</p>
---	---	--

#### 6.3.1.2.3 Available memory check

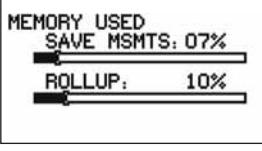26 	 Return to main display <b>ESC</b> Return to main display  No action  No action	<p><b>Memory:</b> Indicates the memory fill rate.</p> <p>Point: Saved values (Max. 99).</p> <p>Total: accumulated values (Max. 99).</p> <p>For reset see sections 6.3.1.1.1 and 6.3.1.1.2.</p>
--	---	--

GB

#### 6.3.1.2.4. Dynamic effect filtering

Display	Action	Comments
<b>26bis</b>		
<b>FILTERING</b>		
DISPLAY : 0.50 s		
RELAY : 0.25 s (1>4)		
	Return to main display	<b>Filtering:</b> Display: used to stabilise the value displayed by calculating the running mean during the configured period. Relay: used to time-delay triggering by calculating the running mean during the configured period. Only relays 1 to 4 are filtered; relay 5 is triggered instantaneously. Period : 0 to 5 s in steps of 0.25 s
	Return to main display	
	Select a parameter, validate with ✓, and modify using arrows.	Indicator, filter on display
	Select a parameter, validate with ✓, modify using arrows.	Indicator, filter on thresholds
		Indicator, filter on display and thresholds

**GB**



**NOTE:** In «Max» mode, the filter function is deactivated.  
When the «Max» mode is exited, the filter function is automatically reactivated.  
The measurements sent to the PC on the USB link are not filtered.

#### 6.3.1.3. Languages

See section 6.2.4.6

#### 6.3.2. Other icons on the standard screen

##### 6.3.2.1 Sensor icon: - Sensor settings and data

**27**

	SENSAD:022
STANDARD	
↓TT: 28°	LVAR: 15% ✓
ECONOMY	
ENABLE	X
STANDBY	
COMPLETE STOP	

Return to standard display	<b>Sensor parameters display:</b> AD 22 = sensor address
Return to standard display	Switch from standard to power saving mode after 28' if variation step > 15% of the stress. Enabled ✓
Select an icon and enable the available options	Switch to power saving mode in standby. Disabled X
Select an icon and enable the available options	TOTAL SHUTDOWN: Powers down the sensor. To power up again you must use the ON/OFF switch on the sensor.

##### 6.3.2.2. Display Unit icon: - Display unit settings and data

**28**

	AD:000002

No action	<b>Display unit parameter display:</b>
Return to standard display	AD = display unit address
No action	This screen is displayed if the sensor/display unit pair is locked.
No action	

##### 6.3.2.3 Identification icon: - Display unit and sensor identification and data

**29**

	CHAN:08
ID: 05000080	
MAX 15t	V1-0 S1-0
CALIB	25-02-08


	ID: 06007007
	V1-0 S1-0

Return to standard display	<b>Display identification of elements in the network:</b>
Return to standard display	Sensor: Serial No., capacity, hardware version, software version, date of last calibration or adjustment.
No action	Disp. Unit: Serial No., hardware version, software version.
No action	

### 6.3.2.4 Radio link icon:


Data on the power and status of the radio link

30

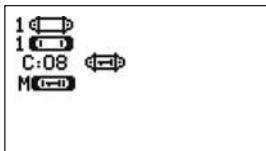

	Return to standard display	<b>Radio network parameter settings:</b>
ESC	Return to standard display	1  = 1 sensor detected
	Select an icon and enable the available options	1  = 1 display unit detected
	Select an icon and enable the available options	C : 8 = No. of selected radio channel M = Display unit is Master. (E = Slave unit) = The sensor / display couple is locked.

31

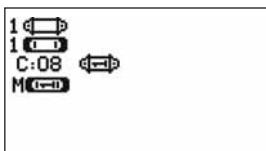

	Confirm selection	<b>Radio network parameter settings:</b>
ESC	Return to standard display	1 NNN = sensor identification
	Select an icon and enable the available options	1 NNN = display unit identification
	Select an icon and enable the available options	C : 8 = No. of selected radio channel M = Display unit is Master. (E = Slave unit) = The sensor / display couple is locked. <input checked="" type="checkbox"/> = Couple linked but not locked. <input type="checkbox"/> = Couple not linked.

If several sensors are linked to the display unit, the weakest signal will be displayed.

## 7 OPERATION IN MULTIPLE CONFIGURATION

### 7.1 Generalities

Multiple configuration consists of linking up the four sensors to anything up to four display units (a master display and 1 to 3 slave displays). The sensors can have different capacities.  
(For more than four sensors the PC option is required. See chapter 8).

For some applications it is useful to display the measures coming from several sensors on just one display unit.

Example: Lifting a load with a two- winch suspended load bar, each winch equipped with a sensor. The grouping of the two strain measures on the same display unit enables the operator to view two strains and their total and to check the correct distribution of the load between the two winches.

For other applications it is useful to have the display of the stress measurement from one sensor on several display units.

Example: Two operators are manoeuvring a load. One guides the manoeuvre, the other monitors and saves the stress levels. It should be noted that in an application with several display units, only the "Master Unit", has control over the sensor, the other "Slave units", repeat the data coming from the Master Unit.

Certain applications require several sensors on several display units.

Example: Complex manipulation of a load, like a hydro-electric power station turbine, carried out by several participants, working on different levels.

GB

## 7.2 Examples of multiple configurations



4 sensors linked to one Display Unit

GB

4 sensors linked to one Master Display Unit and Two Slave Units




## 7.3 Safety Recommendations

When setting up a multiple configuration, you must physically assemble and identify all of the components: sensors, Slave display units and Master display unit before starting to link them.

This operation is essential if you are to avoid an improbable, but possible, confusion with a component that does not belong in the set up.

## 7.4 General procedure for setting up multiple configurations

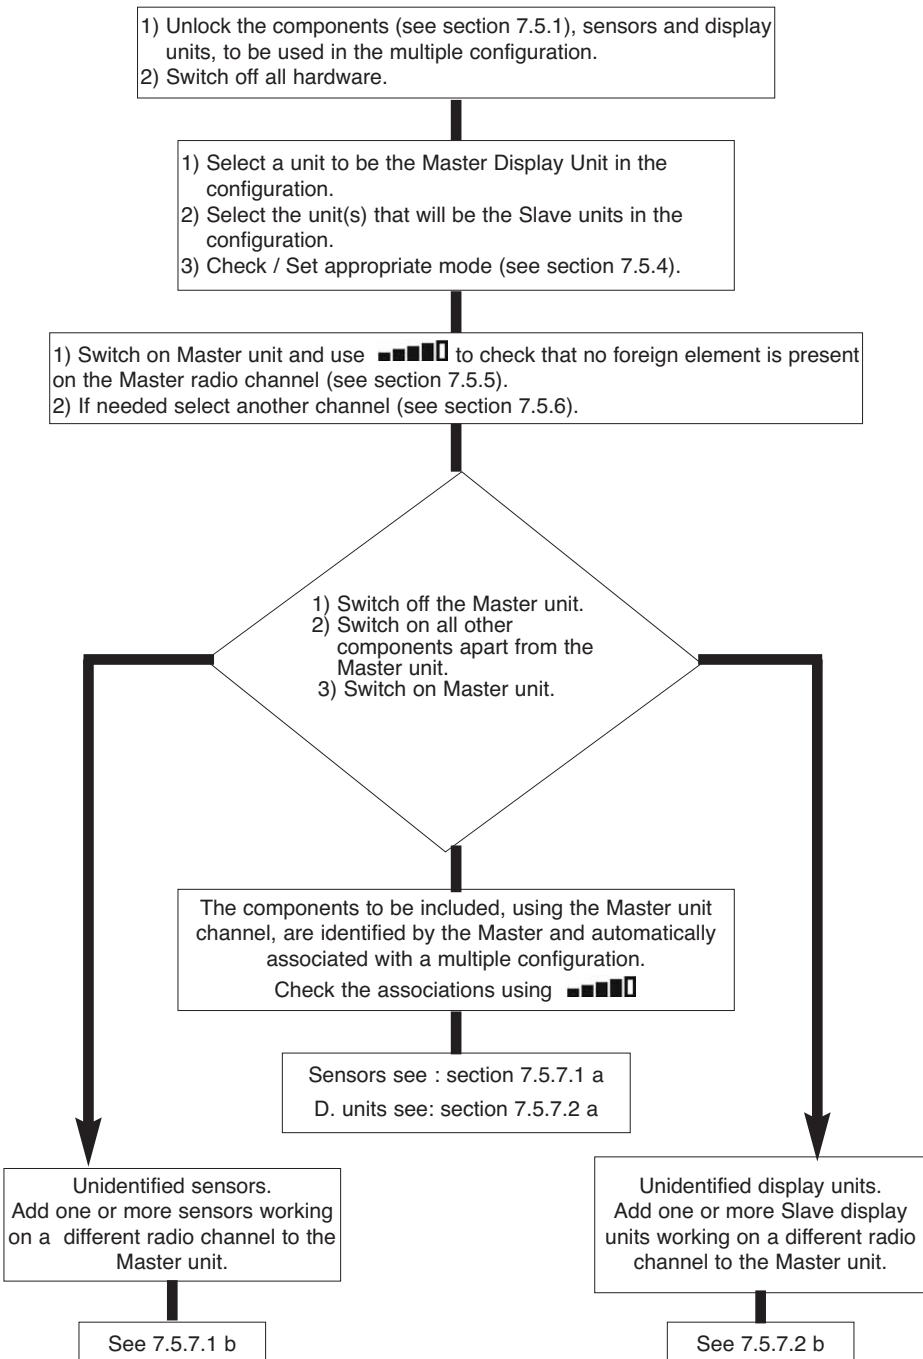

GB

## 7.5 Tools for setting up multiple configurations

This chapter describes all of the tools that might be required for setting up a multiple configuration.


### 7.5.1 Unlocking an assembly.

To be able to operate in "Multiple Configuration", the sensor / display unit assemblies must be previously "unlocked".

To unlock an assembly, follow the instructions described hereafter:


Using the arrows, move to the icon: and confirm with ✓

32

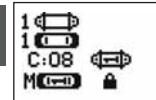

	Return to standard display	<b>Status check:</b>
ESC	Return to standard display	= 1 sensor detected = the display unit at hand C: 08 = No. of radio channel in use M = Display unit is Master. = The sensor / display couple is locked.
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	

33

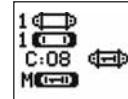

	Confirm the selection	<b>Unlocking an assembly:</b>
ESC	Return to standard display	IDENT = Serial No. Select the  icon and confirm with ✓
	Select an icon and enable the available options	Select and confirm = The sensor / display couple is locked.
	Select an icon and enable the available options	= The sensor / display couple is unlocked.

### 7.5.2 Locking an assembly.


Unless otherwise ordered, the radio link-up between the sensor and the display unit is "locked" in the factory before dispatch. In this configuration, the sensor / display unit assembly, switched on, creates a sealed "couple" impervious to any other radio link.

On switching on, the display unit only seeks out the sensor to which it is locked.

To lock an assembly, follow the instructions described hereafter:

Using the arrows, move to the icon: and confirm with ✓.

34

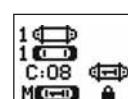


	Confirm the selection	<b>Locking an assembly</b>
ESC	Return to standard display	IDENT = Serial No. Select the Sensor/ Display intersection box and confirm using ✓
	Select an icon and enable the available options	Select and confirm = The sensor / display couple is locked.
	Select an icon and enable the available options	= The sensor / display couple is linked. Locking is only possible if no other assembly association is shown on the screen.

### 7.5.3 Associating an assembly

To be able to operate in "Multiple Configuration", the sensor / Slave display unit must be "associated" with the Master display unit.

On switching on, the display unit seeks out all the sensors that are powered up and operating on its radio channel.

To associate an assembly, follow the instructions described hereafter:

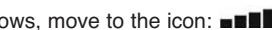Using the arrows, move to the icon:  and confirm with .


<b>35</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">  </td><td style="padding: 5px;">Confirm the selection</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>ESC</b> </td><td style="padding: 5px;">Return to standard display</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">  </td><td style="padding: 5px;">Select an icon and enable the available options</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">  </td><td style="padding: 5px;">Select an icon and enable the available options</td></tr> </table>		Confirm the selection	<b>ESC</b>	Return to standard display		Select an icon and enable the available options		Select an icon and enable the available options	<b>Associate an assembly.</b> IDENT = Serial No. Select the Sensor/ Display intersection box and confirm using   Select and confirm    Note: You can associate several different elements.
	Confirm the selection									
<b>ESC</b>	Return to standard display									
	Select an icon and enable the available options									
	Select an icon and enable the available options									

### 7.5.4 Setting display unit parameters in Master and Slave mode




As the Slave display unit(s) operate only as replicas of the Master unit, the "modification of sensor parameters" and "associate" functions are no longer available.

To set parameters for Master and Slave modes, the units must be locked (see section 7.5.1).

From the standard display screen
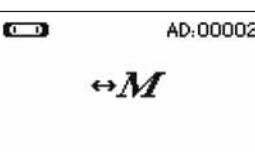
<b>36</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">  </td><td style="padding: 5px;">Confirm the selection</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>ESC</b> </td><td style="padding: 5px;">Return to standard display</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">  </td><td style="padding: 5px;">Select an icon and enable the available options</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">  </td><td style="padding: 5px;">Select an icon and enable the available options</td></tr> </table>		Confirm the selection	<b>ESC</b>	Return to standard display		Select an icon and enable the available options		Select an icon and enable the available options	<b>Set Master / Slave parameters:</b>  Confirm with  Select the available option.  Using the arrows, make selection: M = Master display unit. S = Slave display unit.  Confirm with 
	Confirm the selection									
<b>ESC</b>	Return to standard display									
	Select an icon and enable the available options									
	Select an icon and enable the available options									

Master or Slave mode appears when the display unit is powered up.
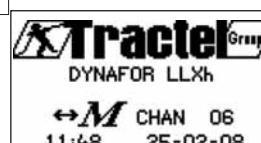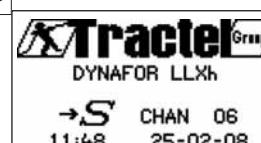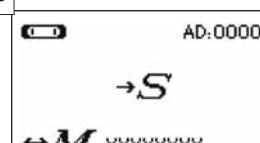
<b>37</b> 	<b>38</b> 	<b>39</b> 
--	--	---

Master display unit

Slave display unit

When a display unit is "Slave" you can identify the Master unit to which it is associated.

### 7.5.5 Radio channel availability

When switching on the Master display unit of a multiple configuration, it will scan the radio environment in order to ensure that the radio channel selected to create the multiple configuration is not already in use by other appliances that are foreign to the future configuration.

Should the case arise, the display unit will display the message "CHANNEL OCCUPIED". In this case, select a other channel (see § 7.5.6).

To check radio channel availability, follow the instructions provided hereafter:

Using the arrows, move to the icon: and confirm with .

40 GB		<table border="1"><tr><td></td><td>Return to standard display</td></tr><tr><td>ESC</td><td>Return to standard display</td></tr><tr><td></td><td>Select an icon and enable the available options</td></tr><tr><td></td><td>Select an icon and enable the available options</td></tr></table>		Return to standard display	ESC	Return to standard display		Select an icon and enable the available options		Select an icon and enable the available options	<p><b>Radio network parameter settings.</b> C: 4 = No. of radio channel When no element is shown on the channel used by the display unit, this means that the channel is fully available and would be suitable, for example, for a multiple configuration.</p>
	Return to standard display										
ESC	Return to standard display										
	Select an icon and enable the available options										
	Select an icon and enable the available options										

### 7.5.6 Changing the radio channel

16 channels are available on the 2.4 GHz frequency.

The assembly operation channels are allocated in a random fashion in the factory.

Within a radius of 80 m you can operate up to 16 assemblies or 16 multiple configurations, each on its own channel.

Please consult the manufacturer if more than 16 channels are required.

To change an assembly's channel, first of all change the display unit channel and use the "Add a sensor" procedure (section 7.5.7.1 b) to automatically modify the sensor channel and reconstitute the assembly.

To change the radio channel, follow the instructions described hereafter:

Using the arrows, move to the icon: and confirm with .

41		<table border="1"><tr><td></td><td>Return to standard display</td></tr><tr><td>ESC</td><td>Return to standard display</td></tr><tr><td></td><td>Increment the channel Nos.</td></tr><tr><td></td><td>Decrement the channel Nos.</td></tr></table>		Return to standard display	ESC	Return to standard display		Increment the channel Nos.		Decrement the channel Nos.	<p><b>PRadio network parameter settings</b> C: 8 = No. of radio channel Select C:08 and confirm  Select another channel. Confirm with  The unit seeks, displays and identifies the appliances present on the selected channels. The assemblies, locked or associated, and switched on will not be identified.</p>
	Return to standard display										
ESC	Return to standard display										
	Increment the channel Nos.										
	Decrement the channel Nos.										


## 7.5.7 Association of components

### 7.5.7.1 Adding one or more sensors

- a) Adding sensors operating on the same channel as the Master display unit.


Using the arrows, move to the icon  , confirm and follow the procedure described hereafter:

42

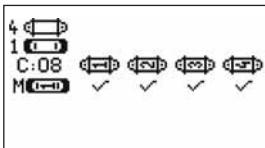


	Confirm the selection	<b>Associate several components.</b> Once the general procedure has been followed, the sensors operating on the same channel as the Master unit are automatically associated. <input checked="" type="checkbox"/> = The sensor / display couple is associated. You can dissociate components: <input type="checkbox"/> = The sensor / display couple is dissociated.
ESC	Return to standard display	
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	

43

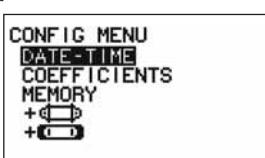


	Confirm the selection	<b>Adding sensors:</b>
ESC	Return to previous window	Go to the parameter setting menu and select option 
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	Confirm with ✓

44

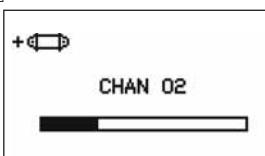


	No action	<b>Scan environment:</b>
ESC	No action	The display unit scans all of the channels other than its own and identifies all the sensors, unlocked or disassociated, within an 80 m radius.
	No action	
	No action	

45

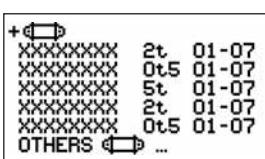

	Confirm the selection	<b>Identification of the sensors present:</b>
ESC	General reset with no addition of sensor	The first five sensors that are powered up, unlocked or disassociated, present with a radius of 80 m are displayed on the screen. If there are more than five, select the "others" line (or "start of list") and confirm to display all the sensors present. XXXXXX = Serial No. 2t / 0t5 = capacity MM YY = calibration date
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	


46

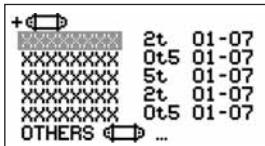

	Confirm the selection	<b>Selecting one of the sensors present:</b>
ESC	General reset with no addition of sensor	Select the sensor that will be added to the multiple configuration. The sensor's channel will be automatically modified.
	Select an icon and enable the available options	Confirm with You can only add one sensor at a time. Re-start the sequence for each added sensor.
	Select an icon and enable the available options	


47

GB

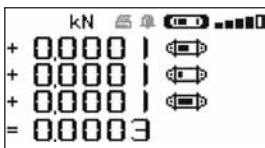

	No action	<b>Re-start sensors + 1 in in X mode:</b>
ESC	No action	After you have confirmed your selection, the messages "addition in progress" followed by "completed" are displayed.
	Select an icon and enable the available options	Following this the unit re-boots.
	Select an icon and enable the available options	All of the associated sensors are displayed in the standard window.

48

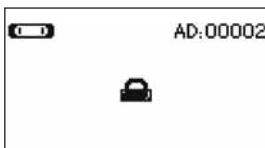

	No action	<b>Adding a sensor:</b>
ESC	No action	It is not possible to add a sensor if the Sensor / Display unit assembly is locked.
	No action	First of all unlock the assembly before continuing, see section 7.5.1.
	No action	


### 7.5.7.2 Adding a Slave display unit.

- a) Adding Slave units operating on the same channel as the Master display unit.

Using the arrows, move to the icon , confirm using and follow the procedure described hereafter:

You can simultaneously associate sensors and Slave display units operating on the same channel, all the components powered up appear in the "radio link" window

49

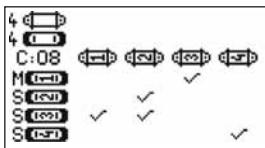

	Confirm the selection	<b>Associate several components:</b>
ESC	Return to standard display	Once the general procedure has been followed, the Slave units operating on the same channel as the Master unit are automatically associated. <input checked="" type="checkbox"/> = The sensor / display couple is associated.
	Select an icon and enable the available options	You can dissociate components: <input type="checkbox"/> = The sensor / display couple is dissociated.
	Select an icon and enable the available options	


b) Adding a display unit operating on a different channel to the Master display unit.

50




	Confirm the selection	<b>Adding a display unit:</b> Go to the parameter setting menu and select option  Confirm with <input checked="" type="checkbox"/>
ESC	Return to previous window	
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	

51

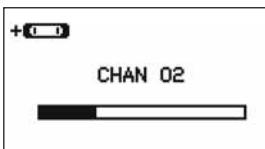


	No action	<b>Scan environment:</b> The display unit scans all of the channels other than its own and identifies all the Slave units, switched on, within an 80 m radius.
ESC	No action	
	No action	
	No action	

52

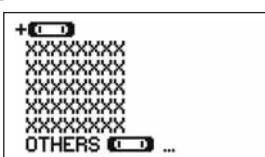


	Confirm the selection	<b>Identification of the display units present:</b> The first five Slave units that are powered up, unlocked or disassociated, present with a radius of 80 m are displayed on the screen. If there are more than five, select the "others" line (or "start of list" ) and confirm to display all the slaves present. XXXXXXX = Serial No.
ESC	General reset with no addition of display	
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	

53

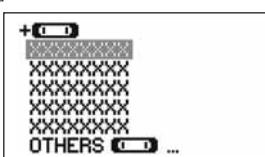

	Confirm the selection	<b>Selecting one of the display units present:</b> Select the Slave display unit that will be added to the Master display unit. The display unit operating channel will be automatically modified. Confirm with <input checked="" type="checkbox"/> You can only add one display unit at a time. Re-start the sequence for each added display unit.
ESC	Return to the standard screen with no additional display	
	Select an icon and enable the available options	
	Select an icon and enable the available options	

54

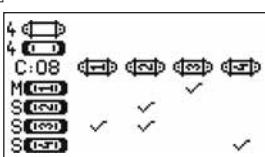

	No action	To finalise the procedure and use the equipment in multiple configuration, power down all equipment and then power up again, starting with the sensors and the Slave units and finishing with the Master display unit. Check the configuration using the icon The example shows a configuration where 4 sensors are associated with 4 display units.
ESC	No action	
	No action	
	No action	

## 7.6 Display in multiple configuration

55




### Two-sensor display:

Displays the signed measurement.  
Displays the total.

The sensor icons indicate their battery levels.


GB

56

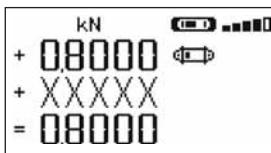


Loss of link on one sensor

57

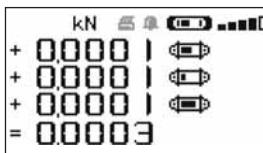

3-sensor display

58

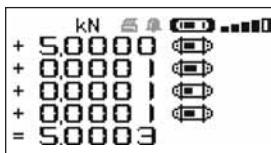


4-sensor display

### 7.6.1 Multiple Display menu

The elementary and advanced functions are accessible as in the case on single display.

The menu navigation and usage principle is the same irrespective of the number of associated sensors.

59

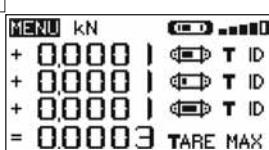

### Navigation:

By pressing on either of the two arrows, all available functions are displayed.  
Move from icon to icon using the arrows.  
+ = By modifying the measurement sign, the value can be added or subtracted from the total.  
0 = the measurement will not be taken into account  
T = individual tare  
TARE and MAX acting on total.  
ID = Sensor identification

## 8 PC CONNECTION (OPTIONAL)

### 8.1 Description

The PC connection kit option is made up of a USB lead, a CD-ROM for installing the management software in Windows and a user manual.

The PC connection enables you to simultaneously manage up to 8 sensors.

The main PC connection functions are: The processing, saving in table or graph format and printing of measurement data.

The PC connection must be made using the Tractel® software, and after having read the user manual.



**NOTE:** If a Master display and a Slave display are used simultaneously, the Slave display must be connected for Version  $\geq$  S 2-7 to the PC.  
Slave display versions earlier than S 2-7 cannot be connected to a PC.

### 8.2 Messages with PC connection

Display Version  $\leq$  S 2-7. On connection to the PC, the « PC link » message flashes on the display.

Display Version  $\geq$  S 2-7. On connection to the PC, the following information is displayed:

- a) «PC USB link» flashes.
- b) «Battery charge level» icon on the display.
- c) «Number of sensors connected».
- d) «Number of displays connected».

## 9 MAINTENANCE, CHECKING AND CLEANING

### 9.1 Battery and power pack status

The icons provide a constant indicator of the state of charge in the sensor batteries and display unit power pack.

In the event of a weak charge, replace the sensor batteries with 3 new 1.5 V "AA" batteries.

Regularly charge the power pack supplied with the display unit using the dynafor™ charger.

 **IMPORTANT:** Power pack may be changed only by the manufacturer

Characteristics: Leclanché LiPO 3,7 V/ 1300 mAh. Charge 1,3 A max 4,2 V.

### 9.2 Changing sensor batteries

Using a Phillips screwdriver, remove the battery housing cover.

Place the 3 1.5 V "AA" batteries ( or 3 1.2 V "AA" batteries ) checking the polarities.

Replace the battery housing cover.

### 9.3 Regulatory check

#### 9.3.1 Certificate of Adjustment

New appliances come with a certificate of adjustment. This document indicates the values obtained during adjustment and certifies that the sensor has been adjusted, in compliance with an in-house procedure, on a calibration bench with its calibration sensor connected to the International Standard calibrator.

Tractel® recommends an annual metrological check for every appliance.

#### 9.3.2 ISO 376 calibration certificate

On request, appliances can be supplied with an ISO 376 calibration certificate.

This document certifies, with figures as proof, that the appliance has been calibrated in compliance with the ISO 376 Standard, on a calibration bench with its calibration sensor connected to the International Standard calibrator.

This certificate is valid for a maximum period of 26 months.

Tractel® recommends an annual metrological check for every appliance.

### 9.4 Maintenance

The sensor / display unit assembly requires no specific maintenance other than a regular cleaning with a dry cloth.

GB

## 10 STORAGE, TRANSPORT, DISPOSAL

Storage: Place the appliance in its original packaging, with the sensor batteries removed. Keep in a warm, dry place.


Transport : Transport the appliance in its original packaging.

Disposal: Any disposal of the appliance must be carried out in compliance with the regulations in force in the country of use. For countries subject to European regulations, the dynamometers and remote controls (display units) do not come under the terms of the "DEEE" and "RoHS" directives.

## 11 OPERATING ANOMALIES AND TROUBLESHOOTING


GB

Display	Possible causes	Solutions
No initial reset	Tare Function enabled.  <b>Permanent deformation of the sensor following a handling error; excessive overload or compression.</b>	Disable the Tare function and display the "GROS" stress value.  <b>The appliance should be checked by the manufacturer before you continue using.</b>
The sensor does not switch on	Dead batteries.  Electronic fault.	Change batteries.  Contact the after-sales service.
The display unit does not switch on	Dead power pack.  Electronic fault.	Charge power pack.  Contact the after-sales service.
Sensor LED flashes at 4 hertz. (4 per second)	No communication between the sensor and its electronic board.	Contact the after-sales service.
No display evolution or display inconsistent.	Sensor or sensor electronics malfunction.	Reset: Switch off the sensor and display unit and then switch on the sensor followed by the display unit.  In the event of persistent malfunction, contact the after sales service.
Linearity or precision problem.	Sensor or sensor electronics malfunction.	Contact the after-sales service.

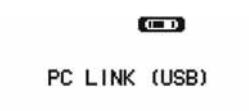Trouble	Possible causes	Solutions
	<p>Dead sensor batteries Sensor switched off or switched to take standby mode.</p> <p>Sensor too far from display unit.</p> <p>Network conflict.</p>	<p>Replace batteries Switch off display unit, switch on sensor, switch on display unit. Bring appliances closer together Check network configuration (advanced functions section 6.3.2.4).</p>
	<p>Sensor subject to compression or torsion.</p> <p>Negative imbalance of gauge bridge.</p>	<p>Eliminate compression stress on sensor.</p> <p>Contact the after-sales service.</p>
<b>CHANNEL BUSY</b> <b>NEW CHANNEL: 10</b>	Switch on a Master display unit on a site where several LLX2 are already operating.	Select a other channel (see § 7.5.6).
	A connection has been made using an USB lead between the display unit and the PC without having installed the Tractel® software.	Use the Tractel® "PC Link" option.
Ineffective display	Malfunction of the display.	<p>Keep the ON/OFF key pressed during 10 sec.</p> <p>Reboot both load cell and display (see 6.1).</p>

## 12 PRODUCT MARKING

All of the indicators and labels placed on the product by the manufacturer must be kept clearly readable. Should they be lost or damaged, replace these indicators and labels before continuing to use the appliance. Tractel® can provide new labelling on request.

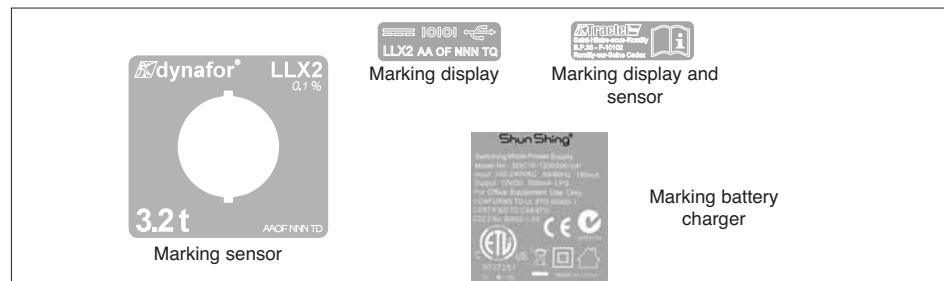

# INNHOLD

NO

	Side
<b>VIKTIGE INSTRUKSER .....</b>	<b>4</b>
<b>DEFINISJONER OG PIKTOGRAMMER .....</b>	<b>5</b>
<b>1. BESKRIVELSE .....</b>	<b>6</b>
1.1. Funksjonsprinsipp .....	6
1.2. Beskrivelse og merking .....	7
1.2.1. Sensor .....	7
1.2.2. Display-enhet .....	8
<b>2. SPESIFIKASJONER .....</b>	<b>9</b>
2.1. Sensor og display-enhet .....	9
2.2. Forankringstilbehør .....	10
2.2.1. Forankringstilbehør for kjetting .....	10
2.2.1.1. Dimensjoner .....	10
2.2.2. Forankringstilbehør for kabel .....	11
2.2.2.1. Dimensjoner .....	11
<b>3. INSTALLASJON, BRUK OG DEMONTERING .....</b>	<b>11,12</b>
<b>4. BRUKSFORBUD .....</b>	<b>12</b>
<b>5. OVERBELASTNINGSINDIKATOR .....</b>	<b>12</b>
<b>6. DRIFT I ENKEL KONFIGURASJON .....</b>	<b>13</b>
6.1. Idriftsetting .....	13
6.1.1. Aktivering av sensorens batterier .....	13
6.1.2. Lading av display-enheten .....	13
6.1.3. Idriftsetting av Sensoren .....	13
6.1.4. Opplysninger som gis av sensorens LED .....	13
6.1.5. Idriftsetting av display-enheten .....	14
6.2. Elementære funksjoner .....	14
6.2.1. Begrense tastaturets funksjoner .....	14
6.2.2. Detaljert beskrivelse .....	15
6.2.3. Ikoner .....	15
6.2.4. Elementære funksjoner og tilhørende visninger .....	16
6.2.4.1. Standard visning .....	16
6.2.4.2. Navigering mellom ikoner .....	16
6.2.4.3. Valg av måleenhet .....	16
6.2.4.4. Tarafunksjon .....	16
6.2.4.5. MAX-funksjon (lagring av toppbelastning) .....	17
6.2.4.6. Funksjon for valg av språk .....	18
6.2.4.7. Slå av enheten .....	19

Funksjonene som beskrives under gjør det mulig å bruke dynamometeret dynafor™ LLX2 på en tradisjonell måte.

De muligheter som dynafor™ LLX2 tilbyr overgår i høy grad de elementære funksjonene, og svaret til et stort antall behov som man støter på i industrien.

For eksempel: visualisering av flere sensorer på et og samme display, avlesing på flere display av belastningen på en eller flere sensorer, kopling til PC, registrering, sum, differanse, terskelstyring, osv... Alle disse funksjonene blir beskrevet i detalj i denne manualen.

6.2.5. Feilmeldinger	19
<b>6.3. Avanserte funksjoner</b>	<b>19</b>
6.3.1. Hovedmeny	19
6.3.1.1. Meny Funksjoner	19
6.3.1.1.1. Lagre	20
6.3.1.1.2. Sum	21
6.3.1.1.3. Styring av sikkerhetstørskler	22
6.3.1.2. Parameterinnstettings-meny	23
6.3.1.2.1. Dato og Klokkeslett	23
6.3.1.2.2. Koeffisienter	23
6.3.1.2.3. Kontroll av tilgjengelig minne	23
6.3.1.2.4. Filtrering av dynamiske effekter	24
6.3.1.3. Språk	24
6.3.2. Andre ikoner på standardskjermen	24
6.3.2.1. Parametre og data for sensor	24
6.3.2.2. Parametre og data for display-enhet	24
6.3.2.3. Identifikasjon og data for display-enhet og sensor	24
6.3.2.4. Data for radioforbindelsens stryke og status	25
<b>7. DRIFT I KOMBINERT KONFIGURASJON</b>	<b>25</b>
7.1. Generelt	25
7.2. Eksempler på kombinerte konfigurasjoner	26
7.3. Sikkerhetsinstrukser	26
7.4. Vanlig prosedyre for oppsett av kombinerte konfigurasjoner	27
7.5. Verktøy for oppsett av kombinerte konfigurasjoner	28
7.5.1. Låse opp en enhet	28
7.5.2. Låse en enhet	28
7.5.3. Knytte sammen en enhet	29
7.5.4. Innstilling av display-enhetenes parametre i Master- eller Slavemodus	29
7.5.5. Tilgjengelig radiokanal	30
7.5.6. Skifte radiokanal	30
7.5.7. Knytte sammen elementer	31
7.5.7.1. Tilføye en eller flere sensorer	31
7.5.7.2. Tilføye en Slave-displayenhet	32, 33
7.6. Visning i kombinert konfigurasjon	34
7.6.1. Meny for Kombinert visning	34
<b>8. PC-FORBINDELSE (SOM OPSJON)</b>	<b>35</b>
8.1. Beskrivelse	35
8.2. Meldinger ved kopling til PC	35
<b>9. VEDLIKEHOLD, KONTROLL OG RENGJØRING</b>	<b>35</b>
9.1. Ladestatus for batterier og strømenhet	35
9.2. Skifte ut sensorens batterier	35
9.3. Lovbestemt kontroll	35
9.3.1. Kalibreringsbevis	35
9.3.2. ISO 376 Kalibreringsattest	35
9.4. Vedlikehold	35
<b>10. OPPBEVARING, TRANSPORT, KASSERING</b>	<b>36</b>
<b>11. DRIFTSPROBLEMER OG LØSNINGER</b>	<b>36, 37</b>
<b>12. PRODUKTMERKING</b>	<b>37</b>

## VIKTIGE INSTRUKSER



**FORSIKTIG. Mulig situasjon. Farlig. Risiko for lettere skader eller materialskader.**

### Apparat som er fullstendig beskyttet med dobbel eller forsterket isolasjon.

1. Før dette apparatet installeres og tas i bruk, er det helt nødvendig for sikkerheten og apparatets effektivitet ved bruk å ha lest denne manualen nøye, og å overholde instruksene i den. Et eksemplar av denne manualen må være tilgjengelig for enhver operator. Ekstra eksemplarer kan fås på forespørsel.
2. Dette apparatet må ikke brukes dersom en av merkelappene som er festet på apparatet, eller på et av apparatets tilleggsutstyr, ikke lenger er leselige. Som angitt sist i manualen, gjelder det samme for de graverte indikasjonene dersom disse ikke lenger er tilstede eller er uleselige. Identiske merkelapper kan leveres på forespørsel, og må festes på apparatet før dette tas i bruk igjen.
3. Forsikre deg om at enhver person som du tiltor bruken av dette apparatet til, vet hvordan det skal brukes, og er i stand til å ha ansvaret for de sikkerhetskrav som denne bruken krever for det aktuelle arbeidet. Denne manualen må være tilgjengelig for brukeren. Beskytt materiellet mot enhvert ukontrollert inngrep.
4. Installasjon og iverksetting av dette apparatet må kun utføres innenfor de betingelser som ivaretar installatørens sikkerhet i overensstemmelse med gjeldende regelverk.
5. Før hver bruk, sjekk at både apparatet og det tilleggsutstyret som brukes sammen med det, er i god synlig stand. Bruk aldri et apparat som ikke er i god synlig stand. Returner apparatet til fabrikanten for revisjon dersom det viser tegn på unormal funksjon som ikke er knyttet til batteriets ladestand.
6. Beskytt apparatet mot slag og støt, spesielt mot displayet.
7. Dette apparatet må aldri brukes til andre operasjoner enn de som blir beskrevet i denne manualen. Det må aldri brukes til en last som er større enn den maksimale brukslasten som er angitt på apparatet. Det må aldri brukes i eksplasive omgivelser.
8. Dette apparatet må ikke brukes på en linje for løfting av personer uten at applikasjonen av de påkrevde brukskoeffisienter for personsikkerhet er blitt sjekket spesielt, samt mer generelt, applikasjonen av gjeldende sikkerhetsregler for den lastlinjen hvor det er integrert.
9. Tractel frasier seg ethvert ansvar for funksjonen til dette apparatet dersom det befinner seg i en monteringskonfigurasjon som ikke er beskrevet i denne manualen.
10. Enhver modifikasjon av apparatet utenfor Tractels kontroll, eller fjerning av deler som inngår i apparatet, fritar Tractel fra ethvert ansvar.
11. Enhver demonteringsoperasjon av dette apparatet som ikke blir beskrevet i denne manualen, eller enhver reparasjon som er blitt utført utenfor Tractels kontroll, fritar Tractel fra deres ansvar, spesielt i tilfelle utskifting av originale deler med deler av andre merker.
12. Da dynafor™ dynamometeret utgjør en del av et løfteutstyr, må de sikkerhetsregler som gjelder for denne utstyrskategorien respekteres.
13. Dersom apparatet definitivt ikke skal brukes mer, må det tas ut av drift og kasseres innenfor de betingelser som forbyr enhver videre bruk av apparatet.  
Gjeldende regelverk for miljøvern må respekteres.
14. Før enhver bruk av dette apparatet sammen med tilleggutstyr som overfører signalene fra denne til et brukersystem, må brukeren eller montøren av systemet ha utført en analyse av de spesifikke risikoene i forbindelse med de brukerfunksjonene som er satt i verk. I slike tilfeller må det utføres egnede tiltak for å kunne kontrollere de påfølgende risikoene.
15. Da dette apparatet er godkjent i henhold til det europeiske regelverket, må det, før det settes i gang og tas i bruk i ethvert annet land hvor det kan bli brukt, sjekkes at det er i overensstemmelse med gjeldende regelverk i disse landene. Dette regelverket må respekteres.
16. Strømtilførselen til displayenheten tjener som strømbryter og må alltid være tilgjengelig.

NO

# DEFINISJONER OG PIKTOGRAMMER

## Definisjoner:

I denne manualen betyr termene nedenfor følgende:

- "Produkt": Element eller utstyrsenhet som definert på den første siden, levert komplett i standardversjon, eller i de ulike modellene som blir beskrevet.
- "Installasjon": Alle de operasjoner som er nødvendige for å sette det komplette produktet i operativ stand (eller de koplinger til andre elementer som er nødvendige i for å kunne sette produktet igang), med utgangspunkt i den standen produktet var i da det ble levert.
- "Bruker": Person eller avdeling som er ansvarlig for forvaltningen og sikkerheten ved bruk av det produktet som beskrives i denne manualen.
- "Tekniker": Kvalifisert person med ansvar for de håndteringsoperasjoner som beskrives i manualen, og som brukeren, i samsvar med sistnevnte, har tillatelse til å utføre. Teknikeren skal være kompetent og kjenne produktet godt.
- "Operator": Utøvende person eller avdeling som bruker produktet i overensstemmelse med det det er forutsett til.
- "Sensor": Sensor i LLX2- eller LLXh-serien eller enhver annen kraftcelle med belastningsmåler som er knyttet til en LLXt-modul, som dermed blir et element i "LLX2-systemet".
- "LLX2-system": Enhver kraftmålingsenhet som bruker LLX2-teknologien.

NO

## Piktogrammer som brukes i denne håndboken:



"**FARE**": Kommentarer som har som mål å unngå skader på personer, både dodelige, alvorlige og lette skader, samt skader på miljøet.



"**VIKTIG**": Kommentarer som har som mål å unngå feil eller skade på produktet, men som ikke setter verken operatørens eller andre personers liv direkte i fare, og som heller ikke utgjør noen miljøfare.



"**MERK!**": Kommentarer som angår de nødvendige forholdsregler som må tas for å sikre effektiv og enkel installasjon, bruk og håndtering.



Denne bruks- og vedlikeholdsmanualen må leses.

## 1 BESKRIVELSE

Dynafor™ LLX2 dynamometrene er presisjonsapparater (0,1%, ISO 376 . 21°C) (I.P. 67 = 0,2%), til måling av trekraft og lastindikasjon. Kapasitetsskalaens rekkevidde går fra 500 daN til 10000 daN.

En dynafor™ LLX2 består av en sensor og en avtagbar display-enhet.

En toveis radioforbindelse som bruker frekvensbåndet 2,4 GHz forbinder de to elementene.

Det blir brukt 16 radiokanaler. Hver displayenhet og hver sensor har sin egen adresse som gjør det mulig å foreta korrekt identifisering i tilfelle kombinert konfigurasjon.

Den spesielle, patenterte formen på festehodene gjør det mulig å bruke vanlige sjakler eller standardisert tilbehør for kjetting.

LLX2 er tilgjengelig i to versjoner: Standardversjon med forankringsringer på de perpendikulære flatene, eller en valgfri versjon med forankringsringer på den samme flaten.

Standardversjonen gjør det mulig å få til en koordinasjon av løftetilbehøret på de to flatene, noe som forhindrer belastninger på grunn av lastens bevegelser og bedrer apparatets presisjon.

Disse monteringene er utført under produksjon, og kan ikke endres av brukeren ved en senere anledning.

De teknologiene som er tatt i bruk på radio- og datanivå, tilbyr, foruten de vanlig forventede bruksområdene til et industrielt dynamometer, også muligheter for flere konfigurasjoner som kombinerer flere sensorer med flere display-enheter. De gjør det også mulig å få tilgang til avanserte funksjoner som: lagring, terskelstyring, overvåking osv.

PC – USB-forbindelsen gjør det mulig å laste ned, lagre og forvalte data. En display-enhet kan konfigureres enten som Master eller Slave innenfor et nettverk.

Standardversjonen av utstyret leveres med batterier og strømenhet i en koffert som inneholder:

- a) En sensor.
- b) En displayenhet og tilhørende batterilader.
- c) En bruks- og vedlikeholdsmanual.
- d) Et kalibreringsbevis.
- e) En CE samsvarserklæring.

### 1.1 Funksjonsprinsipp

Funksjonsprisippet for dynafor™ LLX2 er basert på strekkmåling med spenningsmålere, innenfor dens elastisitetsgrenser, av en metallgenstand som er underlagt strekkbelastninger.

Apparatet kan arbeide i alle retninger.


Sensoren gir fra seg et elektrisk signal som er proporsjonalt med belastningen. Dette signalet behandles av en mikroprosessor-analysator, og deretter overført via radiobølger til display-enheten som umiddelbart angir verdien til den belastningen som den tilknyttede sensoren blir påført.

Når enheten slås på, vil sensordata som for eksempel identifikasjon og dato for siste metrologikontroll, vises på displayenheten.

Display-enheten er kompatibel med alle LLX2 sensormodeller uavhengig av deres kapasitet. Medmindre ikke annet er spesialbestilt, vil radioforbindelsen mellom LLX2-sensoren og display-enheten være definitivt stilt inn ved fabrikken før levering. Senere kan brukeren konfigurere radioforbindelsen etter egne behov.

## 1.2 Beskrivelse og merking

### 1.2.1 Sensor

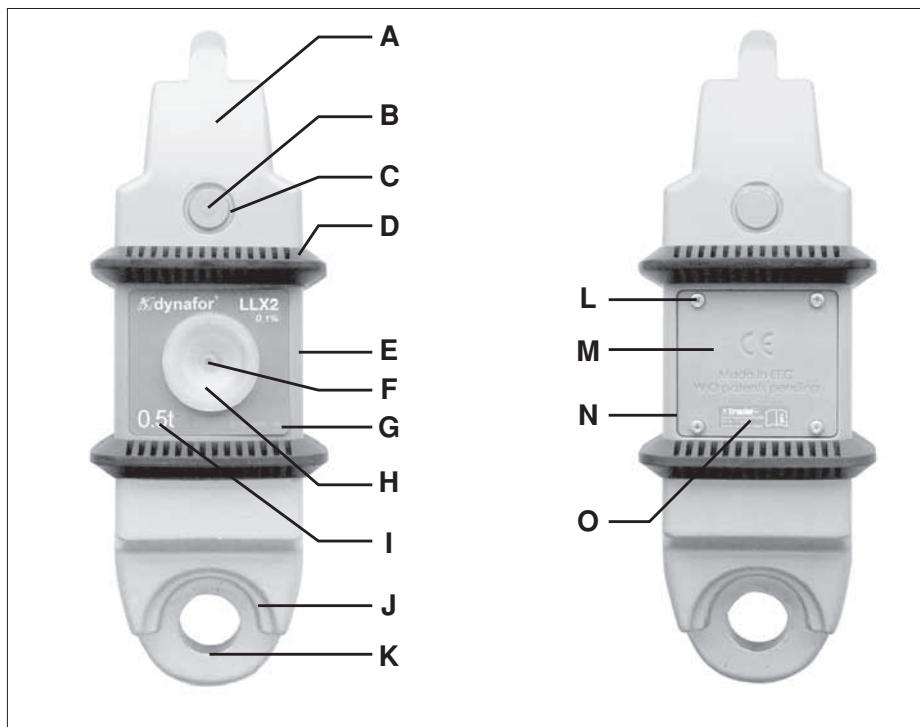

NO

A	Forankringshode	I	Maksimum sensorkapasitet
B	Koplingstapp	J	Sentreringskant for sjakkel
C	Sikkerhetsklips for tapp B	K	Forankringsring
D	Beskyttelsesbuffer	L	Festeskruer for M
E	Beskyttelsesdeksel	M	Batterideksel
F	På / Av-knapp	N	Batterirom (3 x "AA")
G	Serienr.	O	Produsentmerke
H	Driftsindikator		

#### Gjeldende bestemmelser:

**Europeiske direktiver:** 2006/42/CE


**EMC-direktivet:** 2004/108/CE

**Elektrisk sikkerhet:** IEC 61010-1 2. Utgave 2001

**Radio-sertifiseringer:** CE: Radio-tester EN 300 440-2 V1.1.1 / USA & Canada: FCC  
del 15 / Australia: C-Tick ID

**R&TTE-direktivet** (1999/5/CE)


### 1.2.2 Display-enhet

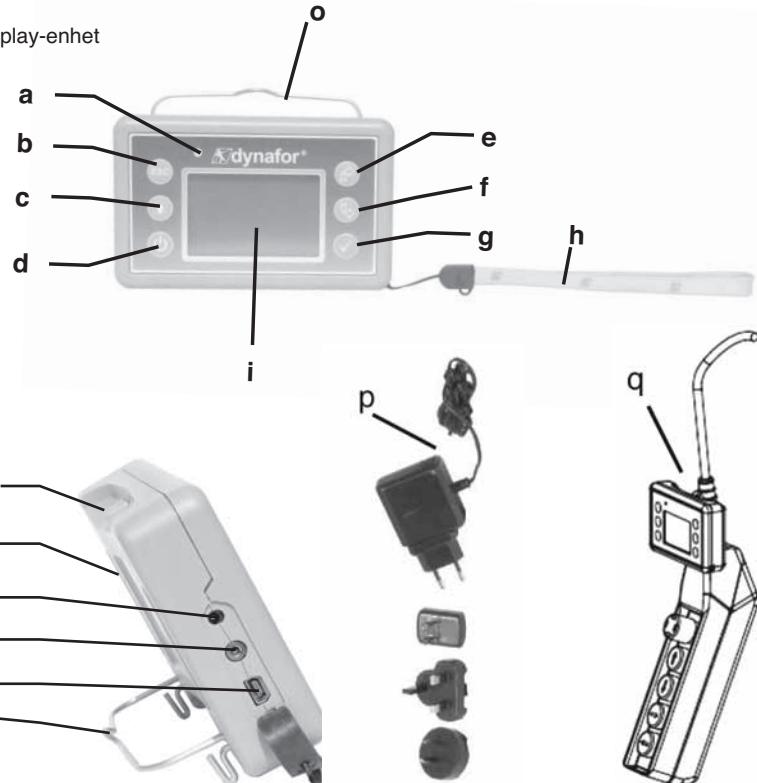

<b>a</b>	Indikator-LED (fabrikantbruk)	<b>j</b>	Festepunkter for display-enheten på sensorens beskyttelsesbuffer
<b>b</b>	Tast: "ecs"	<b>k</b>	CE-merking og Serienr.
<b>c</b>	Back light-tast 1 trykk = Auto OFF 90" 3 trykk = permanent > OFF med 1 trykk	<b>l</b>	Ladekontakt
<b>d</b>	Tast: På / Av	<b>m</b>	Serieport (fabrikantbruk)
<b>e</b>	Tast: Aktivering av tilgjengelige opsjoner og navigering i urviserens retning	<b>n</b>	USB-port
<b>f</b>	Tast: Aktivering av tilgjengelige opsjoner og navigering motsatt av urviserens retning	<b>o</b>	Metallstøtte
<b>g</b>	Tast: Bekrefte / Enter	<b>p</b>	Lader 100 - 240 Vac. 50/60 Hz. 180 mA Sekundær: 12 Vdc. 500 mA
<b>h</b>	Sikkerhetsstropp	<b>q</b>	Universalt festesett
<b>i</b>	LCD grafisk skjerm 128 x 64 pixels 67 x 40 mm		

## 2. SPESIFIKASJONER

### 2.1 Sensor og display-enhet

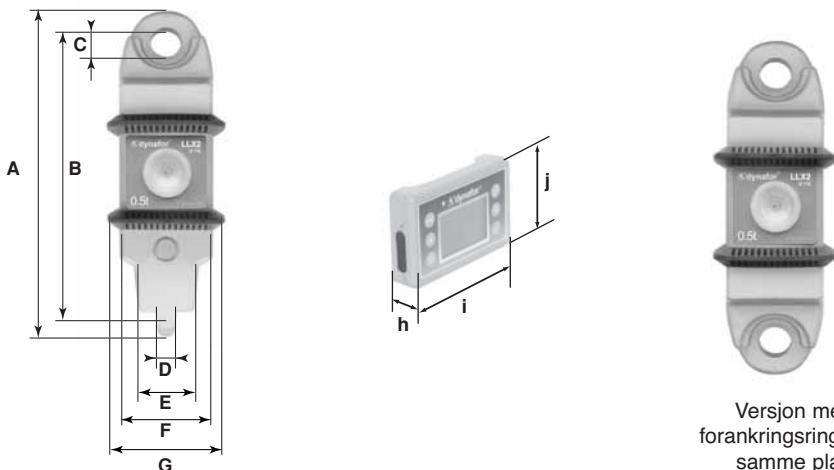

MODELL	LLX2 0.5 t	LLX2 1 t	LLX2 2 t	LLX2 3.2 t	LLX2 5 t	LLX2 6.3 t	LLX2 10 t	Display					
Maksimumskapasitet	t	0.5	1	2	3.2	5	6.3	10					
Testlast	t	0.75	1.5	3	4.8	7.5	9.6	15					
Sikkerhetskoeffisient	Minimum 4												
Presisjon	0,1 % i henhold til ISO 376 . 21°C (I.P. 67 = 0,2%)												
daN	0.5	1	2	3.2	5	6.3	10	-					
Inkrement	daN	0.1	0.2	0.5	0.5	1	1	<-					
Maks. display	daN	550	1100	2200	3500	5500	6900	11000					
Tallhøyde	mm	-	-	-	-	-	-	25					
Autonomi	Fra 300 til 3000 t avhengig av funksjoner												
Radiorekkevidde	m	80 (i åpent felt) (I.P. 67 = 60)											
RF-teknologi	2.4 Ghz												
Vekt	kg	2.300			3.350		6.45	0.180					
IP-beskyttelse	I.P.64 (I.P.67 oppsjon)							I.P. 54					
Brukstemperatur	Fra - 20° til 40°C												
Følsomhet overfor T°	0,05% pr. 10°C												
Hodemateriale	Stål												
Sensormateriale	Aluminium					Stål							
Dimensjoner mm	Se datablad nr. 2026												

Til informasjon er den radiorekkevidden som er målt i laboratorie på 80 m (60 m i IP 67) når sensoren eller LLXt-modulens forside er vendt mot displayets baksida.

OBS! Denne rekkevidden kan imidlertid forringes i en annen situasjon, spesielt på grunn av:

- hindringer som er tilstede.
- elektromagnetiske forstyrrelser.
- visse atmosfæriske betingelser.

I tilfelle vanskeligheter, eller ved spesiell bruk, ta kontakt med Tractel®-nettverket.

## 2.2 Forankringstilbehør

### 2.2.1 Forankringstilbehør for kjetting

For å gjøre monteringen og demonteringen lettere, tilbyr Tractel en serie med tilbehør for G80 kjetting levert med behandlede stålbolter utstyrt med elastiske låseringer av støtteringstypen DIN 6799. Tilbehøret leveres i pappesker.

**For å sette i verk denne løsningen er det svært viktig å bruke kun bolter og ringer som leveres av Tractel.**



Bruk av bolt med støttering.

Plasser kjettingtilbehøret på sensorens forankringsring, og stikk bolten gjennom hullene i både tilbehøret og sensoren.


Lås bolten med støttering.

**NO**


Bruk helst en monteringsgaffel for DIN 6799-ringen.

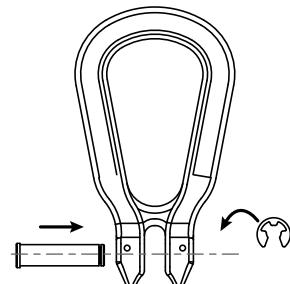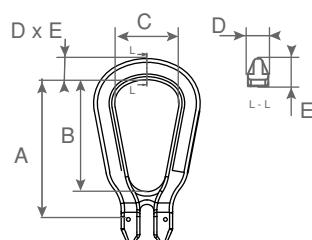

WLL	A	B	C	D	E
0.5 <> 3.2 t	111	88	50	17	17
5 - 6.3 t	185	150	85	27	29
10 t	210	155	95	27	31

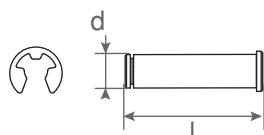

WLL	d	I	Støttering
0.5 <> 3.2 t	13	50	10 mm DIN 6799
5 - 6.3 t	20	76	15 mm DIN 6799
10 t	24	92	19 mm DIN 6799

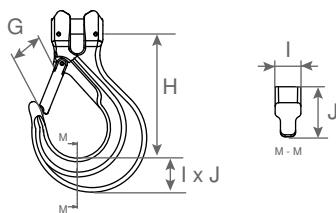


WLL	G	H	I	J
0.5 <> 3.2 t	41	110	25	30
5 - 6.3 t	67	164	34	47
10 t	80	195	43	50

## 2.2.2 Forankringstilbehør for kabel

Alle sjakler som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk kan brukes til montering av dynafor™ LLX2 på en trekklinje, så sant den er i samsvar med dynafor™ LLX2s maksimale kapasitet.

### 2.2.2.1 Dimensjoner i mm

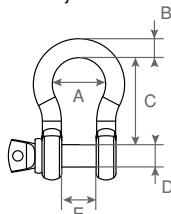

WLL	A	B	C	D	E	kg
0.5 < > 3.2 t	42	16	60	19	27	0.6
5 - 6.3 t	58	22	84	25	37	1.4
10 t	89	35	132	38	57	4.4

## 3 INSTALLASJON, BRUK OG DEMONTERING

### 3.1 Betingelser før installasjon og bruk

NO

- Høyde: Opp til 2000 m
- Relativ fuktighet: Maksimum 80 %
- Fastsatt forurensningsgrad: 2

Før installasjon og bruk av dynamometeret er det svært viktig:

- a) å forsikre seg om at det ikke vises noen belastningsverdi når apparatet ikke er utsatt for belastning. Dersom det motsatte skulle være tilfelle, se kapittel 11 Driftsproblemer og løsninger.
- b) å forsikre seg om at sensorens og display-enhetens batterier er tilstrekkelig ladet opp.
- c) å forsikre seg om at radioforbindelsen mellom sensoren og display-enheten er god.
- d) forsikre seg om, ved hjelp av ikonet "ID", at det serienummeret til sensoren som finnes på sensorens merkelapp er det samme serienummeret som vises på display-enheten (se avsnitt 6.2.2 og 6.2.3).


### 3.2 Installasjon

Under installasjonen er det svært viktig:

- a) å forsikre seg om at forankringspunktene på lastlinjen er sterke nok i forhold til den kraften det/de vil bli påført.
- b) å forsikre seg om at forankringstilbehøret på begge ender av dynamometeret er kompatibel, og at de er i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser.
- c) å låse sjaklene riktig ved å skru bolten helt inn, og forsikre seg om at krokenes sikkerhetshaker er på plass og fungerer som de skal.
- d) å forsikre seg om at sensoren er linjestilt med trekklinjen.



«FARE»

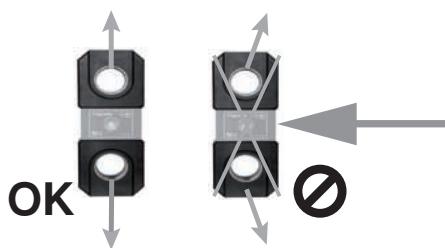

### 3.3 Bruk

Bruk kun dynafor™ LLX2 til trekking, unngå kompresjon, torsjon eller bøyning.

Apparatet kan brukes i alle retning, også horisontalt.

Dynafor™ LLX2 fungerer korrekt innenfor et temperaturområde fra -20° C til + 40° C. For bruk utenfor dette temperaturområdet, må det forutses varmebeskyttelse til apparatet.

### 3.4 Demontering

Ved demontering av apparatet må man først forsikre seg om at det ikke lenger er utsatt for trekkbelastning.

## 4 BRUKSFORBUD

### **DET ER FORBUDT:**


- Å bruke dynafor™ LLX2 på en linje for løfting av personer uten å ha foretatt en spesifikk risikoanalyse.
- Å foreta endringer på apparatkroppen med maskinbearbeiding, boring eller andre prosesser.
- Å bruke dynafor™ ut over deres maksimumskapasitet.
- Å plassere dynamometeret i den elektriske kretsen for bluesveising.
- Å demontere eller åpne sensoren eller display-enheten.
- Å bruke apparatet til andre operasjoner enn de som blir beskrevet i denne manualen.

**NO**


### 5 OVERBELASTNINGSINDIKATOR



«FARE»

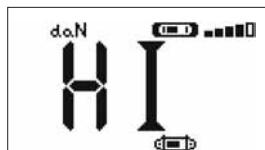

Når den belastningen som påføres sensoren overstiger apparatets maksimumskapasitet med 15 % (eks: et 5 t lastet med 5.75 t), viser display-enheten en overbelastningsmelding "HI" som vist ved siden av, og gir fra seg et intermitterende lydsignal.

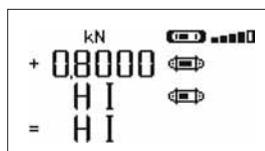

Dersom flere sensorer er knyttet til display-enheten, vil den overbelastede sensoren umiddelbart bli identifisert.

I display-eksemplet ved siden av, som svarer til et tilfelle med to sensorer, er det sensoren på den andre linjen som er overbelastet.

I tilfelle overbelastning er det viktig å fjerne belastningen på sensoren fullstendig, og sjekke at apparatet nullstiller seg igjen.

Dersom apparatet angir en belastningsverdi selv om det ikke blir påført noen belastning, betyr det at det er blitt utsatt for permanent deformasjon. I dette tilfellet er det svært viktig å få sjekket apparatet hos fabrikanten før det tas i bruk igjen.

## 6 DRIFT I ENKEL KONFIGURASJON

Enkel konfigurasjon består i å bruke en enhet bestående kun av en eneste sensor og en eneste display-enhet for å måle og vise belastningen på sensoren. Avhengig av brukerens behov, kan display-enheten være festet til sensoren eller skilt fra den.

Medmindre ikke annet er spesialbestilt, vil radioforbindelsen mellom sensoren og display-enheten være definitivt stilt inn ved fabrikken før levering. Senere kan brukeren konfigurere radioforbindelsen etter egne behov (se: kapittel 7: Drift i kombinert konfigurasjon).

### 6.1 Idriftsetting

#### 6.1.1 Aktivering av sensorens batterier

De 3 batteriene av typen 1,5 V "AA" er blitt installert ved fabrikken.

Fjern den isolerende tungen som stikker ut fra batterirommet for å aktivere disse.

For senere utskifting av batteriene, se avsnitt 9.2.

#### 6.1.2 Lading av display-enheten

Display-enheten leveres med strømenheten ladet.

Bruk senere den tilhørende laderen for å lade strømenheten.

Ladetid: 3 t.

Display-enheten kan brukes under ladingen.

NO

#### 6.1.3 Idriftsetting av Sensoren



**FARE:** Slå alltid på sensoren før display-enheten slås på; dersom det motsatte skjer, vil ikke display-enheten kunne opprette radioforbindelsen.



LED → ON  
OFF


Et lett trykk i midten av membranen aktiverer bryteren ON/OFF.  
Når spenningen tilføres, begynner de to røde LEDene å blinke.  
For å slå av, hold bryteren lett trykket inn i 3 sekunder.

#### 6.1.4 Opplysninger som gis av sensorens LED

Sensorens driftsMODUS	Sensorens LED blinker	Målinger pr. sekund	Autonomi
Stopp	Av	-	-
Standard	1 blink pr. sekund	4 pr. sekund	300 t
Standard sakte	1 blink hvert 2. sekund	1 pr. sekund	500 t
Økonomisk	1 blink hvert 4. sekund	1 hvert 4. sekund	1000 t
Standby	1 blink hvert 8. sekund	-	3000 t
Toppbelastning	2 blink pr. sekund	32 pr. sekund	100 t
Svake batterier	Samme, men en LED av gangen		-

### 6.1.5 Idriftsetting av display-enheten

NO

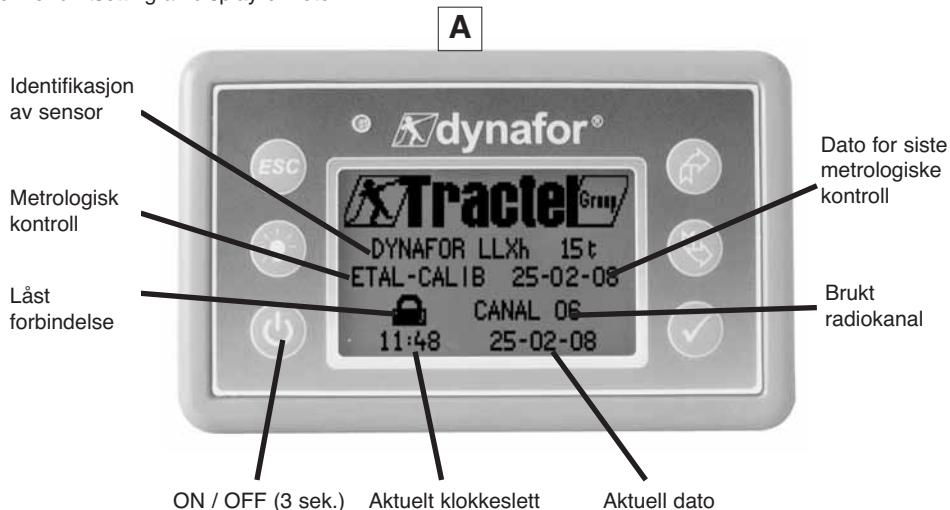

Velkomstskjermen vises i 4 sekunder, deretter kommer det standard visningsvinduet frem.

## 6.2 Elementære funksjoner

Dette kapitlet presenterer de funksjonene som gjør det mulig å bruke dynafor™ LLX2 på en elementær måte.

### 6.2.1 Begrense tastaturets funksjoner.

Denne funksjonen gjør det mulig å begrense tilgangen til de avanserte funksjonene på displayet.

I "Begrenset" modus er det bare de tre basisfunksjonene: Valg av en Enhet, TARA, MAKs som er tilgjengelige.

I "Komplett" modus er alle funksjoner tilgjengelige.

Skifte fra en modus til en annen gjøres via en sekvens med tastene på forsiden av displayet.

Denne funksjonen gjør det lettere for operatøren å bruke LLX2-systemet, samtidig som man unngår risikoen for en utilsiktet handling på grunn av endring av visse parametre.

#### 6.2.1.1 Deaktivere "Begrenset" modus:

Trykk på ESC-tasten når displayet er slått av.

Når displayet får spenningsstiflørsel neste gang, vil MENU-ikonet vises øverst i venstre hjørne på skjermen i stedet for nøkkel-ikonet.

#### 6.2.1.2 Aktivere "Begrenset" modus:

Trykk på ESC-tasten når displayet er slått av.

Når displayet får spenningsstiflørsel neste gang, vil nøkkel-ikonet vises øverst i venstre hjørne på skjermen i stedet for MENU-ikonet.





### 6.2.1.3 Standard visning i "Begrenset" modus

X	Handling	Kommentarer
	Ingen handling	<b>Standard visning i "Begrenset" modus:</b> Etter velkomstskjermen kommer standard visning automatisk opp.
ESC	Ingen handling	
↑ ↓	Navigere mellom funksjonene. Enheter, Tara og Maks	
← →	Navigere mellom funksjonene. Enheter, Tara og Maks	Det er bare funksjonene: Enheter, Tara og Maks som er tilgjengelige (Se avsn. 6.2.4.3/4/5).

I denne håndboken henviser dette nummeret til den posisjonen skjermbildet har i den synoptiske oversikten bak i boken.

### 6.2.2 Detaljert beskrivelse

I "komplett" modus, vise alle ikoner ved å trykke på en av knappene

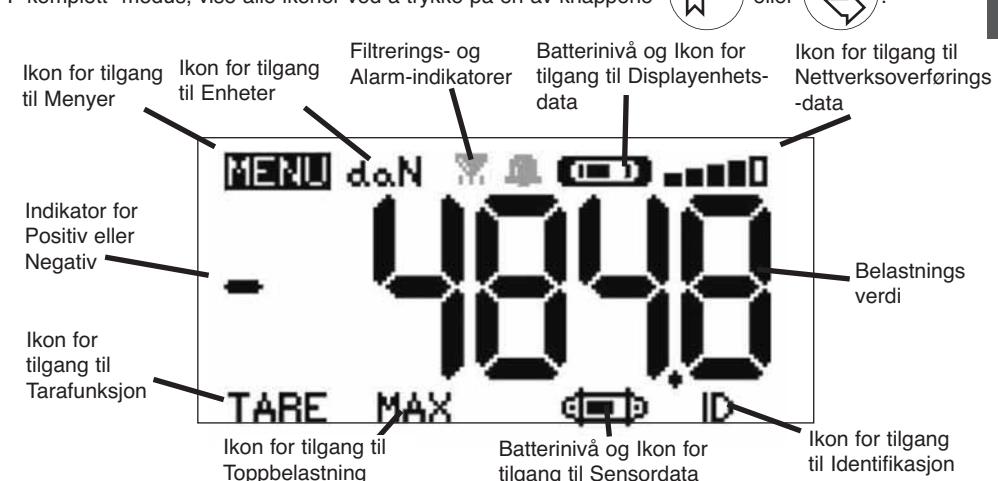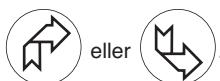

### 6.2.3 Ikoner

#### a) Aktive ikoner:

Ikon for tilgang til Menyer: gjør det mulig å få tilgang til avanserte funksjoner (Se avsnitt 6.3).

Ikon for tilgang til Enheter: gjør det mulig å velge måleenhet (Se avsnitt 6.2.4.3).

Ikon for tilgang til Tarafunksjon: gjør det mulig å aktivere Tarafunksjonen (Brutto- / Nettolast) (Se avsnitt 6.2.4.4).

Ikon for tilgang til Toppbelastning: gjør det mulig å aktivere lagringsfunksjonen for maksimumsbelastning (Se avsnitt 6.2.4.5).

Ikon for tilgang til Displayenhets-data: angir ladestatus for display-enhetens batteri, og gjør det mulig å se data angående display-enheten (Se avsnitt 6.3.2.2).

Ikon for tilgang til Overføringsdata: jør det mulig å se og endre status for radionettverket (Se avsnitt 6.3.2.4).

Ikon for tilgang til Identifikasjon: gjør det mulig å identifisere nettverksutstyr (Se avsnitt 6.3.2.3).

Ikon for tilgang til Sensordata: angir ladestatus for sensorens batterier, og gjør det mulig å se data angående sensoren (Se avsnitt 6.3.2.1).

#### b) Indikator-ikoner:

Alarm-indikatorer: vises dersom det er blitt programmert en eller flere sikkerhetstreskler, blinker ved overskridelse.

Skriver-indikatorer: brukes ikke i denne versjonen.

Filtrerings-indikatorer: vises dersom et av de dynamiske filtrene er aktivert. Har prioritet fremfor skriver-ikonet.


NO

## 6.2.4 Elementære funksjoner og tilhørende visninger

### 6.2.4.1 Standard visning

Visning	Handling	Kommentarer
1		<p><b>Standard visning:</b> Sensorbelastning. Måleenheter. Filtrering av dynamiske effekter, se avsnitt 6.3.1.2.4. Ladenivå for display-enhetens strømenhet. Ladenivå for sensorens batterier. Nivå for radiomottak.</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen handling <b>ESC</b> Ingen handling  Velge et ikon  Velge et ikon	


### NO 6.2.4.2 Navigering mellom ikoner

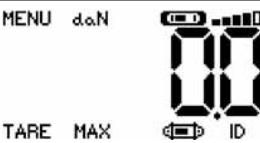2		<p><b>Navigering:</b> Ved å trykke på en av de to pilene, vises alle tilgjengelige funksjoner. Navigere fra ikon til ikon ved hjelp av pilene.</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> Bekrefte aktuelt valg <b>ESC</b> Tilbake til standard visning  Navigere fra ikon til ikon i urviserens retning  Navigere fra ikon til ikon motsatt av urviserens retning	

### 6.2.4.3 Valg av måleenhet

3		<p><b>Valg av enhet: daN, kN, kg, t, Lbs, Ton</b> Velge enhetsikonet som begynner å blinke. Bekrefte med ✓ Aktivere de ulike enhetssymbolene: daN, kN, kg, metrisk tonn, pund, short Tonn. Bekrefte valget med ✓</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> Bekrefte valget <b>ESC</b> Tilbake til standard visning uten endring  Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene  Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

### 6.2.4.4 Tarafunksjon

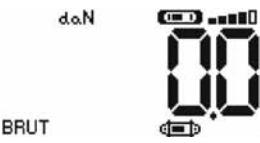4		<p><b>Tarafunksjon:</b> Velge TARA-ikonet som begynner å blinke. Bekrefte med ✓ Aktivere de ulike opsjonene. Bekrefte valget med ✓</p> <p><b>TARA</b> = Initialiserer en ny TARA <b>BRUTTO</b> = Sum av NETTO + TARA <b>NETTO</b> = Differansen mellom BRUTTO – TARA</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> Bekrefte TARA-funksjonen når den velges. <b>ESC</b> Tilbake til standard visning uten endring  Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene  Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

#### 6.2.4.5 MAX-funksjon (lagring av toppbelastning)

Visning	Handling	Kommentarer
---------	----------	-------------

5



<input checked="" type="checkbox"/>	Gjeninitialisere MAX-verdien til aktuelt belastningsnivå	<b>Toppbelastnings-funksjon:</b> Fra standardskjermen, gå til MAX-ikonet.
<b>ESC</b>	Tilbake til standard visning	Bekreft med ✓
	Ingen handling	Den "aktuelle" skjermen vises mens display-enheten dialogerer med sensoren for å gå over til "Toppbelastnings"-modus - 32 målinger pr. sekund.
	Ingen handling	

NO

6



<input checked="" type="checkbox"/>	Gjeninitialisere MAX-verdien til aktuelt belastningsnivå	<b>Toppbelastnings-funksjon:</b> Toppbelastningsverdien vises. Barografen representerer 100% av sensorens kapasitet. Markøren angir toppbelastningsverdien. Den bevegelige, sorte streken representerer den øyeblikkelige belastningsverdien.
<b>ESC</b>	Tilbake til standard visning	
	Aktiver valgmodus for MAX-vinduet	
	Aktiver valgmodus for MAX-vinduet	

7



<input checked="" type="checkbox"/>	Bekreft valget	<b>Avanserte Toppbelastnings-funksjoner:</b> I dette moduset kan du lagre toppbelastningen nøyaktig. Fra MAX-vinduet, og ved hjelp av pilene, velg ikonet:
<b>ESC</b>	Gå tilbake til MAX-visning	Diskett og bekreft med ✓ for å lagre. Skriver-ikonet brukes ikke i denne versjonen.
	Navigere fra ikon til ikon i urviserens retning	
	Navigere fra ikon til ikon motsatt av urviserens retning	

#### 6.2.4.6 Funksjon for valg av språk

	Visning	Handling	Kommentarer									
8 NO	<p>MENU FONCTIONS PARAMETRAGE LANGUE1 LANGUE2</p>	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bekrefte valget</td><td rowspan="4"><b>Valg av språkgruppe:</b> Velge MENY-ikonet. Bekrefte med ✓  <b>Velge ønsket språkgruppe:</b> SPRÅK 1, SPRÅK 2. Bekrefte med ✓</td></tr> <tr> <td><b>ESC</b></td><td>Tilbake til standard visning uten endring</td></tr> <tr> <td></td><td>Velge de tilgjengelige opsjonene</td></tr> <tr> <td></td><td>Velge de tilgjengelige opsjonene</td></tr> </table>		Bekrefte valget	<b>Valg av språkgruppe:</b> Velge MENY-ikonet. Bekrefte med ✓  <b>Velge ønsket språkgruppe:</b> SPRÅK 1, SPRÅK 2. Bekrefte med ✓	<b>ESC</b>	Tilbake til standard visning uten endring		Velge de tilgjengelige opsjonene		Velge de tilgjengelige opsjonene	
	Bekrefte valget	<b>Valg av språkgruppe:</b> Velge MENY-ikonet. Bekrefte med ✓  <b>Velge ønsket språkgruppe:</b> SPRÅK 1, SPRÅK 2. Bekrefte med ✓										
<b>ESC</b>	Tilbake til standard visning uten endring											
	Velge de tilgjengelige opsjonene											
	Velge de tilgjengelige opsjonene											
9	<p>MENU-LANGUE1 DEUTCH ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS</p>	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bekrefte valget</td><td rowspan="4"><b>Valg av språk:</b> Velge ønsket språk. Bekrefte med ✓</td></tr> <tr> <td><b>ESC</b></td><td>Tilbake til standard visning uten endring</td></tr> <tr> <td></td><td>Velge de tilgjengelige opsjonene</td></tr> <tr> <td></td><td>Velge de tilgjengelige opsjonene</td></tr> </table>		Bekrefte valget	<b>Valg av språk:</b> Velge ønsket språk. Bekrefte med ✓	<b>ESC</b>	Tilbake til standard visning uten endring		Velge de tilgjengelige opsjonene		Velge de tilgjengelige opsjonene	
	Bekrefte valget	<b>Valg av språk:</b> Velge ønsket språk. Bekrefte med ✓										
<b>ESC</b>	Tilbake til standard visning uten endring											
	Velge de tilgjengelige opsjonene											
	Velge de tilgjengelige opsjonene											
10	<p>MENU-LANGUE2 NL ...</p>	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bekrefte valget</td><td rowspan="4"><b>Valg av språk:</b> Velge ønsket språk. Bekrefte med ✓</td></tr> <tr> <td><b>ESC</b></td><td>Tilbake til standard visning uten endring</td></tr> <tr> <td></td><td>Velge de tilgjengelige opsjonene</td></tr> <tr> <td></td><td>Velge de tilgjengelige opsjonene</td></tr> </table>		Bekrefte valget	<b>Valg av språk:</b> Velge ønsket språk. Bekrefte med ✓	<b>ESC</b>	Tilbake til standard visning uten endring		Velge de tilgjengelige opsjonene		Velge de tilgjengelige opsjonene	
	Bekrefte valget	<b>Valg av språk:</b> Velge ønsket språk. Bekrefte med ✓										
<b>ESC</b>	Tilbake til standard visning uten endring											
	Velge de tilgjengelige opsjonene											
	Velge de tilgjengelige opsjonene											

#### 6.2.4.7 Slå av enheten

Visning	Handling	Kommentarer
11		
		Ingen handling
	ESC	Ingen handling
		Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene
		Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene
		<b>Slå av enheten:</b> Hold tasten <b>ON / OFF</b> trykket ned i 3 sekunder for å slå av display-enheten. Sensoren vil automatisk gå over i standby-modus, og vil starte igjen når display-enheten slås på. Hvis nødvendig, kan man slå av sensoren ved å trykke på <b>ON/OFF</b> -tasten på denne.

#### 6.2.5 Feilmeldinger

Ikke noe radiomottak

12	Mulige årsaker	Løsninger
	 Sensor avslått eller i standby-modus Sensor for langt unna display-enheten Nettverks-konflikt Store elektromagnetiske forstyrrelser	Slå av display-enheten, slå på sensoren, slå på display-enheten. Flytte apparatene nærmere hverandre. Sjekk nettverkets konfigurasjon (se avanserte funksjoner, avsnitt 6.3.2.4).

### 6.3 Avanserte funksjoner

Dette kapitlet presenterer de funksjonene som gjør avansert bruk av dynafor™ LLX2 mulig. Se generell oversikt over programmet bak i manualen.


#### 6.3.1 Hovedmeny

13		Bekrefte valget <b>Hovedmeny:</b> Velge <b>MENU</b> . Bekrefte med ✓
		Tilbake til standard visning uten endring
		Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene
		Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene

#### 6.3.1.1 Meny Funksjoner

14		Bekrefte valget <b>Meny Funksjoner:</b> Velge ønsket undermeny. Bekrefte med ✓
		Tilbake til standard visning uten endring
		Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene
		Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene

### 6.3.1.1.1 Lagre

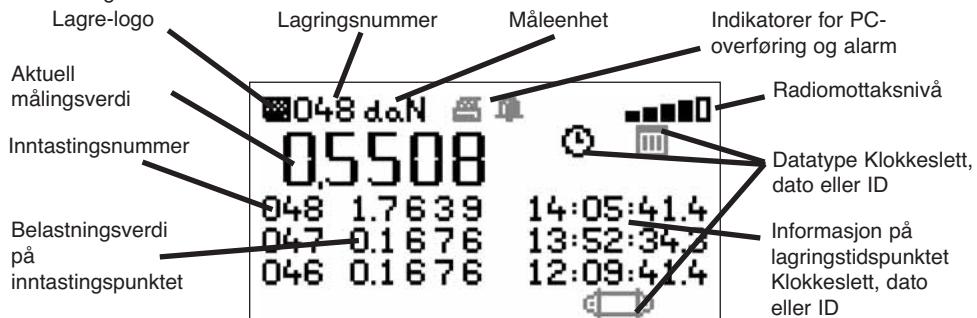


15

NO




	Lagre	Lagring av målinger: Trykk på  for å lagre.
ESC	Tilbake til standard visning	Operasjon nr. Den viste belastningsverdien. Lagringstidspunktet, eller lagringsdatoen, eller nr. på tilhørende sensor. Dersom det vises flere sensorer, er det summen som blir tatt i betrakting.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

16

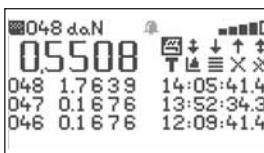

	Bekrefte valget	Undermeny for lagring: Velge undermenyen.
ESC	Gå tilbake til forrige visningsskjerm	Se detaljer og forklaringer i tabellen under.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Bekrefte med


17

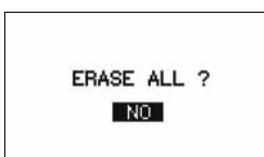


	Bekrefte valget	Bekrefelsesskjerm: I tilfelle total sletting, blir det bedt om en bekreftelse.
ESC	Gå tilbake til forrige visningsskjerm	Se en av opsjonene. Bekrefte med
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

Forklaringer for undermenyen for lagring

	Brukes ikke i denne versjonen		Velge mellom B "brutto" eller N "netto" av den viste verdien
	Rulle side for side nedover		Grafikk (ikke aktiv funksjon)
	Rulle linje for linje nedover		Trykk på  for å vise etter hverandre: klokkeslett, dato eller sensoridentifikasjon
	Rulle linje for linje oppover		Slette den valgte linjen
	Rulle side for side oppover		Slette alt (etterfulgt av en bekrefelsesskjerm)
	Visning av klokkeslett		Visning av sensoridentifikasjon
	Visning av dato		

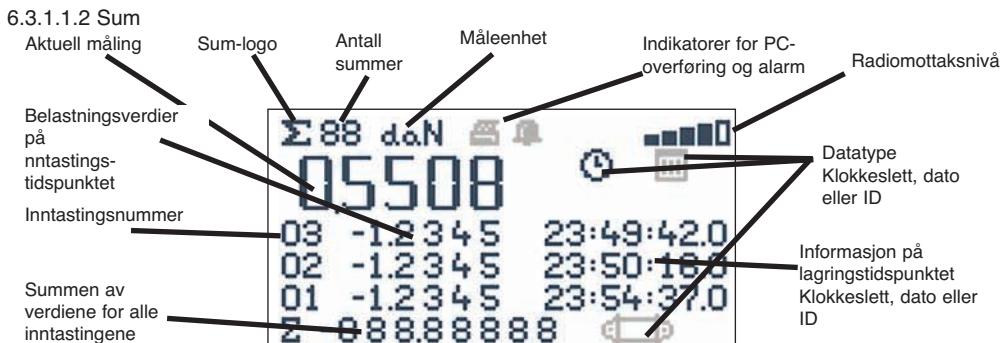


18

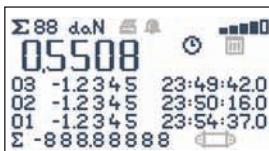


<input checked="" type="checkbox"/>	Lagre og legge sammen	Sum av målinger: Trykk på <input checked="" type="checkbox"/> for å lagre og legge sammen:
ESC	Tilbake til standard visning	Operasjon nr. Den viste belastningsverdien. Lagringstidspunktet, eller lagringsdatoen, eller nr. på tilhørende sensor. Dersom det vises flere sensorer, er det summen som blir tatt i betraktnsing.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

19

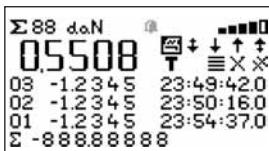

<input checked="" type="checkbox"/>	Bekrefte valget	Undermeny for Sum: Velge undermenyen.
ESC	Gå tilbake til forrige visningsskjerm	Se detaljer og forklaringer i tabellen under.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Bekrefte med <input checked="" type="checkbox"/>

20

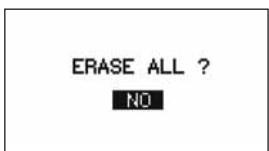


<input checked="" type="checkbox"/>	Bekrefte valget	Bekrefelsesskjerm: I tilfelle total sletting, blir det bedt om en bekrefelse.
ESC	Gå tilbake til forrige visningsskjerm	Velge en av opsjonene.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Bekrefte med <input checked="" type="checkbox"/>
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

Forklaringer for undermenyen for sum

	Bruktes ikke i denne versjonen		Velge mellom B "brutto" eller N "netto" av den viste verdien
	Rulle side for side nedover		Grafikk (ikke aktiv funksjon)
	Rulle linje for linje nedover	for å vise etter hverandre: klokkeslett, dato eller sensoridentifikasjon'"/>	Trykk på <input checked="" type="checkbox"/> for å vise etter hverandre: klokkeslett, dato eller sensoridentifikasjon
	Rulle linje for linje oppover		Slette den valgte linjen
	Rulle side for side oppover		Slette alt (etterfulgt av en bekrefelsesskjerm)
	Visning av klokkeslett		Visning av sensoridentifikasjon
	Visning av dato		

### 6.3.1.1.3 Styring av sikkerhetsterskler

MERK: Elektrisk benyttelse av "Styring av sikkerhetsterskler" er bare mulig når LLX2-displayet brukes som komponent til LLX2-monitoren som er utstyrt med 5 vekselreléer (220 Vac 5 A).

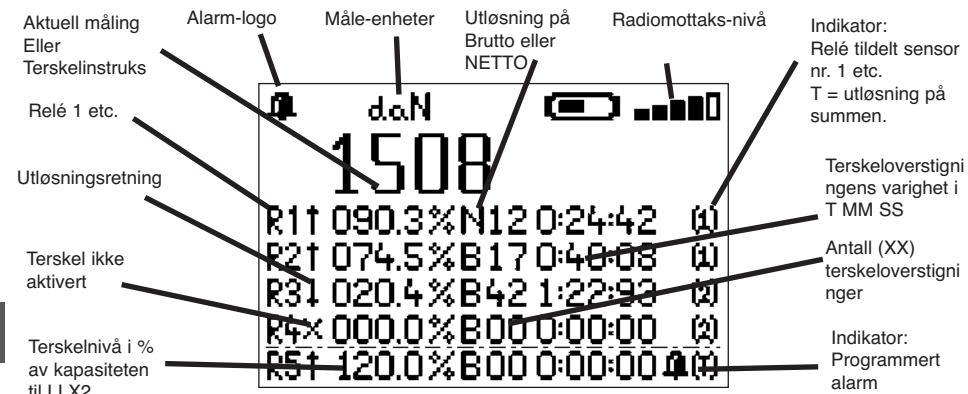

NO

21



<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen handling	<b>Styring av Sikkerhetsterskler:</b> Dette vinduet gjør det mulig å se: - verdien på den aktuelle belastningen. - programmeringsstatus for de 5 reléene. - utløsningsinstruksene. - tildelingen av sensorer til de ulike reléene. - status for lydalarmene.
ESC	Tilbake til standard visning	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

22



<input checked="" type="checkbox"/>	Bekrefte valget	<b>Undermeny for Terskelstyring:</b> Velge undermenyen. Se detaljer og forklaringer i tabellen under. Bekrefte med "✓".
ESC	Gå tilbake til forrige visningsskjerm	Tersklede inkrementeres i trinn på 0,5% av sensorens kapasitet. Innstillingsområde: fra 0 til 120% av sensorens kapasitet.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	I løpet av innstillingen vises terskelinstruksen i den brukte måleenheten.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

Forklaringer for undermenyen for Terskelstyring

	Rulle linje for linje nedover		For å endre terskelverdien
	Rulle linje for linje oppover		Programmert lydalarm
	Utløsning av den programmerte terskelen ved overskridelse oppover	[1]	Nr. til den sensoren som denne terskelen er tildelt
	Utløsning av den programmerte terskelen ved overskridelse oppover	[T]	Terskelen er tildelt alle sensorene
	Ingen programmert terskelutløsning		Valg av utløsning i forhold til Brutto eller Netto
<b>R1</b>	Identifisering av relé	<b>0</b>	Nullstilling av antall og varighet av programmerte terskeloverskridelser


### 6.3.1.2 Parameterinnstettings-meny

Visning	Handling	Kommentarer
23 	 Bekrefte valget <b>ESC</b> Gå tilbake til forrige visningsskerm  Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene  Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	<b>Parameterinnstettings-meny:</b> Velge undermenyen. Bekrefte med ✓ For +  og +  se kombinert konfigurasjon, kapittel 7.


#### 6.3.1.2.1 Dato og Klokkeslett

24 	 Gå tilbake til hovedskjerm. <b>ESC</b> Gå tilbake til hovedskjerm.  Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene  Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	<b>Dato og Klokkeslett:</b> Velge parameteren som skal endres. Bekrefte med ✓ Endre parametrene ved hjelp av pilene. Bekrefte den nye parameteren med ✓ Gå ut og bekrefte endringene ved å bekrefte V nederst på skjermen.
--	---	---

#### 6.3.1.2.2 Koeffisienter

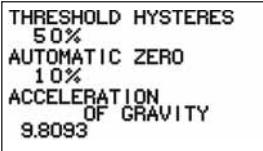25 	 Ingen handling <b>ESC</b> Gå tilbake til hovedskjerm.  Ingen handling  Ingen handling	<b>KOEFFISIENTER:</b> Disse parametrene kan kun endres av fabrikanten. Hysterese av tersklene: 50 % av innstettingsverdien. NULL auto < 10 % av kapasiteten Tyngdekraftsakselerasjon: koeffisient som brukes til konversjonen N/kg. PARIS-verdi som standard.
---	---	---

#### 6.3.1.2.3 Kontroll av tilgjengelig minne

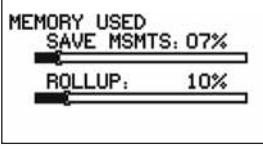26 	 Gå tilbake til hovedskjerm. <b>ESC</b> Gå tilbake til hovedskjerm.  Ingen handling  Ingen handling	<b>Minne:</b> Angir minnets oppfyllingsrate. Punkt: lagrede verdier (Maks. 99). Sum: sammenlagte verdier (Maks. 99). For nullstilling, se avsnitt 6.3.1.1.1 og 6.3.1.1.2.
--	---	---

NO

#### 6.3.1.2.4 Filtrering av dynamiske effekter

Visning	Handling	Kommentarer
<b>26bis</b>		
<b>FILTRERING</b>		
VISNING : 0.50 s		
RELE (1>4) : 0.25 s		
	Gå tilbake til hovedskjerm <b>ESC</b> Gå tilbake til hovedskjerm Velge en parameter, bekrefte med ✓, endre med pilene. Velge en parameter, bekrefte med ✓, endre med pilene.	<b>Filtrering:</b> Visning: gjør det mulig å stabilisere den viste verdien med en beregning med et glidende gjennomsnitt i løpet av den parametrerte perioden. Relé: gjør det mulig å utsette utløsningen med en beregning med et glidende gjennomsnitt i løpet av den parametrerte perioden. Det er kun reléene 1 til 4 som blir filtrert, relé 5 har umiddelbar utløsning. Periode: fra 0 til 5 s pr. trinn på 0,25 s. <input checked="" type="checkbox"/> Filter-indikator på visning <input checked="" type="checkbox"/> Filter-indikator på terskler <input checked="" type="checkbox"/> Filter-indikator på visning og terskler

**MERK:** I "Maks"-modus er filterfunksjonen deaktivert.

Når man går ut av "Maks"-modus, gjenaktiveres filterfunksjonen automatisk.  
De målingene som blir sendt til PCen på USB-forbindelsen blir ikke filtrert.

#### 6.3.1.3. Språk

Se avsnitt 6.2.4.6.

#### 6.3.2. Andre ikoner på standardskjermen

##### 6.3.2.1 Sensor-ikon: - Parametre og data for sensor

<b>27</b>	SENSAD:022 STANDARD ↓TT: 28' LVAR: 15% ✓ ECONOMY X ENABLE X STANDBY COMPLETE STOP	Bekrefte valget <b>ESC</b> Tilbake til standard visning Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	<b>Visning av sensorparametere</b> AD 22 = sensoradresse Overgang fra standard til økonomisk modus etter 28' hvis variasjonstrinnet > 15% av belastningen. Aktivert ✓ Overgang fra økonomisk til standby-modus ikke aktivert X. FULL STANS: slå av spenningsstiflørselen til sensoren. For å slå den på igjen, bruk ON/OFF-knappen på sensoren.
-----------	---	--	--

##### 6.3.2.2. Displayenhets-ikon: - Parametre og data for display-enhet

<b>28</b>	AD:000002	Ingen handling <b>ESC</b> Tilbake til standard visning Ingen handling Ingen handling	<b>Visning av displayenhets-parametere.</b> AD = displayenhets-adresse Denne skjermen vises dersom enheten sensor/display-enhet er låst.
-----------	-----------	---	--


##### 6.3.2.3 Ikône Identifikasjons-ikon: - Identifikasjon og data for display-enhet og sensor

<b>29</b>	CHAN:08 ID: 05000080 MAX 15t V1-0 S1-0 CALIB 25-02-08  ID: 06007007 V1-0 S1-0	Tilbake til standard visning <b>ESC</b> Tilbake til standard visning Ingen handling Ingen handling	<b>Visning av identifikasjonen av elementene i nettverket.</b> Sensor: serienr., kapasitet, maskinvareversjon, programvareversjon, dato for siste kalibrering eller justering. Display-enhet: serienr., maskinvareversjon, programvareversjon.
-----------	---	---	--

### 6.3.2.4 Radioforbindelses-ikon:


Data for radioforbindelsens styrke og status

30

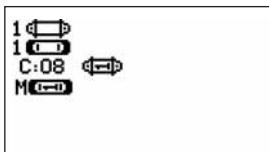

	Tilbake til standard visning	<b>Parameterinnstilling for radionettverket.</b> 1  = 1 sensor detektert
ESC	Tilbake til standard visning	1  = 1 display-enhet detektert
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	C: 8 = nr. på valgt radiokanal M = Master-displayenhet. (E = Slave-displayenhet).
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	= Enheten sensor/display-enhet er låst.

31

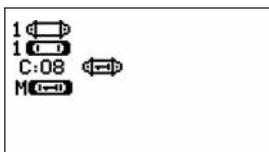

	Bekrefte valget.	<b>Parameterinnstilling av radionettverket</b>
ESC	Tilbake til standard visning	1 NNN = identifikasjon av sensoren 1 NNN = identifikasjon av display-enheten
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	C: 8 = nr. på valgt radiokanal M = Master-displayenhet. (E = Slave-displayenhet).
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	= Enheten sensor/display-enhet er låst. <input checked="" type="checkbox"/> = Enhet tilknyttet, men ikke låst. <input type="checkbox"/> = Enhet ikke tilknyttet.

NO

Dersom det er tilknyttet flere sensorer til display-enheten, er det det svakeste signalet som vil bli vist.

## 7 DRIFT I KOMBINERT KONFIGURASJON

### 7.1 Generelt

Kombinert konfigurasjon består i å knytte sammen opptil fire sensorer og fire display-enheter (En master-displayenhet og 1 til 3 slave-displayenheter). Sensorene kan ha ulik kapasitet.  
(Ved mer enn fire sensorer, er PC-opsjonen nødvendig. Se kapittel 8).

For visse applikasjoner er det nyttig å se målingene som kommer fra flere sensorer på en og samme display-enhet.

**Eksempel:** Løfting av en last med dobbeltvinsjet løfteåk hvis hver vinsj er utstyrt med hver sin sensor.

Grupperingen av de to belastningsmålingene på en og samme display-enhet gjør det mulig for operatøren å se de to belastningene og summen av disse, og sjekke at lasten er riktig fordelt på de to vinsjene.

For andre applikasjoner er det nyttig å kunne se belastningsmålingen for en sensor på flere display-enheter.

**Eksempel:** To operatører manøvrerer en last. Den ene styrer manøveren, den andre kontrollerer og lagrer belastningen. Legg merke til at det i en applikasjon med flere display-enheter, er det kun en display-enhet, "Master-enheten", som gjør det mulig å styre sensoren. De andre display-enhetene, "Slave-enhetene", repeterer dataene som kommer fra Master-enheten.

Enkelte applikasjoner krever flere sensorer på flere display-enheter.

**Eksempel:** Kompleks håndtering av en last, som en hydroelektrisk vannkraftturbin, utført av flere deltagere som arbeider på ulike etasjer.

## 7.2 Eksempler på kombinerte konfigurasjoner

NO



4 sensorer knyttet til en display-enhet



4 sensorer knyttet til en  
Master-displayenhet og to  
Slave-displayenheter




## 7.3 Sikkerhetsinstrukser

Ved oppretting av en kombinert konfigurasjon, er det svært viktig å fysisk sette sammen og identifisere alle elementene: sensorer, Slave-displayenheter og Master-displayenheten før man begynner å knytte de til hverandre.

Denne operasjonen er helt nødvendig for å unngå en høyst usannsynlig, men mulig feiltakelse med et element som ikke tilhører konfigurasjonen.

## 7.4 Vanlig prosedyre for oppsett av kombinerte konfigurasjoner

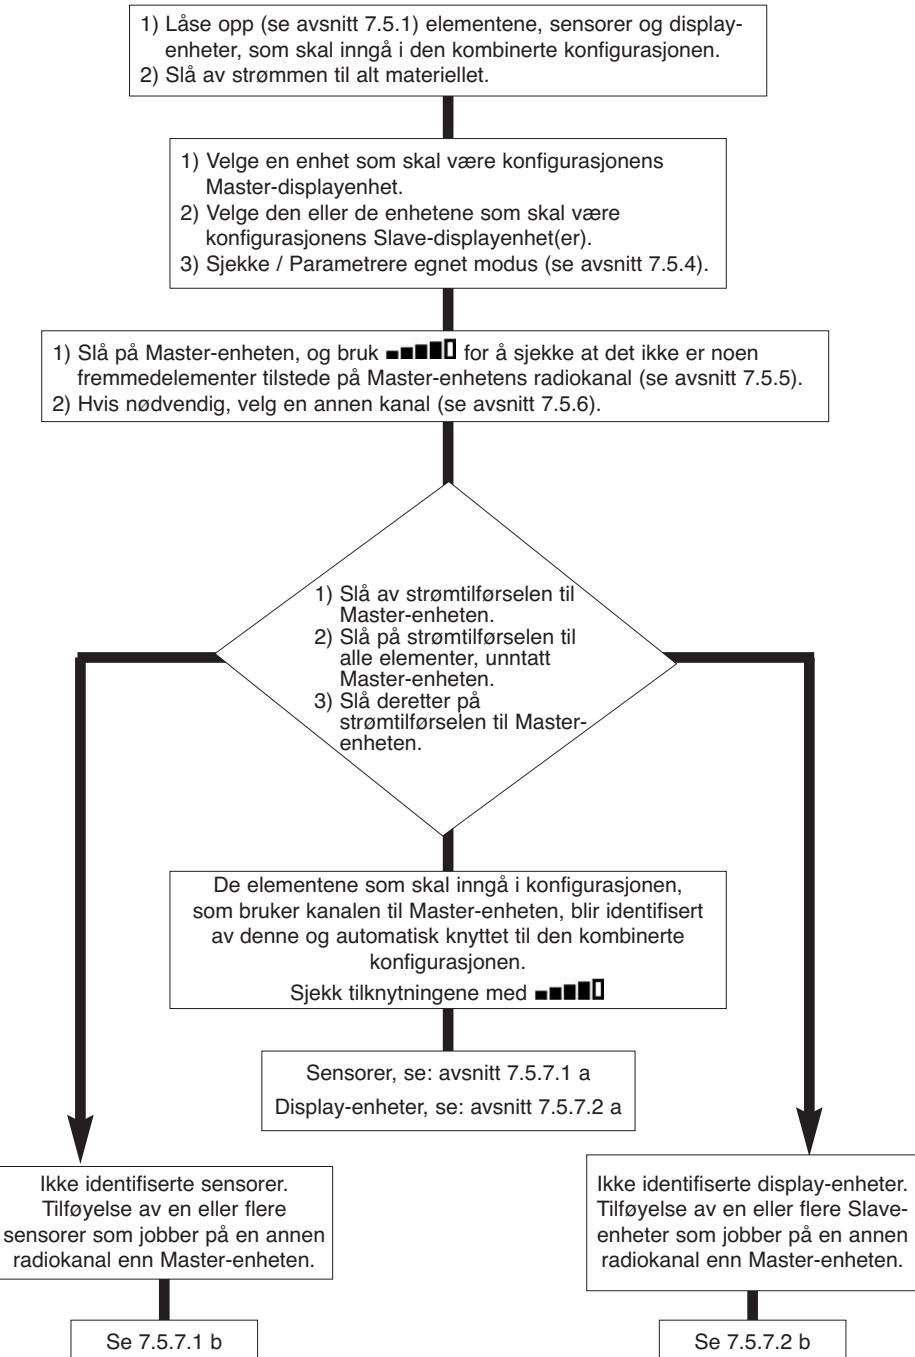

NO

## 7.5 Verktøy for oppsett av kombinerte konfigurasjoner

Dette kapitlet beskriver alle de operasjonene som muligens kan bli krevet for å sette opp en kombinert konfigurasjon.


### 7.5.1 Låse opp en enhet.

For å kunne fungere i "Kombinert konfigurasjon", må enhetene sensor / display-enheten ha blitt "låst opp" på forhånd.

For å låse opp en enhet, følg instruksene som beskrives nedenfor:

Bruk pilene og flytt til ikonet:  og bekrefte med ✓ .


32

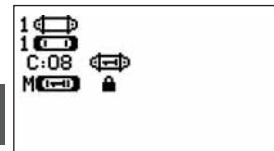

	Tilbake til standard visning	<b>Statussjekk.</b>
ESC	Tilbake til standard visning	 = 1 sensor detektert
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	 = Display-enheten i hånden
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	C: 08 = nummeret til den brukte radiokanalen M = Master-displayenhet.  = Enheten sensor og display-enhet er låst.

NO

33

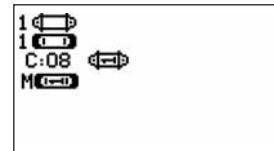

	Bekrefte valget.	<b>Låse opp en enhet.</b>
ESC	Tilbake til standard visning	IDENT... = serienr.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Velge ikonet  og bekrefte med ✓
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Velge og bekrefte  = Enheten sensor og display-enhet er låst.  = Enheten sensor og display-enhet er låst opp.

### 7.5.2 Låse en enhet


Medmindre ikke annet er spesialbestilt, vil radioforbindelsen mellom sensoren og display-enheten være "låst" ved fabrikken før levering. I denne konfigurasjonen utgjør enheten sensor / display-enhet, som er påslått, et par som er "hermetisk lukket" for alle andre radioforbindelser.

Nå display-enheten slås på, vil den kun søke etter den sensoren den er låst med.

For å låse en enhet, følg instruksene som beskrives nedenfor:

Bruk pilene og flytt til ikonet:  og bekrefte med ✓ .

34

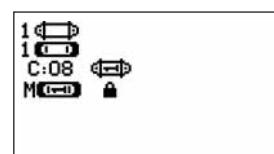

	Bekrefte valget.	<b>Låse en enhet.</b>
ESC	Tilbake til standard visning	IDENT... = serienr. Velge krysningsboksen for Sensor/Display-enhet og bekrefte med ✓
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Velge og bekrefte   = Enheten sensor og display-enhet er låst opp.  = Enheten sensor/display-enhet er nå knyttet til hverandre.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Låsing er kun mulig dersom det ikke vises noen andre enhets-tilknytninger på skjermen.

### 7.5.3 Knytte sammen en enhet


For å kunne fungere i "Kombinert konfigurasjon", vil sensorene og Slave-displayenhetene bli "knyttet til" en Master-displayenhet.

Når display-enheten slås på, vil den søke etter alle de påslåtte sensorene fungerer på dens radiokanal.

For å knytte sammen en enhet, følg instruksene som beskrives nedenfor:

Bruk pilene og flytt til ikonet: og bekrefte med .

35

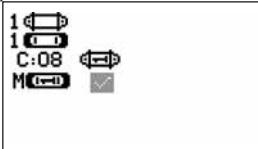

	Bekrefte valget.	<b>Knytte sammen en enhet.</b>
ESC	Tilbake til standard visning	IDENT... = serienr Velge krysningsboksen for Sensor/ Display-enhet og bekrefte med
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Velge og bekrefte = Enheten sensor/display-enhet er nå knyttet til hverandre.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Merk: Det er mulig å knytte sammen flere ulike elementer.

### 7.5.4 Innstilling av display-enhetenes parametre i Master- eller Slavemodus


Da Slave-enheten(e) kun fungerer som kopi(er) av Master-enheten, er ikke funksjonene "endring av sensorens parametre" og "tilknytte" lenger tilgjengelige.

For å parametrere modusene Master eller Slave, må enhetene være låst (se avsnitt 7.5.1).

Fra standard display-skjerm.

Master- eller Slavemodusen vises når display-enheten slås på.

36

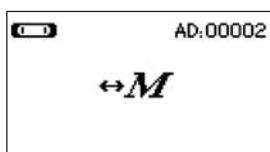

	Bekrefte valget.	<b>Innstilling av Master/Slave-parametre:</b>
ESC	Gå til ikonet	Gå til ikonet
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Bekrefte med Velge den tilgjengelige opsjonen.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Bekrefte med Bruk pilene og gjør valget ditt: M = Master-displayenhet. S = Slave-displayenhet.
		Bekrefte med

37




Master-displayenhet

38



Slave-displayenhet

39

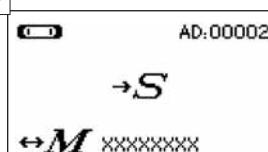

Når en display-enhet er "Slave",  
kan man identifisere den  
"Master"-displayenheten den  
er tilknyttet.

## 7.5.5 Tilgjengelig radiokanal


Når Master-displayenheten i en kombinert konfigurasjon slås på, skanner den radiomiljøet for å forsikre seg om at den radiokanalen som er valgt til å opprette den kombinerte konfigurasjonen, ikke allerede brukes av andre apparater som ikke inngår i den fremtidige konfigurasjonen.

Dersom det tilfellet skulle oppstå, vil display-enheten vise meldingen "KANAL OPPTATT". I dette tilfellet, velg en annen kanal (se avsnitt 7.5.6).

For å sjekke at radiokanalen er tilgjengelig, følg instruksene som beskrives nedenfor:

Bruk pilene og flytt til ikonet:  og bekreft med .

40

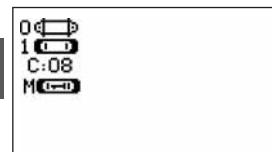

	Tilbake til standard visning	<b>Innstilling av radionettverkets parametre.</b>
ESC	Tilbake til standard visning	C: 4 = radiokanalens nummer. Når det ikke er identifisert noe element på den kanalen som display-enheten bruker betyr det at kanalen er fullstendig tilgjengelig, og passer for eksempel for en kombinert konfigurasjon.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

## 7.5.6 Skifte radiokanal

16 kanaler er tilgjengelige på frekvensen 2,4 GHz.

Enheteres funksjonskanaler blir tildelt på en tilfeldig måte ved fabrikken.

Innenfor en radius på 80 m er det mulig å ha opptil 16 enheter eller 16 kombinerte konfigurasjoner i drift, hver på sin kanal.


Ta kontakt med fabrikanten dersom det er behov for mer enn 16 kanaler.

For å skifte radiokanalen til en enhet, skift først display-enhetens kanal og bruk deretter prosedyren "Tilføye en sensor" (avsnitt 7.5.7.1 b) for å endre automatisk sensorens kanal og rekonstituere enheten.

For å skifte radiokanal, følg instruksene som beskrives nedenfor:

Bruk pilene og flytt til ikonet:  og bekreft med .

41

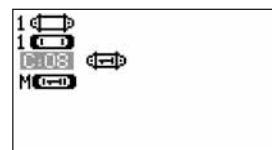

	Tilbake til standard visning	<b>Innstilling av radionettverkets parametre.</b>
ESC	Tilbake til standard visning	C: 8 = radiokanalens nummer. Velge C:08 og bekreft  Velge en annen kanal. Bekreft med 
	Inkrementere kanalnr.	Display-enheten søker etter, viser og identifierer de apparatene som er tilstede på den valgte kanalen.
	Dekrementere kanalnr.	De låste eller tilknyttede og påslalte enhetene vil ikke bli identifisert.


## 7.5.7 Knytte sammen elementer

### 7.5.7.1 Tilføye en eller flere sensorer

a) Tilføye sensorer som fungerer på samme kanal som Master-displayenheten.

Bruk pilene, gå på ikonet , bekrefte og følg prosedyren nedenfor:

42

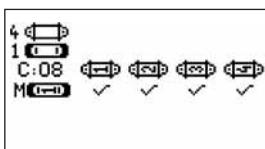

	Bekrefte valget.	<b>Knytte sammen flere elementer:</b> Etter å ha fulgt den vanlige prosedyren, blir de sensorene som fungerer på samme kanal som Master-displayenheten, automatisk knyttet sammen. <input checked="" type="checkbox"/> = Enheten sensor/display-enhet er nå knyttet til hverandre. Det er mulig å løse opp elementene: <input type="checkbox"/> = Enheten sensor/display-enhet er opplost
ESC	Tilbake til standard visning	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

NO


b) Tilføye sensorer som fungerer på en annen kanal enn Master-displayenheten.

43




	Bekrefte valget.	<b>Tilføye sensorer:</b>
ESC	Gå tilbake til forrige visningsskjerm	Gå til menyen for innstilling av parametre og velg opsjonen +
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Bekrefte med .

44

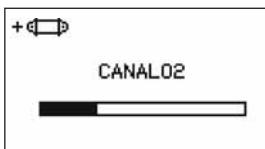

	Ingen handling	<b>Skanne miljøet:</b>
ESC	Ingen handling	Display-enheten skanner alle kanaler unntatt sin egen, og identifiserer alle ulåste og ikke tilknyttede sensorer som er tilstede innenfor en radius på 80 m.
	Ingen handling	
	Ingen handling	

45

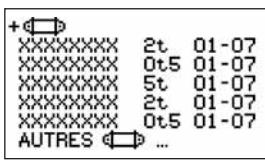

	Bekrefte valget.	<b>Identifisere tilstedeværende sensorer</b>
ESC	Vanlig resett uten tilføyelse av sensor	De fem første påslattede, ulåste og ikke tilknyttede sensorene som er tilstede innenfor en radius på 80 m, vises på skjermen. Hvis det finnes mer enn fem, velg linjen "andre" (eller "start liste"), og bekrefte for å se alle sensorene som er tilstede. XXXXXXXXX = serienummer 2t / 0,5t = kapasitet MM AA = kalibreringsdato
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

46

	2t 01-07
XXXXXX	0t5 01-07
XXXXXX	5t 01-07
XXXXXX	2t 01-07
XXXXXX	0t5 01-07
AUTRES	...

	Bekrefte valget.	<b>Velge en av tilstedevarende sensorer:</b> Velge den sensoren som vil bli føyd til den kombinerte konfigurasjonen. Sensorens kanal vil bli endret automatisk.
ESC	Vanlig resett uten tilføyelse av sensor	Bekrefte med Du kan bare tilføye til en sensor av gangen. Gjenta sekvensen for hver sensor som tilføyes.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

47

kN				
+	0000			
+	0000			
+	0000			
=	000003			

	Ingen handling	<b>Gjenstarte sensorer + 1 i X-modus</b>
ESC	Ingen handling	Etter å ha bekreftet valget, vises meldingene "tilføyelse pågår" etterfulgt av "utført". Deretter gjeninitialiserer display-enheten seg. Alle de tilknyttede sensorene vises i standardvinduet.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

NO

48

	AD:000002	
--	-----------	--

	Ingen handling	<b>Tilføye en sensor:</b>
ESC	Ingen handling	Det er ikke mulig å føye til en sensor dersom enheten Sensor / Display-enhet er låst.
	Ingen handling	
	Ingen handling	Lås først opp enheten før du går videre, se avsnitt 7.5.1.

### 7.5.7.2 Tilføye en Slave-displayenhet

a) Tilføye Slave-displayenheter som fungerer på samme kanal som Master-displayenheten.

Bruk pilene, gå på ikonet , bekrefte med og følg prosedyren nedenfor:

Det er mulig å knytte sammen sensorer og Slave-displayenheter som fungerer på samme kanal samtidig, alle elementer som er slått på vil vises i vinduet "radioforbindelse".


49

4	
4	
C:08	
M:	
S:	
S:	
S:	

	Bekrefte valget.	<b>Knytte sammen flere elementer:</b> Etter å ha fulgt den vanlige prosedyren, blir de Slave-displayene som fungerer på samme kanal som Master-displayenheten, automatisk knyttet sammen.
ESC	Tilbake til standard visning	<input checked="" type="checkbox"/> = Enheten sensor/display-enhet er nå knyttet til hverandre.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Det er mulig å løse opp elementene:
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	<input type="checkbox"/> = Enheten sensor/display-enhet er oppsløst.


b) Tilføye display-enhet som fungerer på en annen kanal enn Master-displayenheten

50

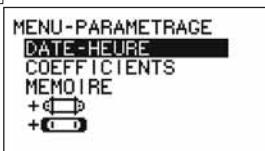


	Bekrefte valget.	<b>Tilføye en display-enhet</b> Gå til menyen for innstilling av parametre og velg opsjonen + Bekrefte med <input checked="" type="checkbox"/>
ESC	Tilbake til standard visning	

51

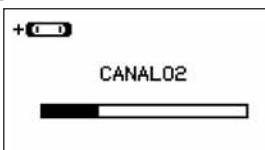


	Ingen handling	<b>Skanne miljøet:</b> Display-enheten skanner alle kanaler unntatt sin egen, og identifiserer alle påslitte Slave-displayenheter som er tilstede innenfor en radius på 80 m.
ESC	Ingen handling	
	Ingen handling	
	Ingen handling	

52

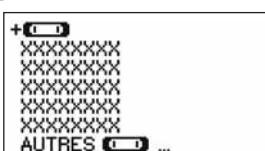


	Bekrefte valget.	<b>Identifisere tilstedeværende displayenheter:</b> De fem første påslitte, ulåste og ikke tilknyttede Slave-displayenheter som er tilstede innenfor en radius på 80 m, vises på skjermen. Hvis det finnes mer enn fem, velg linjen "andre" (eller "start liste"), og bekrefte for å se de andre Slavene som er tilstede. XXXXXXXX = serienr.
ESC	Vanlig gjenstart uten tilføyelse av display-enhet	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

53

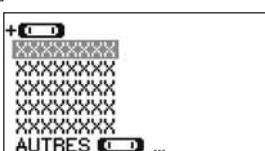

	Bekrefte valget.	<b>Velge en av de tilstedeværende displayenhettene:</b> Velge den Slave-displayenheten som vil bli føyd til Master-displayenheten. Display-enhetens kanal vil bli endret automatisk. Bekrefte med <input checked="" type="checkbox"/> . Du kan bare tilføye til en display-enhet per gangen. Gjenta sekvensen for hver display-enhet som tilføyes.
ESC	Tilbake til standard visning uten tilføyelse av display-enhet	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	


54

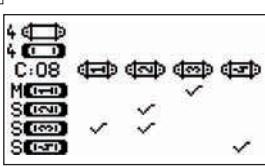

	Ingen handling	For å avslutte prosedyren og bruke materiellet i kombinert konfigurasjon, sør for å slå av alt utstyret og slå det deretter på igjen ved å begynne med sensorene og Slave-displayenhettene, og til slutt Master-displayenheten. Sjekk konfigurasjonen ved å bruke ikonet . Eksemplet viser en konfigurasjon hvor 4 sensorer er tilknyttet 4 display-enheter.
ESC	Ingen handling	
	Ingen handling	
	Ingen handling	

## 7.6 Visning i kombinert konfigurasjon


55

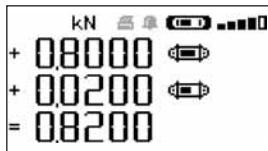


	Ingen handling	<b>Visning av to sensorer:</b>
ESC	Ingen handling	Viser den fortegnsbestemte målingen. Visningen av summen.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	Sensorikonene angir batterienees ladenivå.
	Velge et ikon og aktivere de tilgjengelige opsjonene	

NO


56

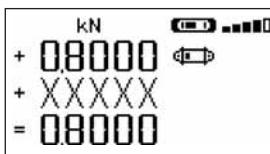

57

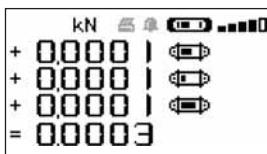

58

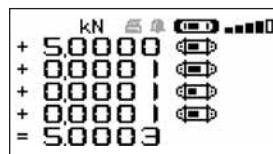

Tap av forbindelse med en av sensorene


Visning av 3 sensorer

Visning av 4 sensorer

### 7.6.1 Meny for Kombinert visning

De elementære og avanserte funksjonene er tilgjengelige på samme måte som en enkel visning. Navigeringen og bruken av menyen er den samme uansett antall tilknyttede sensorer.

59

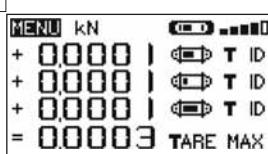

	Bekrefte valget.	<b>Navigering:</b>
ESC	Tilbake til standard visning	Ved å trykke på en av de to pilene, vises alle de tilgjengelige funksjonene. Navigere fra ikon til ikon med pilene.
	Navigere fra ikon til ikon i urviserens retning	+ Ved å endre målingens fortegn, kan verdien enten legges til eller trekkes fra summen.
	Navigere fra ikon til ikon motsatt av urviserens retning	0 = målingen vil ikke bli tatt i betrakning. T = individuell tara. TARA og MAX virker inn på summen. ID = Sensoridentifikasjon.

## 8 PC-FORBINDELSE (SOM OPSJON)

### 8.1 Beskrivelse

Opsjonen PC-forbindelsessett består av en USB-kabel, en CD-ROM for installasjon av styringsprogramvaren i Windows og en bruksanvisning.

PC-forbindelsen gjør det mulig å styre opp til 8 sensorer samtidig.

PC-forbindelsens viktigste funksjoner er: behandlig, lagring i tabell- eller graf-format og utskrift av måledata.

PC-forbindelsen må kun gjøres ved bruk av Tractel-programvaren, og etter å ha gjort seg kjent med innholdet i bruksanvisningen.

 **MERK:** I tilfelle samtidig bruk av en Master display-enhet og en Slave display-enhet, er det svært viktig å kople Slave display-enheten med Versjon  $\geq$  S 2-7 til PCen. Slave display-enheter med eldre versjoner enn S 2-7 kan ikke koples til en PC.

### 8.2 Meldinger ved koppling til PC

Display-enhet Versjon  $\leq$  S 2-7. Ved tilkoping til PC blinker meldingen "PC-forbindelse" på displayet.

Display-enhet Versjon  $\geq$  S 2-7. Ved tilkoping til PC vises følgende informasjon:

- a) "PC USB-forbindelse" blinker.
- b) Ikonet for display-enhetens "batteriladenivå".
- c) "Antall tilkoplede sensorer".
- d) "Antall tilkoplede display-enheter".

NO

## 9 VEDLIKEHOLD, KONTROLL OG RENGJØRING

### 9.1 Ladestatus for batterier og strømenhet

Ikonene viser hele tiden ladestatus for sensorens batterier og display-enhetens strømenhet.

I tilfelle lavt ladenivå, skift ut sensorens batterier med 3 nye av typen 1,5 V "AA".

Lade display-enheten regelmessig opp med laderen som leveres med dynafor™.



**VIKTIG:** Batteriet kan kun skiftes ut av fabrikanten.

Karakteristikker: Leclanché LiPO 3,7 V/ 1300 mAh. Lading 1,3 A maks 4,2 V.

### 9.2 Skifte ut sensorens batterier

Demonter batteridekkelet ved hjelp av en stjerneskruttrekker.

Sett på plass de 3 batteriene av typen 1,5 V "AA" (eller 3 batterier av typen 1,2 V "AA"). Respekter polaritetene.

Sett batteridekkelet på plass igjen.

### 9.3 Lovbestemt kontroll

#### 9.3.1 Kalibreringsbevis

Nye apparater leveres med et kalibreringsbevis. Dette dokumentet inneholder de verdiene som ble oppnådd ved kalibreringen, og attesterer at sensoren er blitt kalibrert i samsvar med en intern prosedyre, på en kalibreringsbenk hvor kalibreringssensoren er koplet til en Internasjonal Standard-kalibrator. Tractel anbefaler årlig metrologisk kontroll for hvert apparat.

#### 9.3.2 ISO 376 Kalibreringsattest

På anmodning kan apparatene leveres med en ISO 376 kalibreringsattest.

Dette dokumentet sertifiserer, med tallene som bevis, at apparatet er blitt kalibrert i overensstemmelse med Standarden ISO 376, på en kalibreringsbenk hvor kalibreringssensoren er koplet til en Internasjonal Standard-kalibrator.

Denne attesten er kun gyldig i 26 måneder.

Tractel anbefaler årlig metrologisk kontroll for hvert apparat.

### 9.4 Vedlikehold

Enheten sensor/display-enhet krever ikke noe spesielt vedlikehold utenom regelmessig rengjøring med en tørr klut.

## 10 OPPBEVARING, TRANSPORT, KASSERING

**Oppbevaring:** Legg apparatet i originalemballasjen etter å ha fjernet batteriene fra sensoren.  
Oppbevares på et temperert og tørt sted.


**Transport:** Transporter apparatet i originalemballasjen.

**Kassering:** Enhver kassering av apparatet må foregå i overenstemmelse med gjeldende regelverk i det landet det blir brukt. For land som er underlagt de Europeiske bestemmelsene, er det angitt at dynamometrene og fjernkontrollene (display-enhetene) ikke kommer inn under direktivene "DEEE" og "RoHS".

## 11 DRIFTSPROBLEMER OG LØSNINGER

NO

Problem	Mulige årsaker	Løsninger
<b>Ikke tilbake til opprinnelig resett</b>	Tara-funksjonen aktivert. <b>Permanent deformasjon av sensoren som følge av gal håndtering; stor overvekt eller kompresjon.</b>	Deaktivere Tara-funksjonen og vise belastningens "BRUTTO"-verdi. <b>Apparatet må kontrolleres av fabrikanten før det tas i bruk igjen.</b>
<b>Sensoren slår seg ikke på</b>	Utladede batterier. Elektronikk-feil.	Skifte ut batteriene. Ta kontakt med serviceavdelingen.
<b>Display-enheten slår seg ikke på</b>	Utladede batterier. Elektronikk-feil.	Lade opp batteriet. Ta kontakt med serviceavdelingen.
<b>LED-sensoren blinker ved 4 hertz. (4 ganger i sekundet)</b>	Ingen kommunikasjon mellom sensoren og det elektroniske kortet.	Ta kontakt med serviceavdelingen.
<b>Ingen utvikling på displayet eller inkonsekvent display</b>	Feil ved sensoren eller dens elektronikk.	Gjeninitialisere: Slå av sensoren og display-enheten, og slå deretter sensoren på igjen og til slutt display-enheten. Dersom feilen vedvarer, ta kontakt med serviceavdelingen.
<b>Linearitets- eller presisjonsproblem</b>	Feil ved sensoren eller dens elektronikk.	Ta kontakt med serviceavdelingen.

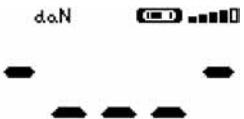Visning	Mulige årsaker	Løsninger
	Utladede sensorbatterier. Sensor avslått eller i standby-modus.  Sensor for langt unna display-enhet. Nettverkskonflikt.	Skifte ut batteriene. Slå av display-enheten, slå på sensoren, slå på display-enheten. Flytte apparatene nærmere hverandre. Sjekke nettverkets konfigurasjon (avanserte funksjoner, avsnitt 6.3.2.4).
	Sensor gjenstand for kompresjons- eller torsjonsbelastning.  Negativ ubalanse i målebroen.	Eliminere kompresjonsbelastningen på sensoren.  Ta kontakt med serviceavdelingen.
<b>CHANNEL BUSY</b> <b>NEW CHANNEL: 10</b>	En Master-displayenhet er blitt slått på på et sted hvor en eller flere dynafor™ LLX2 allerede er i drift.	Velge en annen kanal. (Se avsnitt 7.5.6).
	Kopling av en USB-kabel mellom display-enheten og en PC uten at Tractel®-programvaren er blitt installert.	Bruk opsjonen Tractel® "PC-forbindelse".
<b>Blokkert display-enhet</b>	Feil ved display-enheten.	Holde tasten På/Avt trykket ned i 10 sek. Gjeninitialisere sensoren og display-enheten (se 6.1).

## 12 PRODUKTMERKING

Alle angivelser og merkelapper som er plassert på produktet av fabrikanten, må holdes tydelig leseelige. Dersom angivelsene og merkelappene skulle forsvinne eller bli skadet, må de skiftes ut før apparatet tas i bruk igjen. Tractel® kan levere nye merkelapper på forespørsel.



Merking på sensor



Merking på display-enhet



Merking på sensor og display-enhet



Merking på lader

# INNEHÅLL

	Sida
<b>ALLMÄN VARNING</b> .....	4
<b>DEFINITIONER OCH SYMBOLER</b> .....	5
<b>1. PRESENTATION</b> .....	6
1.1. Funktionsprincip .....	6
1.2. Beskrivning och märkning .....	7
1.2.1. Sensor .....	7
1.2.2. Displaydosa .....	8
<b>2. TEKNISKA UPPGIFTER</b> .....	9
2.1. Sensor och displaydosa .....	9
2.2. Förankringstillbehör .....	10
2.2.1. Förankringstillbehör för kedjor .....	10
2.2.1.1. Storlek .....	10
2.2.2. Förankringstillbehör för vajer .....	11
2.2.2.1. Storlek .....	11
<b>3. MONTERING, ANVÄNDNING OCH DEMONTERING</b> .....	11, 12
<b>4. ANVÄNDNINGSFÖRBUD</b> .....	12
<b>5. ÖVERBELASTNINGSINDIKATOR</b> .....	12
<b>6. FUNKTION I ENKEL KONFIGURATION</b> .....	13
6.1. Ibruktagande .....	13
6.1.1. Aktivera sensorns batterier .....	13
6.1.2. Ladda displaydosan .....	13
6.1.3. Sätta på sensorn .....	13
6.1.4. Information från LED till sensor .....	13
6.1.5. Sätta på displaydosan .....	14
6.2. Basfunktioner .....	14
6.2.1. Standardvisningsskärm .....	14
6.2.2. Detaljbeskrivning .....	15
6.2.3. Ikoner .....	15
6.2.4. Basfunktioner och motsvarande visningar .....	16
6.2.4.1. Standardvisning .....	16
6.2.4.2. Navigering mellan iconer .....	16
6.2.4.3. Val av mätvärde .....	16
6.2.4.4. Tarafunktion .....	16
6.2.4.5. MAX-funktion (minneslagring av toppbelastning) .....	17
6.2.4.6. Funktionen Val av språk .....	18
6.2.4.7. Stänga av apparaten .....	19

Funktionerna som beskrivs ovan motsvarar en traditionell användning av dynamometern Dynafor™ LLX2.

Dynafor™ LLX2 erbjuder även funktioner som går utöver dessa basfunktioner och uppfyller en rad behov i industrin.

Som exempel kan vi nämna visning av flera sensorer på en och samma display, avläsning på flera displayer av belastningen på en eller flera sensor, pc-länk, lagring, summering, differens, hantering av gränsvärdet m.m. Alla dessa funktioner beskrivs i detalj i denna bruksanvisning.

6.2.5. Felmeddelanden	19
<b>6.3. Avancerade funktioner</b>	<b>19</b>
6.3.1. Huvudmeny	19
6.3.1.1. Menyfunktioner	19
6.3.1.1.1. Lagring	20
6.3.1.1.2. Summering	21
6.3.1.1.3. Hantering av säkerhetströsklar	22
6.3.1.2. Inställningsmeny	23
6.3.1.2.1. Datum och klockslag	23
6.3.1.2.2. Koefficienter	23
6.3.1.2.3. Kontroll av tillgängligt minne	23
6.3.1.2.4. Filtrering av dynamiska effekter	24
6.3.1.3. Språk	24
6.3.2. Andra iconer på standardskärmen	24
6.3.2.1. Inställning av och information om sensorn	24
6.3.2.2. Sättning av parametrar för och information om displaydosan	24
6.3.2.3. Identifikation av och information om displaydosa och sensorn	24
6.3.2.4. information om radiolänkens effekt och status	25
<b>7. FUNKTION I MULTIPEL KONFIGURATION</b>	<b>25</b>
7.1. Allmänt	25
7.2. Exempel på multipla konfigurationer	26
7.3. Säkerhetsinstruktioner	26
7.4. Generell process för multipel konfiguration	27
7.5. Verktyg för multipel konfiguration	28
7.5.1. Låsa upp en grupp	28
7.5.2. Låsa en grupp	28
7.5.3. Länka en grupp	29
7.5.4. Sättning av parametrar för displaydosor i master- eller slavläge	29
7.5.5. Radiokanalens tillgänglighet	30
7.5.6. Byta radiokanal	30
7.5.7. Länkning av komponenter	31
7.5.7.1. Lägga till en eller flera sensorer	31
7.5.7.2. Lägga till en slavdisplaydosa	32, 33
7.6. Visning i multipel konfiguration	34
7.6.1. Multipel displaymeny	34
<b>8. PC-LÄNK (TILLVAL)</b>	<b>35</b>
8.1. Beskrivning	35
8.2. Meddelanden vid pc-anslutning	35
<b>9. UNDERHÅLL, KONTROLL OCH RENGÖRING</b>	<b>35</b>
9.1. Batteriernas laddningsstatus	35
9.2. Byte av sensorns batterier	35
9.3. Obligatorisk kontroll	35
9.3.1. Justeringsintyg	35
9.3.2. Kalibreringsintyg ISO 376	35
9.4. Underhåll	35
<b>10. FÖRVARING, TRANSPORT OCH SKROTNING</b>	<b>36</b>
<b>11. FELSÖKNING OCH AVHJÄLPANDE ÅTGÄRDER</b>	<b>36, 37</b>
<b>12. PRODUKTMÄRKNING</b>	<b>37</b>

# ALLMÄN WARNING



**VARNING: Möjlig farlig situation. Risk för lätt personskador eller materiella skador.**

**Apparaten är helt skyddad av en dubbel eller förstärkt isolering.**

1. För att använda denna apparat på ett säkert och effektivt sätt är det nödvändigt att före installation och användning läsa igenom bruksanvisningen och följa anvisningarna. Ett exemplar av bruksanvisningen ska förvaras tillgängligt för operatören. Extra exemplar kan tillhandahållas på begäran.
2. Apparaten får inte användas om någon av etiketterna som sitter på apparaten eller ett av dess tillbehör inte längre finns kvar, eller om etiketterna enligt beskrivningen i slutet av denna bruksanvisning saknas eller inte är läslig. Identiska etiketter kan tillhandahållas på begäran. Dessa ska sättas fast innan apparaten får användas igen.
3. Se till att den person som ni ger apparaten till känner till hur den ska hanteras och är i stånd att ansvara för kraven på säkerhet för avsedd användning. Denna bruksanvisning måste finnas tillgänglig för användaren. Skydda apparaten mot okontrollerade ingrepp.
4. Installationen och ibruktagandet av apparaten måste ske under omständigheter som garanterar installatörens säkerhet i överensstämmelse med gällande regler.
5. Före varje användningstillfälle ska apparatens skick kontrolleras liksom de tillbehör som används tillsammans med apparaten. Använd aldrig en apparat som ser ut att vara i dåligt skick. Returnera apparaten till tillverkaren för revision vid funktionsstörningar som inte beror på batteristatus.
6. Skydda apparaten mot stötar, framför allt mot displayen.
7. Apparaten får aldrig användas för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning. Den får aldrig användas med en last som överstiger tillåten maxlast enligt märkningen på utrustningen. Den får aldrig användas i explosiva miljöer.
8. Apparaten får inte användas med en lina för personlyft utan att erforderade användningskoefficienter har kontrollerats, och mer allmänt gällande säkerhetsregler för lastlinan som den används tillsammans med.
9. Tractel frånsäger sig allt ansvar för apparatens funktion i en monteringskonfiguration som inte beskrivs i denna bruksanvisning.
10. Tractel befrias från allt ansvar om utrustningen ändras utanför Tractels kontroll, samt om någon del av apparaten avlägsnas.
11. Tractel befrias från allt ansvar vid demonteringsgrepp som inte beskrivs i denna bruksanvisning eller reparationer av apparaten som utförs utanför Tractels kontroll. Detta gäller framför allt om originaldelar byts ut mot delar av annat ursprung.
12. Eftersom en Dynafor™-dynamometer är ett lyfttillbehör måste de säkerhetsregler som gäller för denna kategori av utrustning iakttas.
13. Om användningen av apparaten upphör sluttgiltigt ska den kasseras på ett sådant sätt att all användning omöjliggörs.  
Följ miljöskyddslagstiftningen.
14. Vid användning av denna apparat med kompletterande utrustning som återutsänder sina signaler i ett operativsystem måste användaren eller montören av detta system först göra en analys av specifika risker relaterade till de operativa funktionerna och vidta lämpliga åtgärder till följd dära.
15. Denna apparat är godkänd enligt europeiska bestämmelser. Dess överensstämmelse med bestämmelser i andra länder där den kan komma att användas måste kontrolleras innan den tas i bruk och används. Denna bestämmelse är ovillkorlig.
16. Strömförsörjningen till displaydosan fungerar som frånskiljare och måste alltid vara åtkomlig.

SE

# DEFINITIONER OCH SYMBOLER

## Definitioner:

I denna bruksanvisning avses med

- "produkt"**: del eller utrustning som definieras på omslagssidan och som levereras komplett i standardutförande eller i ett angivet utförande;
- "installation"**: samtliga moment som krävs för att ta hela produkten i bruk (eller koppla den till andra delar för ibruktagande) från levererat skick;
- "användare"**: person eller tjänst som ansvarar för hantering eller säkerhet vid användning av produkten som beskrivs i denna bruksanvisning;
- "tekniker"**: behörig person som ansvarar för det underhåll som enligt denna bruksanvisning får utföras av en användare som är kompetent och förtrogen med produkten;
- "operatör"**: person eller tjänst som använder produkten för avsett ändamål.
- "Sensor"**: Sensorn i serien LLX2 eller LLXh, eller en annan kraftsensor med tryckgivare ansluten till en LLXt-modul, som en del i ett LLX2-system.
- "LLX2-system"**: Alla kraftmätarenheter som använder LLX2-tekniken.

SE

## Symboler som används i denna bruksanvisning:



**"FARA"**: Anmärkningar i syfte att undvika personskador, i synnerhet skador med dölig utgång, allvarliga eller lätta skador samt miljöskador.



**"VIKTIGT"**: Anmärkningar i syfte att undvika ett fel eller en skada på produkten som dock inte direkt utsätter användarens eller andra personers liv för fara eller skadar miljön.



**"OBS"**: Anmärkningar för att uppmärksamma de försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att säkerställa effektiv och lämplig montering, användning och underhåll.



Läs bruks- och underhållsanvisningen.

## 1 PRESENTATION

Dynamometrarna Dynafor™ LLX2 är precisionsapparater (0,1 %, ISO 376, 21°C) (I.P. 67 = 0,2 %), som mäter dragstyrka och anger belastning. Kapacitetsintervallet sträcker sig från 500 till 1 000 daN.

En Dynafor™ LLX2-enhet består av en sensor och en avtagbar displaydosa.

En tvåvägs radiolänk med bandfrekvensen 2,4 GHz utgör förbindelse mellan de två komponenterna.

16 radiokanaler kan utnyttjas. Varje displaydosa och varje sensor har en egen adress vilket gör att de tydligt kan identifieras vid multipel konfiguration.

Tack vare upphängningshuvudets patenterade särskilda form kan konventionella schacklar eller standardiserade kedjetillbehör användas.

LLX2 finns i två utföranden: standardutförande med lastöglor i ömsesidigt vinkelräta plan och som tillval i ett utförande med lastöglor i samma plan.

I standardutförandet kan lyfttillbehör sammankopplas i två plan vilket gör att man kan undvika begränsningar på grund av lastens rörelser och därmed gynna apparatens precision.

Monteringen görs vid tillverkningen och kan inte ändras senare av användaren.

De radio- och programvarutekniker som används erbjuder möjligheten till multipla konfigurationer som kombinerar flera sensorer med flera displaydosor, utöver de vanliga funktionerna som förväntas av en industridynamometer. De ger också tillgång till avancerade funktioner, bland annat lagring, hantering av gränsvärden och övervakning.

Med tillvalet pc-länk kan man via en USB-port hantera och arkivera uppgifter. En displaydosa kan konfigureras som master eller slav i ett nätverk.

I standardutförande levereras utrustningen med sina batterier i en väska innehållande:

- a) en sensor,
- b) en displaydosa med en batteriladdare,
- c) en bruks- och underhållsanvisning,
- d) ett justeringsintyg,
- e) en försäkran om CE-överensstämmelse.

### 1.1 Funktionsprincip

Funktionsprincipen för Dynafor™ LLX2 baseras på mätning med mästinstrument av töjningspåkänningen, inom elasticitetegränsen, från en metallkropp som utsätts för dragbelastning.

Apparaten fungerar i alla riktningar.


En elektrisk signal proportionell mot lasten genereras av sensorn. Signalen behandlas av en mikroprocessoranalysator och överförs sedan med radiovågor till en displaydosa som omedelbart indikerar värdet för belastningen på länkade sensorn.

När en sensor-/displaygrupp tas i bruk anges information för sensorn, bland annat identifikation och tidpunkten för den senaste metrologiska kontrollen, på displaydosans skärm.

Displaydosan är kompatibel med alla LLX2-sensormodeller oavsett kapacitet. Radiolänken mellan LLX2-sensorn och displaydosan läses i fabriken före avsändandet, om annat inte anges särskilt vid beställningen. Radiolänken kan därefter konfigureras av användaren efter behov.

## 1.2 Beskrivning och märkning

### 1.2.1 Sensor

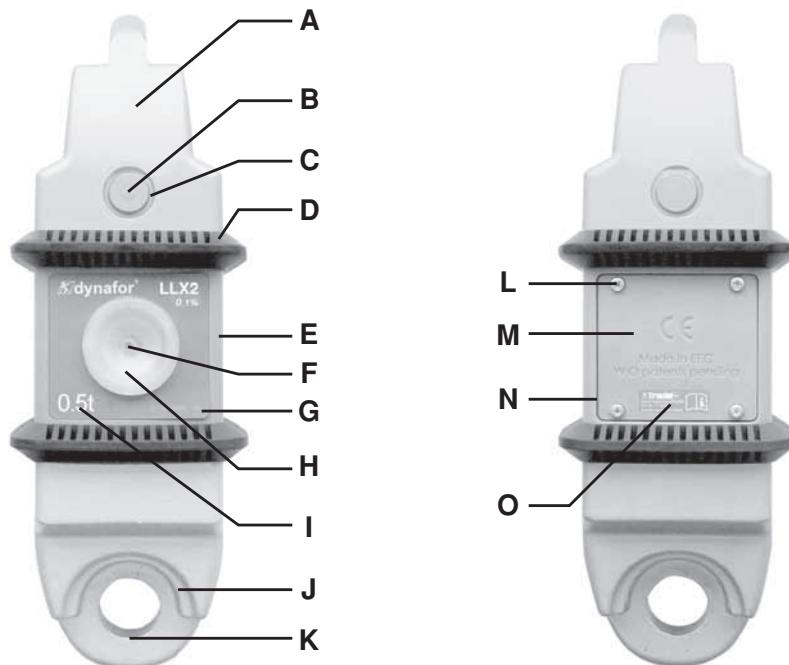

SE

A	Upphängningshuvud	I	Sensorns maxkapacitet
B	Kopplingsfäste	J	Centeringsfläns schackel
C	Hållclips B-stift	K	Upphängningsring
D	Stötfångare	L	Fästsksruvar M
E	Skyddshuv	M	Batterilock
F	På/av-knapp	N	Batterifack (3 x AA)
G	Serienr	O	Tillverkarens etikett
H	Funktionsindikator		

### Tillämpliga bestämmelser

**Europeiskt direktiv:** 2006/42/CE


**Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet:** 2004/108/CE

**Elsäkerhet:** IEC 61010-1, andra utgåvan 2001

**Radio-intyg:** EG – radioprovningar EN 300 440-2 V1.1.1; USA & Kanada – FCC, del 15; Australien – C-Tick ID

**Direktiv om radio- och teleterminalutrustning (1999/5/EG)**


### 1.2.2 Displaydosa

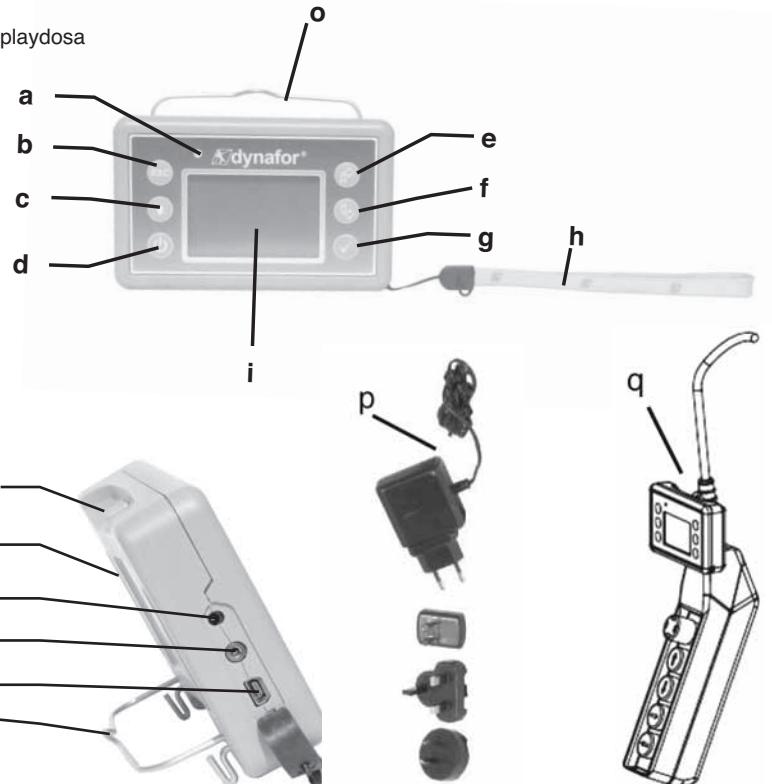

<b>a</b>	LED-lampa (förr tillverkarens bruk)	<b>j</b>	Fästpunkter för displayen på sensorhusets stötfångare
<b>b</b>	"Esc"-knapp (avbryt)	<b>k</b>	CE-märkning och serienr
<b>c</b>	Knapp för bakgrundsbelysning 1 tryck = Auto OFF 90" 3 tryck = permanent > OFF med 1 tryck	<b>l</b>	Laddaruttag
<b>d</b>	På/av-knapp	<b>m</b>	Serieport (förr tillverkarens bruk)
<b>e</b>	Knapp för aktivering av tillgängliga alternativ och medurs navigering	<b>n</b>	USB-port
<b>f</b>	Knapp för aktivering av tillgängliga alternativ och moturs navigering	<b>o</b>	Metallstöd
<b>g</b>	Knapp för att godkänna/enter	<b>p</b>	Laddare 100 - 240 Vac 50/60 Hz 180 mA Sekundär: 12 Vdc 500 mA
<b>h</b>	Handledsrem	<b>q</b>	Allmän fästsats
<b>i</b>	Grafisk LCD-skärm 128 x 64 pixlar, 67 x 40 mm		

## 2. TEKNISKA UPPGIFTER

### 2.1 Sensor och displaydosa

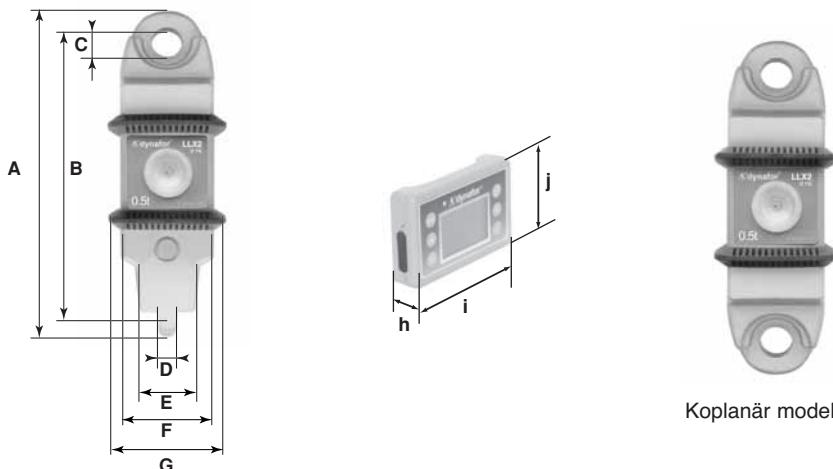

MODELL	LLX2 0.5 t	LLX2 1 t	LLX2 2 t	LLX2 3.2 t	LLX2 5 t	LLX2 6.3 t	LLX2 10 t	Displaydosa
Maxkapacitet	t	0.5	1	2	3.2	5	6.3	10
Provbelastning	t	0.75	1.5	3	4.8	7.5	9.6	15
Lägsta säkerhetskoefficient				Lägst 4				-
Precision				0,1 % enligt ISO 376, 21°C) (I.P. 67 = 0,2 %)				-
daN	0.5	1	2	3.2	5	6.3	10	-
Inkrement	daN	0.1	0.2	0.5	0.5	1	1	<-
Högsta visning	daN	550	1100	2200	3500	5500	6900	11000
Siffrornas storlek	mm	-	-	-	-	-	-	25
Autonomi				300-3000 tim beroende på funktion				48 tim
Radioräckvidd	m			80 (utan hinder) (I.P. 67 = 60)				
RF-teknik				2,4 GHz				
Vikt	kg		2.300		3.350	6.45	0.180	
IP-skydd				(I.P.67 tillval)				I.P. 54
Användningstemperatur				-20°- +40°C				
T°-känslighet				0,05 % per 10°C				
Material, huvud				Stål				-
Material, sensor				Aluminium		Stål		-
Storlek (mm)				Se den tekniska beskrivningen nr 2026				

För information: den i laboratorium uppmätta radioräckvidden är 80 m (60 m enligt IP67) när sensorns eller LLXt-modulens framsida är riktad mot displayens baksida.

Observera! Denna räckvidd kan dock förändras beroende på situationen, bland annat på grund av

- hinder,
- elektromagnetiska störningar,
- vissa atmosfäriska förhållanden.

Vid problem eller särskild användning, kontakta Tractel®-nätverket.

## 2.2 Förankringstillbehör

### 2.2.1 Förankringstillbehör för kedjor

För att underlättा montering och demontering erbjuder Tractel en serie tillbehör för G 80-kedja som alternativ till tillbehör i handeln. Tillbehören är utrustade med behandlade stålstift och elastiska ringar av typen stödring DIN 6799.


Tillbehören levereras i en låda.

**Endast stift och kragar från Tractel får användas för denna lösning.**


Användning av stift med stödkragar.

Placerä kedjetillbehöret på sensorns upphängningsring och trä stiftet genom hålen i tillbehöret och i sensorn.  
Spärra stiftet med hjälp av stödkrags.


**SE**  
Använd helst en monteringsgaffel för DIN 6799-krage.

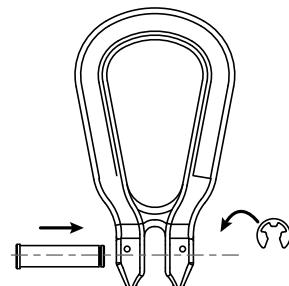


#### 2.2.1.1 Storlek i mm

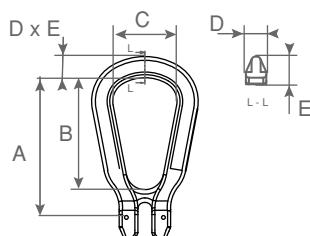

Bärformåga	A	B	C	D	E
0.5 <> 3.2 t	111	88	50	17	17
5 - 6.3 t	185	150	85	27	29
10 t	210	155	95	27	31

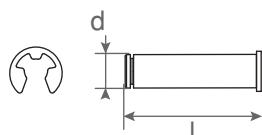

Bärformåga	d	I	Stödkrage
0.5 <> 3.2 t	13	50	10 mm DIN 6799
5 - 6.3 t	20	76	15 mm DIN 6799
10 t	24	92	19 mm DIN 6799

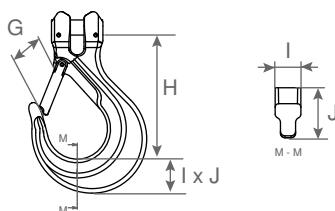


Bärformåga	G	H	I	J
0.5 <> 3.2 t	41	110	25	30
5 - 6.3 t	67	164	34	47
10 t	80	195	43	50

## 2.2.2 Förankringstillbehör för vajer

Alla schacklar som överensstämmer med gällande regler kan användas för Dynafor™ LLX2 monterad med en draglina, i den mån Dynafor™ LLX2:s maxkapacitet iakttas.

### 2.2.2.1 Storlek i mm

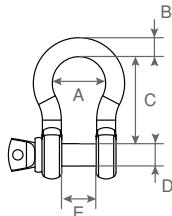

Bär förmåga	A	B	C	D	E	kg
0.5 < > 3.2 t	42	16	60	19	27	0.6
5 - 6.3 t	58	22	84	25	37	1.4
10 t	89	35	132	38	57	4.4

## 3 MONTERING, ANVÄNDNING OCH DEMONTERING

SE

### 3.1 Förberedelsevillkor för montering och användning

- Höjd över havet: upp till 2 000 m
- Relativ fuktighet: högst 80 %
- Tilldelad förureningsgrad: 2

Innan dynamometern monteras och används måste du se till att:

- inget belastningsvärdet anges när apparaten inte är belastad. I annat fall se avsnitt 11: Felsökning och avhjälplande åtgärder;
- sensorns batterier och displaydosans batteri är tillräckligt laddade;
- radiolänken mellan sensorn och displaydosan fungerar på rätt sätt;
- sensorns serienummer som anges på sensorns etikett är detsamma som visas på displaydosan, via ID-ikonen (se punkterna 6.2.2 och 6.2.3).


### 3.2 Montering

Vid monteringen måste du se till att:

- lastlinans förankringspunkt/förankringspunkter är tillräckligt hållfasta i förhållande till den kraft som anbringas;
- förankringstillbehören i dynamometerns två ändar är kompatibla och överensstämmer med gällande regler;
- blockera schacklarna på rätt sätt genom att skruva i stiftet ända in och försäkra dig om att krokarnas spärrhakar finns på plats och är i funktionsdugligt skick;
- sensorn är i rät linje med kraftlinjen.



«FARA»

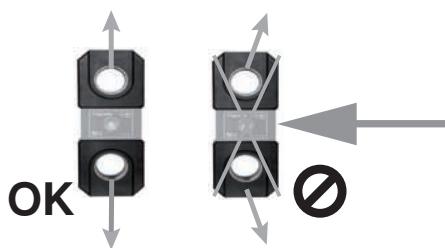

### 3.3 Användning

Använd endast Dynafor™ LLX2 i traktion. Undvik kompression, vridning eller böjning.

Apparaten kan användas i alla riktning, även horisontellt.

Dynafor™ LLX2 fungerar på rätt sätt i temperaturområdet -20° C - + 40° C. För en användning utanför detta temperaturområde krävs ett värmeskydd.

### 3.4 Demontering

Försäkra dig om att apparaten inte är belastad innan apparaten demonteras.

## 4 ANVÄNDNINGSFÖRBUD

### **DET AR FORBJUDET ATT:**

- använda Dynafor™ LLX2 med en lina för personlyft utan att i förväg ha genomfört en riskanalys;
- genom bearbetning, genomborrning eller med andra metoder ändra apparaten;
- använda Dynafor™ utöver sin maxkapacitet;
- använda dynamometern i ett elektriskt bågsvetsningssystem;
- demontera eller öppna sensorn eller displaydosan;
- använda apparaten för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning.

### 5 ÖVERBELASTNINGSINDIKATOR



«**FARA**»



När lasten som anbringas på sensorn överstiger apparatens maxkapacitet med 15 % (t.ex. 5 ton lastas till 5,75 ton) anges överbelastningsmeddelandet "HI" på displaydosan (se motstående sida) och en intermittent ljudsignal aktiveras.



Om flera sensorer är länkade till displaydosan kommer den överbelastade sensorn omedelbart att identifieras.  
I exemplet med två sensorer på motstående sida är det den andra linans sensor som är överbelastad.

Vid överbelastning är det viktigt att omedelbart avlägsna belastningen från sensorn och kontrollera att apparaten återgår till noll.

Om apparaten anger ett belastningsvärdé när den inte är belastad har den drabbats av en stadigvarande deformering. I så fall måste tillverkaren kontrollera apparaten innan den kan användas igen.

## 6 FUNKTION I ENKEL KONFIGURATION

En enkel konfiguration innebär att en grupp bestående av en enda sensor och en displaydosa används för att mäta och visa belastningen på sensorn. Displaydosan kan sättas fast på sensorn eller inte, beroende på användarens behov.

Radiolänken mellan sensorn och displaydosan upprätts i fabriken före avsändandet, om annat inte anges särskilt vid beställningen. Radiolänken kan därefter konfigureras av användaren efter behov. (se avsnitt 7: Funktion i multipel konfiguration).

### 6.1 Ibruktagande

#### 6.1.1 Aktivera sensorns batterier

De tre 1,5 V AA-batterierna har satts i i fabriken.

Aktivera batterierna genom att ta bort den isolerande remsan som skjuter över batterifacket. Se 9.2 för senare batteribyte.

#### 6.1.2 Ladda displaydosan

Displaydosan levereras med ett laddat batteri.

Använd laddaren som medföljer för att ladda om batteriet.

Laddningstid: 3 tim.

Displaydosan kan användas under omladdningen.

#### 6.1.3 Sätta på sensorn



**FARA: Sätt alltid på sensorn innan du sätter på displaydosan eftersom det är displaydosan som ska upprätta radiolänken.**



Strömbrytaren ON/OFF sätts på och stängs av med ett lätt tryck i mitten på membranet.

När den sätts på börjar två röda LED att blinka.


Stäng av genom att hålla strömbrytaren lätt intryckt i tre sekunder.

#### 6.1.4 Information från LED till sensor

Sensorns funktionsläge	Sensor-LED, blinkningar	Mätningar per sekund	Autonomi
Stopp	Släckt	-	-
Standard	1 blinkning per sekund	4 per sekund	300 tim.
Standard långsam	1 blinkning varannan sekund	1 per sekund	500 tim.
Sparläge	1 blinkning var 4:e sekund	1 var 4:e sekund	1000 tim.
Standby	1 blinkning var 8:e sekund	-	3000 tim.
Toppbelastning	2 blinkningar per sekund	32 per sekund	100 tim.
Svaga batterier	Samma men en LED åt gången		-

### 6.1.5 Sätta på display dosan

SE

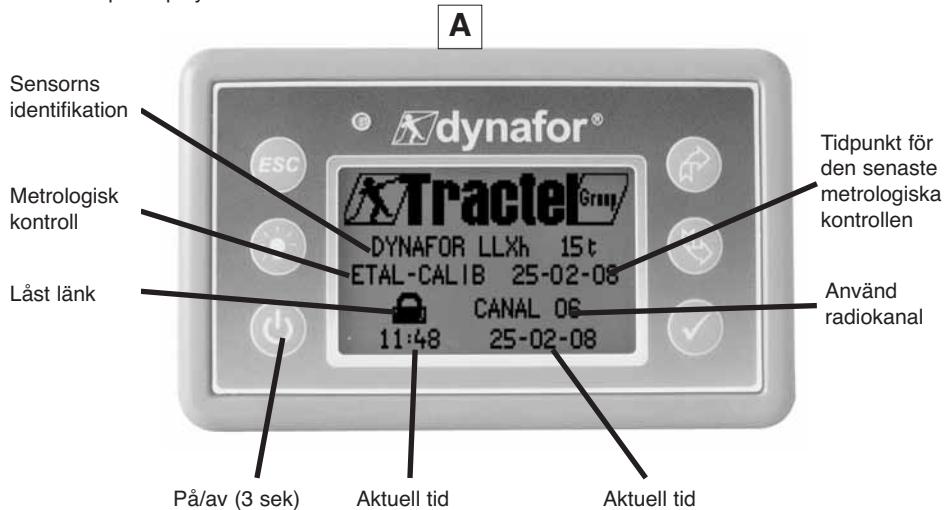

Välkomstskärmen visas i fyra sekunder därefter framträder fönstret för standardvisning.

## 6.2 Basfunktioner

I detta avsnitt beskrivs funktionerna för en grundläggande användning av Dynafor™ LLX2.

### 6.2.1 6.2.1 Begränsa åtkomsten till knappsatsens funktioner

Denna funktion gör det möjligt att begränsa åtkomsten till displayens avancerade funktioner.

Endast de tre basfunktionerna (val av enhet, tara, max) är tillgängliga i "begränsat" läge.

Alla funktioner är tillgängliga i "komplett" läge.

Du växlar från ett läge till ett annat att knappa in en sekvens på displayens framsida.

Den här funktionen gör det lättare för operatören att använda LLX2-systemet eftersom han eller hon kan förhindra en felaktig manipulering som en följd av att vissa parametrar har ändrats.

#### 6.2.1.1 Avaktivera läget "begränsat":


Tryck på knappen ESC när displayen släcknar.

Nästa gång displayen tänds visas MENU-symbolen i skärmens övre vänstra hörn istället för nyckelsymbolen.

#### 6.2.1.2 Aktivera läget "begränsat":

Tryck på knappen ESC när displayen släcknar.

Nästa gång displayen tänds visas en nyckel-symbol i skärmens övre vänstra hörn istället för MENU-symbolen.

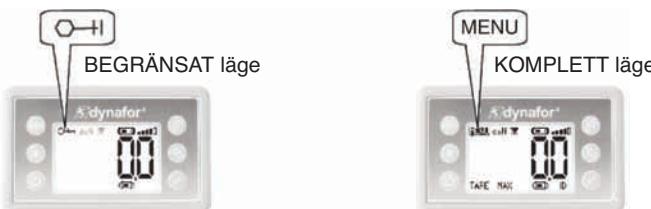

### 6.2.1.3 Standardvisningsskärm i läget "begränsat"


X	Åtgärd	Kommentarer
	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen åtgärd	<b>Standardvisning i läget "begränsat":</b> Efter välkomstskärmen visas standardvisningsskärmen automatiskt. Sensor-/dosenheten är klar för användning i läget "begränsat".
	ESC	Ingen åtgärd
		Navigera mellan funktionerna: enheter, tara och max
		Navigera mellan funktionerna: enheter, tara och max Endast funktionerna enheter, tara och max är tillgängliga (se punkt 6.2.4.3/4/5).

I denna bruksanvisning hänvisar det här numret till placeringen på skärmen i översikten i slutet av handboken.

### 6.2.2 Detaljbeskrivning

Visa alla symboler i "komplett" läge genom att trycka på en av knapparna eller .

SE

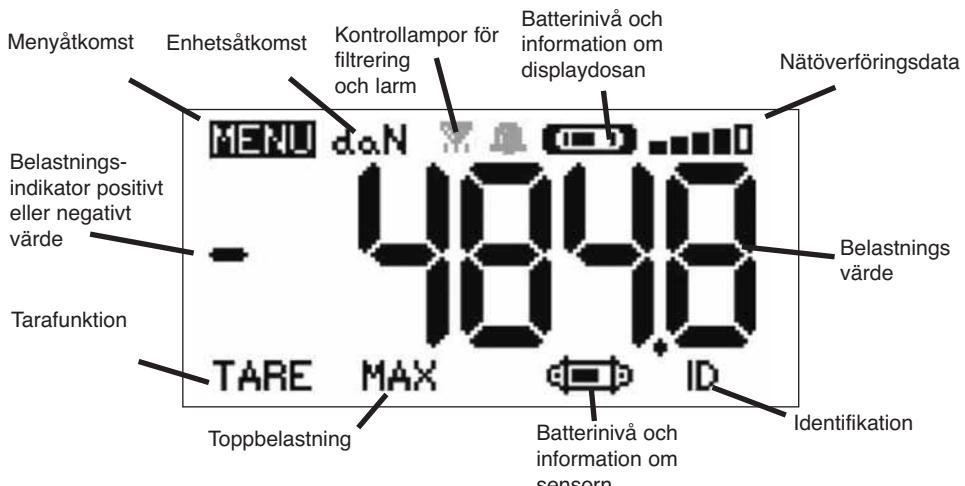

### 6.2.3 Ikoner

#### a) Aktiva iconer:

Menyåtkomst: tillträde till avancerade funktioner (se 6.3).

Enhetsåtkomst: välja mätenhet (se 6.2.4.3).

Tarafunktion: aktivera tarafunktionen (brutto-/nettlast) (se 6.2.4.4).

Toppbelastning: aktivera minnesfunktionen för maxbelastning (se 6.2.4.5).

Information om displaydosan: visa laddningsstatus för displaydosans batteri och information om displaydosan (se 6.3.2.2).

Nätöverföringsdata: visa och ändra radionätets status (se 6.3.2.4).

Identifikation: visa identifikationen av nätutrustningen (se 6.3.2.3).

Information om sensorn: visa sensorbatteriernas laddningsstatus och information om sensorn (se 6.3.2.1).

#### b) Indikator-ikoner:

Larm: visas om en eller fler säkerhetströsklar har programmerats, blinkar om gränsvärdet passeras.

Kontrolllampor för skrivare: används inte i denna version.

Kontrolllampor för filtrering: visas om ett av filtren för dynamiska effekter är aktiverat. Har företräde framför skrivarsymbolen.


## 6.2.4 Basfunktioner och motsvarande visningar

### 6.2.4.1 Standardvisning


Visning	Åtgärd	Kommentarer
1		
	 Ingen åtgärd	<b>Standardvisning:</b> Sensorbelastning Mätenheter
	 Ingen åtgärd	Filtrering av dynamiska effekter, se avancerade funktioner i punkt 6.3.1.2.4
	 Välj en ikon	Displayens batterinivå
	 Välj en ikon	Sensors batterinivå Radiomottagningsnivå

SE


### 6.2.4.2 Navigering mellan iconer

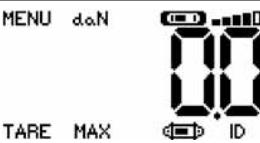2		
	 Godkänn aktuell markering	<b>Navigering:</b> Tryck på en av de två pilarna för att visa samtliga iconer.
	 Tillbaka till standardvisning	Förflytta dig medurs från en ikon till nästa
	 Förflytta dig medurs från en ikon till nästa	Förflytta dig moturs från en ikon till nästa
		

### 6.2.4.3 Val av mätvärde

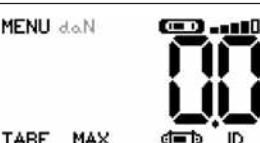3		
	 Godkänn ditt val	<b>Val av enhet: daN, kN, t, Lbs, Ton</b> Markera enhetsikonen som börjar blinka. Godkänn med ✓
	 Tillbaka till standardvisning utan att ändra	Aktivera de olika enhetssymbolerna: daN, kN, kg, metriskt ton, pund, short Ton. Godkänn med ✓
	 Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	 Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	


### 6.2.4.4 Tarafunktion

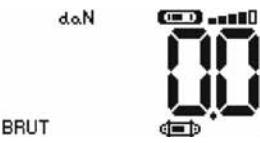4		
	 Godkänn TARA-alternativet när det är markerat	<b>Tarafunktion:</b> Markera TARA-ikonen som börjar blinka. Godkänn med ✓
	 Tillbaka till standardvisning utan att ändra	Aktivera de olika alternativen. Godkänn med ✓
	 Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	<b>TARA</b> = Initierar en ny TARA <b>BRUTTO</b> = NETTO-summan + TARA <b>NETTO</b> = differensen BRUTTO – TARA
	 Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

#### 6.2.4.5 MAX-funktion (minneslagring av toppbelastning)

Visning	Åtgärd	Kommentarer
---------	--------	-------------

5

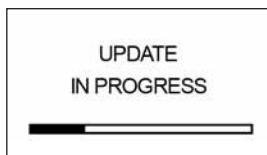

<input checked="" type="checkbox"/>	Starta om MAX-värdet på aktuell belastningsnivå	<b>Funktionen toppbelastning:</b> Gå till MAX-ikonen från standardfönstret.  Godkänn med ✓ Skärmen ”pågår” visas när displaydosan står i förbindelse med sensorn för att gå över till läget ”Toppbelastning” - 32 mätningar per sekund.
<b>ESC</b>	Tillbaka till standardvisning	
	Ingen åtgärd	
	Ingen åtgärd	

SE

6



<input checked="" type="checkbox"/>	Starta om MAX-värdet på aktuell belastningsnivå	<b>Funktionen toppbelastning:</b> Toppbelastningsvärdet visas. Barografen motsvarar 100 % av sensorns kapacitet. Markören anger toppbelastningsvärdet. Det rörliga svarta strecket anger belastningens momentanvärde.
<b>ESC</b>	Tillbaka till standardvisning	
	Aktivera läget markering av MAX-fönster	
	Aktivera läget markering av MAX-fönster	

7




<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänn ditt val	<b>Avancerad toppbelastningsfunktion:</b> I detta läge är det möjligt att lagra toppbelastningen punktvis. Markera ikonen Diskett med hjälp av pilarna, från MAX-fönstret: och godkänn med ✓ för att spara. skrivar-symbolet används inte i den här versionen.
<b>ESC</b>	Tillbaka till MAX-visning	
	Förflytta dig medurs från en ikon till nästa	
	Förflytta dig moturs från en ikon till nästa	

#### 6.2.4.6 Funktionen Val av språk

Visning	Åtgärd	Kommentarer
---------	--------	-------------

8

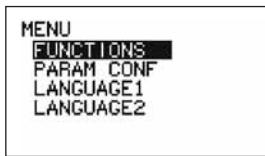


	Godkänn ditt val	<b>Val av språkgrupp:</b> Markera ikonen MENU. Godkänn med ✓  Markera önskad språkgrupp: SPRÅK 1, SPRÅK 2. Godkänn med ✓
<b>ESC</b>	Tillbaka till standardvisning utan att ändra	
	Markera tillgängliga alternativ	
	Markera tillgängliga alternativ	

9



	Godkänn ditt val	<b>Val av språk:</b> Markera önskat språk: Godkänn med ✓
<b>ESC</b>	Tillbaka till standardvisning utan att ändra	
	Markera tillgängliga alternativ	
	Markera tillgängliga alternativ	

10

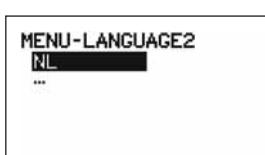

	Godkänn ditt val	<b>Val av språk:</b> Markera önskat språk: Godkänn med ✓
<b>ESC</b>	Tillbaka till standardvisning utan att ändra	
	Markera tillgängliga alternativ	
	Markera tillgängliga alternativ	

#### 6.2.4.7 Stänga av apparaten

Visning	Åtgärd	Kommentarer
11		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen åtgärd	<b>Stänga av apparaten:</b> Håll <b>på/av</b> -knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av displaydosan. Sensorn går automatiskt över till standby och startar igen när displaydosan sätts på. Vid behov kan du stänga av sensorn genom att trycka på <b>på/av</b> -knappen.
	ESC	Ingen åtgärd
		Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ
		Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ

#### 6.2.5 Felmeddelanden

Ingen radiomottagning

12	Möjliga orsaker	Åtgärder
		Sensorn är avstängd eller i standby. Sensorn är för långt från displaydosan. Nätkonflikt. Kraftiga elektromagnetiska störningar.

### 6.3 Avancerade funktioner

I detta avsnitt beskrivs funktionerna för en avancerad användning av Dynafor™ LLX2. Se översikten av programmet i slutet av bruksanvisningen.


#### 6.3.1 Huvudmeny

13		<input checked="" type="checkbox"/> Godkänn ditt val  <b>Huvudmeny:</b> Markera <b>MENY</b> . Godkänn med ✓
		ESC Tillbaka till standardvisning utan att ändra  Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ

#### 6.3.1.1 Menyfunktioner

14		<input checked="" type="checkbox"/> Godkänn ditt val  <b>Menyfunktioner:</b> Markera önskad undermeny. Godkänn med ✓
		ESC Tillbaka till standardvisning utan att ändra  Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ

### 6.3.1.1.1 Lagring

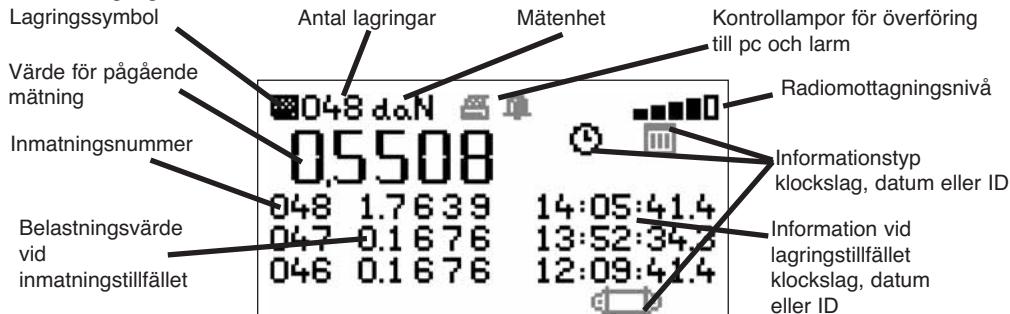

15

SE




<input checked="" type="checkbox"/> Lagra	<b>Lagring av mätningar:</b> Tryck på <input checked="" type="checkbox"/> för att spara.
ESC	Tillbaka till standardvisning
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ

16



<input checked="" type="checkbox"/> Godkänn ditt val	<b>Underordnad lagringsmeny:</b>
ESC	Till föregående visning
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ

17

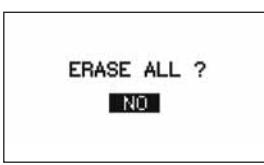


<input checked="" type="checkbox"/> Godkänn ditt val	<b>Godkännande-skärm:</b>
ESC	En bekräftelse begärs för fullständig radering.
	Markera ett av alterniven.
	Godkänn med <input checked="" type="checkbox"/>

Symboler för underordnad lagringsmeny

	används inte i denna version		Välj mellan B "brutto" eller N "netto" av visat värde
	Rulla sid efter sida nedåt		Grafik (inaktiv funktion)
	Rulla rad efter rad nedåt		Tryck på <input checked="" type="checkbox"/> för att efter varandra visa: klockslag, datum eller sensorns ID
	Rulla rad efter rad uppåt		Radera markerad rad
	Rulla sid efter sida uppåt		Radera allt (följs av godkännande-skärm)
	Visa klockslag		Visning av sensorns ID
	Visning av datum		

### 6.3.1.1.2 Summering

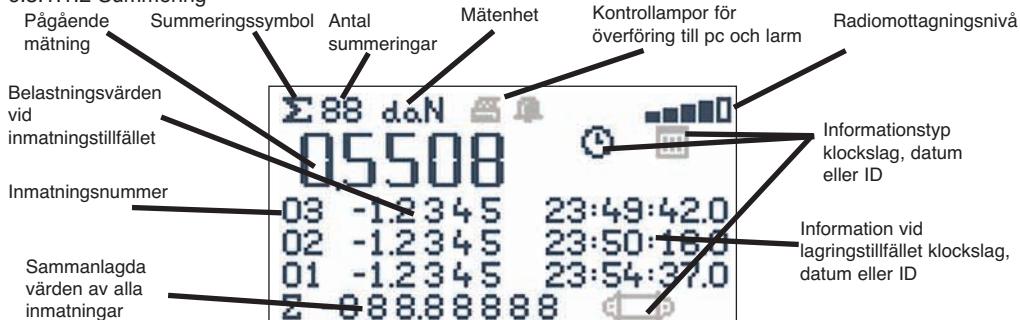

18




<input checked="" type="checkbox"/>	Lagra och summa	Summering av mätningar: Tryck på <input checked="" type="checkbox"/> för att lagra och summa: Arbetsmomentets nr. Visat belastningsvärdet. Klockslag för lagring eller datum för lagring eller motsvarande sensornummer. Om flera sensorer visas, avses det sammanlagda värdet.
ESC	Tillbaka till standardvisning	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

19



<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänn ditt val	Underordnad summeringsmeny: Markera undermenyn.
ESC	Till föregående visning	Se detaljer och symboler i tabellen nedan.
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	Godkänn med <input checked="" type="checkbox"/>

20

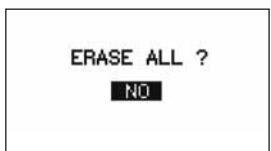


<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänn ditt val	Godkännande-skärm: En bekräftelse begärs för fullständig radering.
ESC	Till föregående visning	Markera ett av alterniven. Godkänn med <input checked="" type="checkbox"/>
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

Symboler för underordnad summeringsmeny

	används inte i denna version		Välj mellan B "brutto" eller N "netto" av visat värde
	Rulla sid efter sida nedåt		Grafik (inaktiv funktion)
	Rulla rad efter rad nedåt		Tryck på <input checked="" type="checkbox"/> för att efter varandra visa: klockslag, datum eller sensorns ID
	Rulla rad efter rad uppåt		Radera markerad rad
	Rulla sid efter sida uppåt		Radera allt (följs av godkännande-skärm)
	Visa klockslag		Visning av sensorns ID
	Visning av datum		


### 6.3.1.1.3 Hantering av säkerhetströsklar

Anmärkning: Det är inte möjligt att elektriskt utnyttja funktionen "Hantering av säkerhetströsklar" när LLX2-displayen används som komponent i LLX2-monitorn med fem växlingsreläer (220 Vac 5 A)

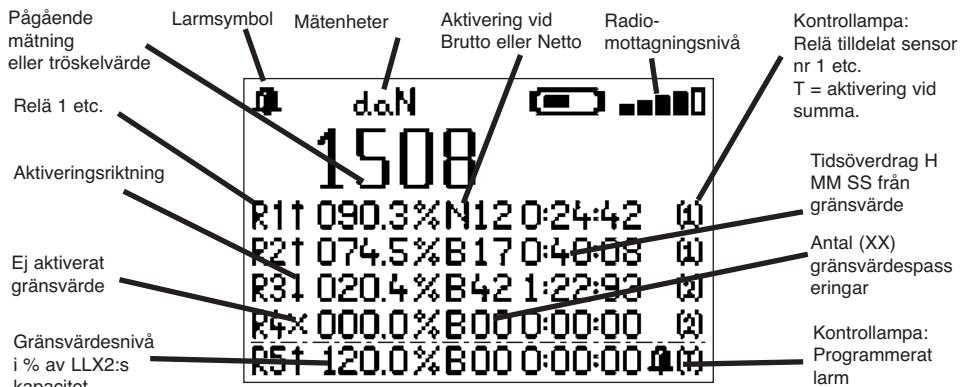

SE

21

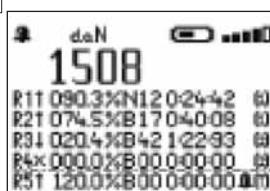

Hantering av säkerhetströsklar:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Utan åtgärd
ESC	Gå tillbaka till standardvisning
	Välj en symbol och aktivera tillgängliga alternativ
	Välj en symbol och aktivera tillgängliga alternativ

22



Undermeny för hantering av trösklar:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänn valet
ESC	Gå tillbaka till föregående visning
	Välj en symbol och aktivera tillgängliga alternativ
	Välj en symbol och aktivera tillgängliga alternativ

Texter i undermenyn Hantering av trösklar

	Radrullning nedåt		Ändra tröskelvärdet
	Radrullning uppåt		Programmerat ljudlarm
	Den programmerade tröskeln aktiveras när den överskrids	[1]	Nr på den sensor som har fått denna tröskel tilldelad
	Den programmerade tröskeln aktiveras när den underskrids	[T]	Tröskeln tilldelas sensorernas slutsumma
	Ingen aktivering av den programmerade tröskeln	bn	Aktiveringsval, brutto eller netto
<b>R1</b>	Identifiering av reläet	<b>0</b>	Nollställning av antalet och tiden för passeringar av den programmerade tröskeln

### 6.3.1.2 Inställningsmeny

Visning	Åtgärd	Kommentarer
23 	Godkänn ditt val <b>ESC</b> Till föregående visning Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	<b>Inställningsmeny:</b> Markera undermenyn. Godkänn med ✓ För +  och +  se multipla konfigurationer, avsnitt 7.

### 6.3.1.2.1 Datum och klockslag

24 	Tillbaka till huvudvisning <b>ESC</b> Tillbaka till huvudvisning Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	<b>Datum och klockslag:</b> Markera den inställning som ska ändras, Godkänn med ✓ Ändra inställningen med hjälp av pilarna. Godkänn den nya inställningen med ✓ Lämna och godkänn ändringarna genom att godkänna V:et nederst på skärmen.
--------	---	--

### 6.3.1.2.2 Koefficienter

25 	Ingen åtgärd <b>ESC</b> Tillbaka till huvudvisning Ingen åtgärd Ingen åtgärd	<b>KOEFFICIENTER:</b> Dessa inställningar kan endast ändras av tillverkaren. Hysteres gränsvärdet: 50 % av regleringsvärdet. Auto NOLL < 10 % av kapaciteten Acceleration av tyngdkraften: koefficient används för konvertering N/kg. PARIS-värde som standard.
--------	---	--

### 6.3.1.2.3 Kontroll av tillgängligt minne

26 	Tillbaka till huvudvisning <b>ESC</b> Tillbaka till huvudvisning Ingen åtgärd Ingen åtgärd	<b>Minne:</b> Indikerar minnets utnyttjandegrad. Punkt: lagrade värden (max 99). Summering: sammanlagda värden (max 99). För nollställning se 6.3.1.1.1 och 6.3.1.1.2.
--------	---	--

SE

#### 6.3.1.2.4. Filtrering av dynamiska effekter

Visning	Åtgärd	Kommentarer
<b>26bis</b>		
<b>FILTRERING</b>		
VISNING: 0.50 s RELÄ: 0.25 s (1>4)		
	Gå tillbaka till huvudvisningen <b>ESC</b> Gå tillbaka till huvudvisningen Välj en parameter, godkänn med ✓, ändra med hjälp av pilarna. Välj en parameter, godkänn med ✓, ändra med hjälp av pilarna.	<b>Filtrering:</b> Visning: gör det möjligt att stabilisera det visade värdet genom en beräkning av det glidande medelvärdet under den parametrerade perioden. Relä: gör det möjligt att födröja aktiveringens genombur genom en beräkning av det glidande medelvärdet under den parametrerade perioden. Endast reläerna 1 - 4 är filterade. Reläet 5 aktiveras ögonblickligen. Period: 0 - 5 s i steg om 0,25 s Kontrollampa Filter för visning Kontrollampa Filter för trösklar Kontrollampa Filter för visning och trösklar

**SE**



**Obs:** I läget "max" avaktiveras filterfunktionen.

När du lämnar läget "max" aktiveras filterfunktionen automatiskt igen.

De uppmätningar som sänds till pc:n via USB-länken filtreras inte.

#### 6.3.1.3. Språk

Se 6.2.4.6.

#### 6.3.2. Andra iconer på standardskärmen

##### 6.3.2.1 Sensorikon: - Inställning av och information om sensorn

**27**

	SENSAD:022
STANDARD	
↓TT: 28'	LVAR: 15% ✓
ECONOMY	
ENABLE	X
STANDBY	
COMPLETE STOP	

	Godkänn ditt val	<b>Visning av sensorns inställningar</b> AD 22 = sensorns adress
<b>ESC</b>	Tillbaka till standardvisning	Går över från standardläge till sparläge efter 28' om variationssteg > 15 % av belastningen. Aktiverad ✓
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	Övergång till sparläge i standby. Aktiverad X.
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	DRIFTSTOPP: stäng av sensorn. Slå på den igen med på/av-knappen på sensorn.

##### 6.3.2.2. Displayikon: - Sättning av parametrar för och information om displaydosan

**28**

	AD:000002

	Ingén åtgärd	<b>Visning av displayens parametrar:</b>
<b>ESC</b>	Tillbaka till standardvisning	AD = displaydosans adress
	Ingén åtgärd	Denna skärm visar paret sensor-displaydosa är låst.
	Ingén åtgärd	

##### 6.3.2.3 Identifikationsikon: - Identifikation av och information om displaydosa och sensor

**29**

	CHAN:08
ID: 0500080	
MAX 15t	V1-0 S1-0
CALIB	25-02-08


	ID: 06007007
V1-0 S1-0	

	Tillbaka till standardvisning	<b>Visning av identifikationen av komponenter i nätverket.</b>
<b>ESC</b>	Tillbaka till standardvisning	Sensor: serienr, kapacitet, maskinvaruversion, mjukvaruversion, datum för senaste kalibreringen eller justeringen.
	Ingén åtgärd	Displaydosa: serienr, maskinvaruversion, mjukvaruversion.
	Ingén åtgärd	

### 6.3.2.4 Radiolänksikon: ■■■■■


Information om radiolänkens effekt och status

30

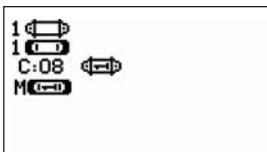

	Tillbaka till standardvisning	<b>Sättning av parametrar för radionätet:</b>
ESC	Tillbaka till standardvisning	1  = 1 upptäckt sensor 1  = 1 upptäckt displaydosa
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	C: 8 = nr för vald radiokanal M = displaydosa är master (E = slavenhet).
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	= Sensor-displaydosgruppen är låst.

31

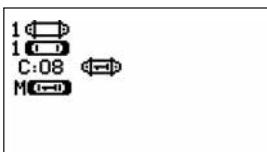

	Godkänn markeringen	<b>Sättning av parametrar för radionätet:</b>
ESC	Tillbaka till standardvisning	1 NNN = sensorns identifikation 1 NNN = displaydosans identifikation
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	C: 8 = nr för vald radiokanal M = displaydosa är master (E = slavenhet).
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	= Sensor-displaydosgruppen är låst. = Gruppen är länkad men inte låst. = Gruppen är inte länkad.

Om flera sensorer är länkade till displaydosan visas den svagaste signalen.

## 7 FUNKTION I MULTIPPEL KONFIGURATION

### 7.1 Allmänt

En multipel konfiguration består i att länka samman upp till fyra sensorer och fyra displaydosor (En masterdisplay och en till tre slavdisplayer). Sensorerna kan ha olika kapaciteter. (Tillvalet pc-länk krävs för fler än fyra sensorer, se avsnitt 8.).

För vissa applikationer är det bra att kunna visa mätningarna från flera sensorer på en enda displaydosa. Exempel: Vid lyft av en last med en lyftanordning upphängd i två vinschar som var och en är utrustad med en sensor. Grupperingen av två belastningsmätningar på samma displaydosa gör att operatören kan åskådliggöra båda belastningarna och summeringen av dessa samt kontrollera att lasten är jämnt fördelad mellan de två vinscharna.

För andra applikationer är det bra att kunna ha tillgång till en visning av belastningsmätningen från en sensor på flera displaydosor.

Exempel: Två operatörer hanterar en last. En ledsagar hanteringen, den andra kontrollerar och registrerar belastningen. Lägg märke till att om flera displaydosor används i applikationen, så styrs sensorn av en av displaydosorna, masterdosan. De andra displaydosorna, slavdosorna, upprepar uppgifterna på masterdosan.

Vissa applikationer kräver flera sensorer på flera displaydosor.

Exempel: En komplex hantering av en last, till exempel en turbin till ett vattenkraftverk, som genomförs av flera operatörer som arbetar på olika nivåer.

SE

## 7.2 Exempel på multipla konfigurationer

SE



Fyra sensorer länkade till en displaydosa



Fyra sensorer länkade till en masterdisplaydosa och två slavdisplaydosor




## 7.3 Säkerhetsinstruktioner

När en multipel konfiguration skapas är det viktigt att montera och fysiskt identifiera alla komponenter – sensorer, slavdisplaydosor och masterdisplaydosa – innan komponenternas länkas samman.

Detta moment är nödvändigt för att undvika en osannolik men möjlig förväxling med en komponent som inte ingår i konfigurationen.

## 7.4 Generell process för multipel konfiguration

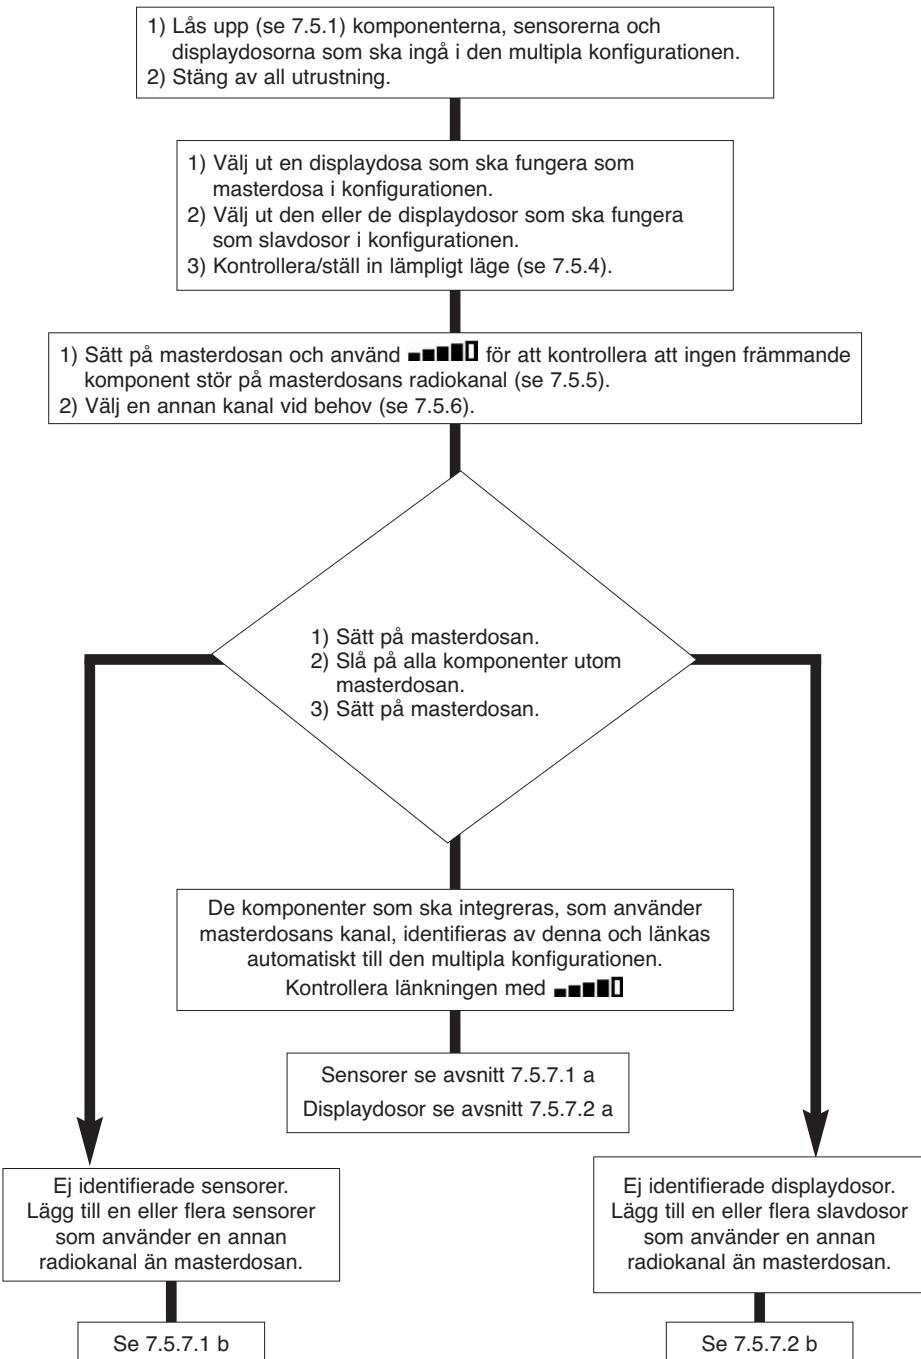

SE

## 7.5 Verktyg för multipel konfiguration

I detta avsnitt beskrivs alla moment som kan krävas vid multipel konfiguration.


### 7.5.1 Låsa upp en grupp

För att kunna få sensor-/displaydosgruppen att fungera som en "multipel konfiguration", måste dessa först "läsas upp".

Gör på följande sätt för att låsa upp en grupp:

Med hjälp av pilarna, gå till ikonen: och godkänn med ✓ .


32

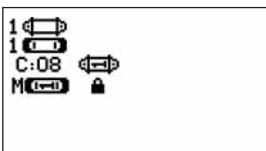

	Tillbaka till standardvisning	<b>Statuskontroll:</b> █ = 1 upptäckt sensor. █ = displaydosan till hands. C: 08 = nr för använd radiokanal. M = displaydosa är master. █ = Sensor-displaydosgruppen är låst.
ESC	Tillbaka till standardvisning	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

SE

33

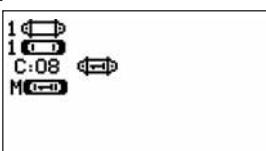

	Godkänn markeringen	<b>Låsa upp en grupp:</b> IDENT... = serienr Markera ikonen █ och godkänn med ✓ Markera och godkänn. █ = Sensor-displaydosgruppen är låst. █ = Sensor-/displaydosgruppen är upplåst.
ESC	Tillbaka till standardvisning	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

### 7.5.2 Låsa en grupp


Radiolänken mellan sensorn och displaydosan "läses" i fabriken före avsändandet, om annat inte anges särskilt vid beställningen. I denna konfiguration bildar sensor-/displaydosgruppen, som är påslagen, ett "par" som är hermetiskt för alla andra radiolänkar.

När displaydosan slås på kommer den bara att söka efter den sensor som dosan är låst till.

Gör på följande sätt för att låsa en grupp:

Med hjälp av pilarna, gå till ikonen: och godkänn med ✓ .

34

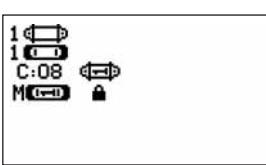

	Godkänn markeringen	<b>Låsa en grupp:</b> IDENT... = serienr Markera intersektionsrutan sensor/displaydosa och godkänn med ✓ Markera och godkänn █ █ = sensorn och displaydosan är låst. █ = sensorn och displaydosan är hopslänkade. Låsningen är bara möjlig om ingen annan länkning visas på skärmen.
ESC	Tillbaka till standardvisning	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

### 7.5.3 Länka en grupp

För att kunna fungera som "multipel konfiguration" ska sensorerna och slavdisplaydosorna "länkas" till masterdisplaydosan.

När displaydosan slås på kommer den att söka efter alla påslagna sensorer som använder samma radiokanal.

Gör på följande sätt för att länka en grupp:

Med hjälp av pilarna, gå till ikonen: och godkänn med .

 <b>35</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">Godkänn markeringen</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">Tillbaka till standardvisning</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ</td></tr> </table>		Godkänn markeringen		Tillbaka till standardvisning		Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ		Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	<p><b>Länka en grupp:</b></p> <p>IDENT... = serienr Markera intersektionsrutan sensor/displaydosa och godkänn med  Markera och godkänn   = sensorn och displaydosan är hopslänkade. Obs: Det är möjligt att länka flera olika komponenter.</p>
	Godkänn markeringen									
	Tillbaka till standardvisning									
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ									
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ									

### 7.5.4 Sättning av parametrar för displaydosor i master- eller slavläge

Eftersom slavdisplaydosan/-orna endast fungerar som repliker av masterdosan, är funktionerna "ändring av sensorns parametrar" och "länka" inte längre tillgängliga.

För att ställa in master- och slavlägen måste dosorna vara upplåsta (se 7.5.1).

Från standardvisningsskärmen.

Master- eller slavläget visas när displaydosan slås på.


 <b>36</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">Godkänn markeringen</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">Till föregående fönster</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ</td></tr> </table>		Godkänn markeringen		Till föregående fönster		Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ		Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	<p><b>Sättning av slav- och masterparametrar:</b></p> <p>Gå till ikonen  Godkänn med  Markera tillgängligt alternativ. Godkänn med  Gör ditt val med hjälp av pilarna: M = masterdisplaydosa. S = slavdisplaydosa. Godkänn med </p>
	Godkänn markeringen									
	Till föregående fönster									
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ									
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ									



Masterdisplaydosa



Slavdisplaydosa

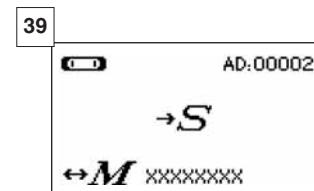

När en displaydosa är "slav" är det möjligt att identifiera till vilken "master"-dosa den är länkad.

### 7.5.5 Radiokanalens tillgänglighet


När masterdisplaydosan för en multipel konfiguration sätts på avsöker den radioomgivningen för att försäkra sig om att den radiokanal som valts för att skapa den multipla konfigurationen inte redan används av andra utomstående apparater.

Om så är fallet visar displaydosan meddelandet "upptagen kanal". Välj i så fall en annan kanal (se 7.5.6).

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera radiokanalens tillgänglighet:

Med hjälp av pilarna, gå till ikonen: och godkänn med .

40

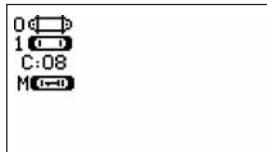

	Tillbaka till standardvisning	<b>Sättning av parametrar för radionätet:</b> C: 4 = radiokanalens nr. När ingen komponent identifieras på den kanal som används av displaydosan innebär detta att kanalen är tillgänglig och kan till exempel fungera i en multipel konfiguration.
ESC	Tillbaka till standardvisning	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

SE

### 7.5.6 Byta radiokanal

16 kanaler finns tillgängliga på frekvensen 2,4 GHz.

Utrustningen tilldelas kanaler slumpmässigt i fabriken.

Inom en radie av 80 m är det möjligt att använda upp till 16 grupper eller 16 multipla konfigurationer, var och en på sin kanal.


Kontakta tillverkaren om det krävs fler än 16 kanaler.

För att byta kanal för en grupp, byt först kanal för displaydosan och gör som i "Lägg till en sensor" (avsnitt 7.5.7.1 b) för att automatiskt byta kanal för sensorn och ombilda gruppen.

Följ anvisningarna nedan för att byta radiokanal:

Med hjälp av pilarna, gå till ikonen: och godkänn med .

41

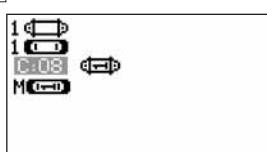

	Tillbaka till standardvisning	<b>Sättning av parametrar för radionätet:</b> C: 8 = radiokanalens nr. Markera C: 08 och godkänn
ESC	Tillbaka till standardvisning	Markera en annan kanal. Godkänn med
	Inkrementera kanalnumren	Displaydosan söker, visar och identifierar de apparater som använder vald kanal.
	Dekrementera kanalnumren	De låsta eller länkade påslagna grupperna identifieras inte.


## 7.5.7 Länkning av komponenter

### 7.5.7.1 Lägga till en eller flera sensorer

a) Lägga till sensorer som använder samma kanal som masterdisplaydosan.

Med hjälp av pilarna, gå till ikonen , godkänn och gör på följande sätt:

42

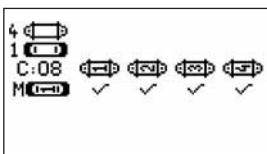


	Godkänn markeringen	<b>Länka flera komponenter:</b> Efter den generella processen länkas automatiskt sensorerna som använder samma kanal som masterdisplaydosan. <input checked="" type="checkbox"/> = sensorn och displaydosan är hopplänkade. Det är möjligt att skilja komponenterna åt: <input type="checkbox"/> = Sensor- och displaydosgruppen har separerats.
ESC	Tillbaka till standardvisning	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

SE


b) Lägga till sensorer som använder en annan kanal än masterdisplaydosan.

43

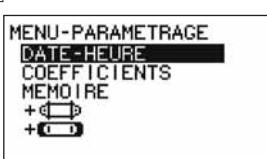


	Godkänn markeringen	<b>Lägga till sensorer:</b> Gå till parametermenyn och välj alternativet. +
ESC	Till föregående visninge	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

44

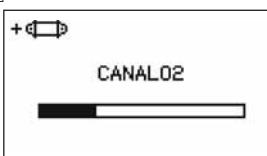

	Ingår inte	<b>Avsöka omgivningen:</b> Displaydosan avsöker alla kanaler utom sin egen och identifierar alla ej låsta eller ej länkade sensorer inom en radie av 80 m.
ESC	Ingår inte	
	Ingår inte	
	Ingår inte	

45

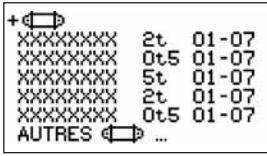

	Godkänn markeringen	<b>Identifera närvvarande sensorer:</b> De fem första påslagna ej låsta eller ej länkade sensorerna inom en radie av 80 m visas på skärmen. Om det finns fler än fem, välj raden "andra" (eller "början av listan") och godkänn för att visa alla närvvarande sensorer. XXXXXXXXX = serienr 2 t 0,5 t = kapacitet MM AA = kalibreringsdatum
ESC	Allmän omstart utan tillägg av sensorer	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

46

	2t 01-07
	0t5 01-07
	5t 01-07
	2t 01-07
	0t5 01-07
AUTRES	...

	Godkänn markeringen	<b>Markera en av de närvarande sensorerna:</b>
ESC	Allmän omstart utan tillägg av sensorer	Markera sensorn som ska läggas till den multipla konfigurationen. Sensorns kanal kommer att ändras automatiskt.
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	Godkänn med ✓ Det är bara möjligt att lägga till en sensor åt gången. Upprepa sekvensen för varje tillägg av sensor.
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

47

kN				
+	0000			
+	0000			
+	0000			
=	000003			

**Starta om sensorer + 1 i X-läge:**

När du har godkänt ditt val visas meddelandena "tillägg pågår" och "genomfört".  
Starta därefter om displaydosan. Alla länkade sensorer visas i standardfönstret.

SE

48

	AD:000002	
--	-----------	--

	Ingén åtgärd	<b>Lägga till en sensor:</b>
ESC	Ingén åtgärd	Det är inte möjligt att lägga till en sensor om sensor-/displaydosgruppen är låst.
	Ingén åtgärd	
	Ingén åtgärd	Lås först upp gruppen innan du går vidare (se 7.5.1.).

## 7.5.7.2 Lägga till en slavdisplaydosa

- a) Lägga till displaydosor som använder samma kanal som masterdisplaydosan.

Med hjälp av pilarna, gå till ikonen

, godkänn med ✓ och gör på följande sätt:

Det är möjligt att samtidigt länka sensorer och slavdisplaydosor som använder samma kanal. Alla påslagna komponenter visas i fönstret "radiolänk".

49

4	
4	
C:08	
M:	
S:	✓
S:	✓
S:	✓

	Godkänn markeringen	<b>Länka flera komponenter:</b>
ESC	Tillbaka till standardvisning	Efter att ha följt den generella processen länkas automatiskt slavdosorna som använder samma kanal som masterdisplaydosan.
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	✓ = sensorn och displaydosan är hopslänkade.
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	Det är möjligt att skilja komponenterna åt: □ = Sensor- och displaydosgruppen har separerats.


b) Lägga till en displaydosa som använder en annan kanal än masterdosan.

50




	Godkänn markeringen	Lägga till en displaydosa
ESC	Tillbaka till standardvisning	Gå till parametermenyn och välj alternativet +
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	Godkänn med <input checked="" type="checkbox"/>

51

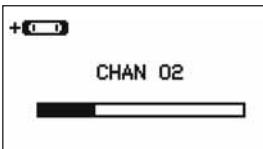


	Ingen åtgärd	<b>Avsöka omgivningen:</b>  Displaydosan avsöker alla kanaler utom sin egen och identifierar alla påslagna slavdisplaydosor inom en radie av 80 m.
ESC	Ingen åtgärd	
	Ingen åtgärd	
	Ingen åtgärd	

52

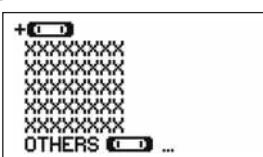


	Godkänn markeringen	<b>Identifiera närliggande displaydosor:</b>  De fem första påslagna ej låsta eller ej länkade slavdosorna inom en radie av 80 m visas på skärmen. Om det finns fler än fem markerar raden "andra" (eller "början av listan") och godkänner för att visa de andra slavdosorna. XXXXXXXX = serienr
ESC	Allmän omstart utan tillägg på display	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

53

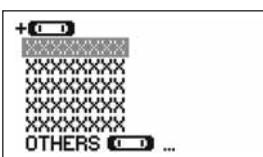

	Godkänn markeringen	Marker en av närliggande displaydosor  Marker den slavdosa som ska läggas till masterdosan.  Displaydosans kanal kommer att ändras automatiskt. Godkänn med <input checked="" type="checkbox"/>  Det är bara möjligt att visa en displaydosa åt gången. Upprepa sekvensen för varje tillägg av displaydosa.
ESC	Allmän omstart utan tillägg på display	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	


54

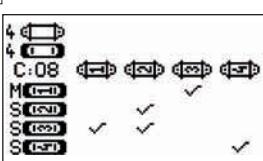

	Ingen åtgärd	Stäng av utrustningen för att avsluta proceduren och använda utrustningen i multipel konfiguration. Slå sedan först på sensorerna och slavdisplaydosorna och därefter masterdisplaydosan.  Kontrollera konfigurationen via ikonen  I exemplet visas en konfiguration med fyra sensorer länkade till fyra displaydosor.
ESC	Ingen åtgärd	
	Ingen åtgärd	
	Ingen åtgärd	

## 7.6 Visning i multipel konfiguration


55

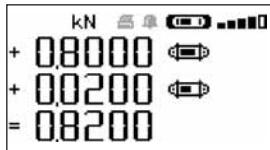


<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen åtgärd	<b>Visning av två sensorer:</b>  Visar den signerade mätningen. Visar totalsumman.  Sensorikonerna visar batteristatus.
ESC	Ingen åtgärd	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	
	Markera en ikon och aktivera tillgängliga alternativ	

SE


56

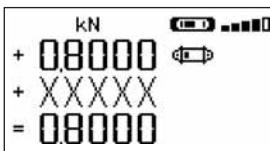

57

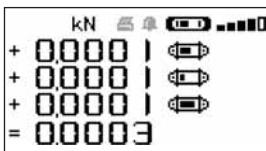

58

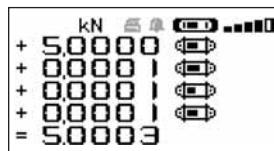

Förlorad förbindelse till en av sensorerna


Visning av 3 sensorer

Visning av 4 sensorer

### 7.6.1 Multipel displaymeny

Basfunktionerna och de avancerade funktionerna är tillgängliga precis som vid enstaka visning. Navigering och användning av menyer sker på samma sätt oavsett antal länkade sensorer.

59

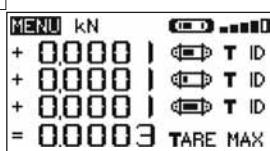

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänn markeringen	<b>Navigering:</b>  Tryck på en av de två pilarna för att visa samtliga tillgängliga funktioner. Förflytta dig mellan ikonerna med hjälp av pilarna. Förflytta dig mellan ikonerna med hjälp av pilarna. + = Genom att ändra tecknet för mätningen kan värdet läggas till eller dras av från totalsumman. 0 = mätningen tas inte med i beräkningen. T = individuell tara. TARA och MAX påverkar totalsumman. ID = identifikation av sensorn.
ESC	Tillbaka till standardvisning	
	Förflytta dig medurs från en ikon till nästa	
	Förflytta dig moturs från en ikon till nästa	

## 8 PC-LÄNK (TILLVAL)

### 8.1 Beskrivning

Tillvalet pc-länk omfattar en USB-kabel, en installations-cd-skiva för Windows och en bruksanvisning. Med pc-länken kan åtta sensorer hanteras samtidigt.

Pc-länken har följande huvudsakliga funktioner: behandling, lagring i tabellform eller i grafisk form och utskrift av mätt data.

Pc-länken måste upprättas med Tractels programvara och efter att ha läst igenom bruksanvisningen.

 **OBS:** Om en master-display och en slav-display används samtidigt är det nödvändigt att ansluta slav-displayen i version  $\geq$  S 2-7 till pc:n.

Slav-displayer i tidigare versioner än S 2-7 kan inte anslutas till en pc.

### 8.2 Meddelanden vid pc-anslutning

Display i version  $\leq$  S 2-7. Vid anslutningen till pc:n, blinkar meddelandet "Liaison PC" på displayen.

Display i version  $\geq$  S 2-7. Vid anslutningen till pc:n, visas följande information:

- a) "Liaison PC USB" blinkar.
- b) Symbolen för "batteriets laddningsnivå" visas på displayen.
- c) "Antal anslutna sensorer".
- d) "Antal anslutna displayer".

SE

## 9 UNDERHÅLL, KONTROLL OCH RENGÖRING

### 9.1 Batteriernas laddningsstatus

Ikonerna anger hela tiden sensorbatteriernas och displaydosbatteriets laddningsstatus.

Om laddningsnivån är låg ska sensorerbatterierna bytas mot tre nya 1,5 V AA-batterier.

Ladda regelbundet displaydosans batteri med hjälp av laddaren som medföljer Dynafor™.

 **VIKTIGT:** Batteriet kan endast bytas av tillverkaren.

Egenskaper: Leclanché LiPO 3,7 V/1300 mAh. Laddning: 1,3 A max 4,2 V.

### 9.2 Byte av sensorns batterier

Ta av batterifackets lock med en kryssmejsel.

Sätt i de tre 1,5 V AA-batterier (eller 1,2 V AA-batterier) och vänd dem rätt.

Sätt tillbaka batterilocket.

### 9.3 Obligatorisk kontroll

#### 9.3.1 Justeringsintyg

Ett justeringsintyg medföljer alla nya apparater. I detta dokument anges de värden som uppnåtts vid justeringen. Det intygar att sensorn har justerats enligt ett internt förfarande i en kalibreringsbänk vars kalibreringssensor uppfyller den internationella kalibreringsstandarden.

Tractel rekommenderar en årlig metrologisk kontroll av varje apparat.

#### 9.3.2 Kalibreringsintyg ISO 376

På begäran kan ett kalibreringsintyg ISO 376 levereras med apparaterna.

Detta dokument intygar, med sifferbevis, att apparaten har kalibrerats enligt standarden ISO 376, i en kalibreringsbänk vars kalibreringssensor uppfyller den internationella kalibreringsstandarden.

Detta intyg har en giltighet på max 26 månader.

Tractel rekommenderar en årlig metrologisk kontroll av varje apparat.

### 9.4 Underhåll

Sensor-/displaydosgruppen kräver inget särskilt underhåll. Den behöver bara regelbundet torkas av med en torr trasa.

## 10 FÖRVARING, TRANSPORT OCH SKROTNING

Förvaring: Lägg apparaten i sin ursprungliga förpackning efter att ha tagit bort sensorns batterier.  
Förvaras torrt och tempererat.

Transport: Transportera apparaten i sin ursprungliga förpackning.

Skrotning: Skrotning ska alltid ske enligt gällande regler i användningslandet. Lägg märke till att dynamometrarna och fjärrkontrollerna (displaydosa) inte är underställda WEEE- eller RoHS-direktiven i de länder som lyder under europeiska bestämmelser.

## 11 FELSÖKNING OCH AVHJÄLPANDE ÅTGÄRDER


Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
Ingen initial nollställning.	Tarafunktionen är aktiverad.  <b>Permanent deformering av sensorn på grund av felaktig hantering. För stor överbelastning eller kompression.</b>	Avaktivera tarafunktionen och visa belastningens "BRUTTO"-värde.  <b>Apparaten måste kontrolleras av tillverkaren innan den kan användas igen.</b>
Sensorn startar inte.	Urladdade batterier.  Elektroniskt fel.	Byt ut batterierna.  Kontakta kundtjänst.
isplaydosan startar inte.	Urladdat batteri.  Elektroniskt fel.	Ladda batteriet.  Kontakta kundtjänst.
Sensorns LED blinkar i 4 hertz. (4 gr per sekund)	Ingen kommunikation mellan sensorn och elektronikkortet.	Kontakta kundtjänst.
Visningen ändras inte eller är felaktig.	Sensorn eller dess elektronik fungerar felaktigt.	Starta om: Stäng av sensorn och displaydosan. Slå sedan på sensorn och därefter displaydosan.  Kontakta kundtjänst om felet kvarstår.
Problem med linjäritet eller precision.	Sensorn eller dess elektronik fungerar felaktigt.	Kontakta kundtjänst.

SE

Visning	Möjliga orsaker	Åtgärder
	Urladdade sensorbatterier. Sensorn är avstängd eller i standby. Sensorn är för långt borta från displaydosan.  Nätkonflikt.	Byt ut batterierna Stäng av displayen, sätt på sensorn, sätt på displayen. Flytta apparaterna närmare varandra.  Kontrollera nätets konfiguration (se 6.3.2.4).
	Sensor utsatt för kompression eller vridning.  Negativ obalans i nätbrygga.	Avlägsna kompressionspåfrestningen på sensorn.  Kontakta kundtjänst.
<b>CHANNEL BUSY</b> NEW CHANNEL : <b>10</b>	Slå på en masterdisplaydosa på en plats där en eller flera Dynafor™ LLX2 redan är i funktion.	Markera en annan kanal (se 7.5.6).
	En USB-kabel har anslutits mellan displaydosan och en pc utan att först ha installerat Tractel®-programmet.	Använd tillvalet pc-länk Tractel®.
<b>Displayen är blockerad</b>	Funktionsstörning för displayen.	Håll på/av-knappen intryckt i 10 sek. Starta om sensorn och displaydosan (se 6.1).

## 12 PRODUKTMÄRKNING

Alla indikationer och etiketter som tillverkaren har satt fast på produkten måste vara läsliga. Om dessa indikationer eller etiketter saknas eller försämras måste de ersättas innan apparaten får användas igen. Tractel® kan på begäran tillhandahålla ny märkning.

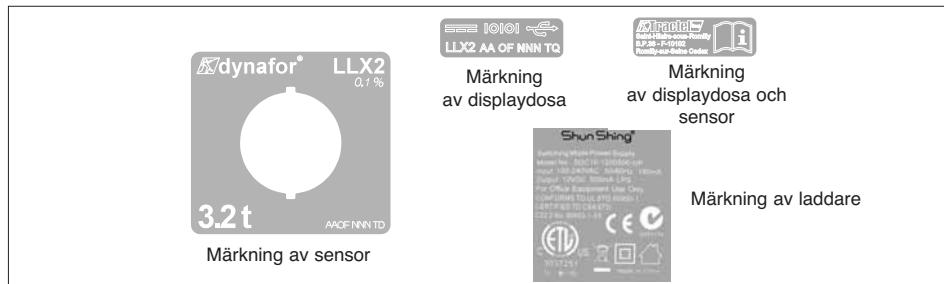

# SISÄLLYS

	Sivu
<b>ENSISIJAISET OHJEET .....</b>	<b>4</b>
<b>MAARITELMAT JA KUVASYMBOLIT .....</b>	<b>5</b>
<b>1. ESITTELY .....</b>	<b>6</b>
1.1. Toimintaperiaate .....	6
1.2. Kuvaus ja merkinnät .....	7
1.2.1. Anturi .....	7
1.2.2. Näyttörasia .....	8
<b>2. OMINAISUUDET .....</b>	<b>9</b>
2.1. Anturi ja näyttörasia .....	9
2.2. Kiinnityslisälaitteet .....	10
2.2.1. Ketjujen kiinnityslisälaitteet .....	10
2.2.1.1. Mitat .....	10
2.2.2. Vaijerin kiinnityksen lisälaitte .....	11
2.2.2.1. Mitat .....	11
<b>3. ASENNUS. KÄYTTÖ JA PURKU .....</b>	<b>11,12</b>
<b>4. KÄYTTÖKIELLOT .....</b>	<b>12</b>
<b>5. YIKUORMIYUKSEN ILAMISEMINEN .....</b>	<b>12</b>
<b>6. KÄYTTÖ YKSINKERTAISESSA KOKOONPANOSSA .....</b>	<b>13</b>
6.1. Käyttöönotto .....	13
6.1.1. Anturi paristojen aktivointi .....	13
6.1.2. Näyttörasian lataus .....	13
6.1.3. Anturin käynnistys .....	13
6.1.4. Anturin LED-valojen antamat tiedot .....	13
6.1.5. Näyttörasia käynnistys .....	14
6.2. Perustoiminnot .....	14
6.2.1. Vakionäyttö .....	14
6.2.2. Yksityiskohtainen kuvaus .....	15
6.2.3. Symbolit .....	15
6.2.4. Perustoiminnat ja niihin liittyvät näytöt .....	16
6.2.4.1. Vakionäyttö .....	16
6.2.4.2. Navigointi symbolien välillä .....	16
6.2.4.3. Mittayksikön valinta .....	16
6.2.4.4. Taaraustoiminto .....	16
6.2.4.5. MAX-käyttö (huippukuormituksen tallennus) .....	17
6.2.4.6. Kielen valinta .....	18
6.2.4.7. Laitteen sammutus .....	19

Tässä kuvatut toiminnot koskevat dynafor™ LLX2-dynamometrin tavanomaista käyttöä. Dynafor™ LLX2-dynamometrin tarjoamat mahdollisuudet menevät pitkälle yli näiden perustoimintojen ja vastaavat teollisuuden lukuisiin tarpeisiin. Mainitkaamme esimerkiksi: useiden anturien näyttö samalla näyttölaitteella, yhteen tai useampaan anturiin kohdistuvan kuormituksen lukeminen usealla näyttölaitteella, PC-yhteys, tallennus, summaus, erotus, kynnysten säättely jne. kaikki nämä toiminnot kuvataan tässä käsikirjassa.

6.2.5. Vikaviestit	19
6.3. Kehittyneet käytöt	19
6.3.1. Päävalikko	19
6.3.1.1. Toimintovalikko	19
6.3.1.1.1. Tallennus	20
6.3.1.1.2. Kumulatiivinen	21
6.3.1.1.3. Turvakynnysten hallinta	22
6.3.1.2. Parametrivalikko	23
6.3.1.2.1. Päiväys ja aika	23
6.3.1.2.2. Kertoimet	23
6.3.1.2.3. Käytettävissä olevan muistin tarkastus	23
6.3.1.2.4. Dynaanisten tietojen suodatus	24
6.3.1.3. Kielet	24
6.3.2. Muut vakionäytön symbolit	24
6.3.2.1. Anturin parametrit ja tiedot	24
6.3.2.2. Näyttörasian parametrit ja tiedot	24
6.3.2.3. Näyttörasian ja anturin tunnistus ja tiedot	24
6.3.2.4. Tietoja radioyhteyden tehosta ja tilasta	25
<b>7. KÄYTÖ MONOSAISESSA KONFIGURAATIOSSA</b>	25
7.1. Yleistä	25
7.2. Esimerkkejä monosaisista kokoonpanoista	26
7.3. Turvaohjeet	26
7.4. Monosaisten kokoonpanojen yleinen yhdistäminen	27
7.5. Monosaisen kokoonpanon väliset	28
7.5.1. Kokonaisuuden lukituksen avaaminen	28
7.5.2. Lukitse kokonaisuus	28
7.5.3. Liitä kokoonpano	29
7.5.4. Näyttöasioiden isäntä- tai orjakäytön parametrien säätö	29
7.5.5. Radion kanavan käytettävyys	30
7.5.6. Radiokanavan vaihto	30
7.5.7. Osien yhdistäminen	31
7.5.7.1. Lisää yksi tai useampi anturi	31
7.5.7.2. Orjanäyttörasian lisääminen	32, 33
7.6. Näyttö monosaisessa kokoonpanossa	34
7.6.1. Moninäyttövalikko	34
<b>8. PC-LIITÄNTÄ (OPTIO)</b>	35
8.1. Kuvaus	35
8.2. PC-yhteysviestit	35
<b>9. HUOLTO, TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO</b>	35
9.1. Paristojen ja akun lataustila	35
9.2. Anturin paristojen vaihtaminen	35
9.3. Määräysten mukainen tarkastus	35
9.3.1. Sääätötodistus	35
9.3.2. Kalibrointitodistus ISO 376	35
9.4. Hoito	35
<b>10. SÄILYTYS, KULJETUS, HEITTÄMINEN POIS</b>	36
<b>11. KÄYTTÖHÄIRIÖT JA KORJAUSTOIMET</b>	36, 37

# ENSISIJAISET OHJEET



**HUOMIO.** Mahdollisesti vaarallinen tilanne. Henkilövammojen tai materiaalivaurioiden vaara.

## Laite on suojaattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla suojauksella.

1. Ennen tämän laitteen asennusta ja käyttöä on käytön turvallisuuden ja tehokkuuden vuoksi välttämätöntä tutustua tähän käyttöohjeeseen ja noudattaa sen määräyksiä. Tämän käyttöohje kappaletta on pidettävä kaikkien käyttäjien saatavilla. Lisäkappaleita toimitetaan pyynnöstä.
2. Älä käytä tätä laitetta, jos jokin laitteeseen tai sen lisälaitteeseen kiinnitetty etiketti tai etiketin merkinnät puuttuvat tai ovat lukukelvottomia. Identtiisiä etikettejä toimitetaan pyynnöstä, ja on ne kiinnitetään ennen laitteen käytön jatkamista.
3. Varmista, että kaikki henkilöt, joille tämän laitteen käyttö uskotaan, tuntevat miten sitä käsitellään ja he pystyvät täyttämään käsittelyn asettamat turvallisuusvaatimukset. Tämä käyttöohje on annettava kaikkien käyttäjien käytettäväksi. Älä anna tehdä laitteelle asiaomia toimenpiteitä.
4. Tämän laitteen asennus ja käyttöönotto tulee tehdä olosuhteissa, joissa käyttäjän turvallisuus voidaan taata sovellettavien määräysten mukaisesti.
5. Aina ennen laitteen käyttöä on tarkistettava, että se on hyvässä kunnossa samoin kuin laitteen kanssa käytettävä oheislaitteet. Älä koskaan käytä laitetta, joka on silminnähden huonossa kunnossa. Palauta laite valmistajalla tarkastettavaksi, jos siinä on toimintahäiriöitä, jotka eivät liity pariston lataukseen.
6. Suojaa laite kaikilta kolhulta, erityisesti näytölaite.
7. Tätä laitetta ei saa koskaan käyttää muissa kuin tämän käyttöohjeen kuvaamissa käytöissä. Sitä ei saa koskaan käyttää nostamaan maksimikapasiteettia ylittävää kuormaa, joka on ilmoitettu laitteella. Sitä ei saa koskaan käyttää räjähdysilmakehässä.
8. Tätä laitetta ei saa käyttää nostamaan henkilöitä varmistamatta ensin, että henkilöiden turvallisuuden takaavia käyttökertoimia sovelletaan ja yleisemmin on noudatettava määräyksiä, jotka koskevat nostolinjoja, joihin laite on asennettu.
9. Tractel ei ota vastuuta tämän laitteen toiminnasta, jos sitä käytetään kokoonpanossa, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa.
10. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset tai osien poistot ilman Tractelin valvontaa vapauttavat Tractel-yhtiön kaikesta vastuusta.
11. Kaikki tämän laitteen purkutoimet, joita ei mainita tässä käyttöohjeessa tai kaikki korjaukset Tractel-yhtiön valvonnan ulkopuolella vapauttavat Tractel-yhtiön kaikesta vastuusta, erityisesti, jos alkuperäisosia korvataan osilla, joiden alkuperä on erilainen.
12. Dynafor™.dynamometri on nostamisen lisälaitte, ja sen käytössä on noudatettava tämän kategoria laitteisiin sovellettavia turvallisuusmääräyksiä.
13. Jos laitteen käyttö lopetetaan pysyvästi, laite on heittettävä pois määräykset mukaan. Noudata ympäristönsuojetulomääräyksiä.
14. Käytettäessä tätä laitetta lisälaitteiden kanssa, joihin liittyy omia määräyksiä, käyttäjän tai järjestelmän asentajan on tehtävä etukäteen käytön riskianalyysi ja tässä tapauksessa on tehtävä kaikki tarvittavat varotoimet.
15. Laitteen homologointi noudattaa EU-määräyksiä. Tämä laite tulee tarkastaa noudattaen kunkin käyttömaan määräyksiä, jossa sitä käytetään ennen käyttöönottoa ja käyttöä. Noudata näitä määräyksiä.
16. Näytölaitteen virransyöttö tapahtuu katkaisijan avulla ja siihen on aina voitava päästä käsiksi.

# MAARITELMAT JA KUVASYMBOLIT

## Määritelmät:

Tässä käsikirjassa seuraavat termit omaavat alla olevan merkityksen:

- «Tuote»: Laitteisto tai sen osa, joka on määritetty vakioversion täydellisen käyttöohjeen ensimmäisellä sivulla tai kuvatuissa eri malleissa.
- «Asennus»: Kaikki tarvittavat toimenpiteet täydellisen tuotteen saattamiseksi toimituskunnosta käyttöönottokuntoon (taid liittettäväksi muihin osiin käyttöönottoa varten).
- «Pääkäyttäjä»: Henkilö tai osasto, joka on vastuussa tässä käsikirjassa kuvatun tuotteen hallinnasta ja käyttöturvallisuudesta.
- «Teknikko»: Pätevä henkilö, joka on vastuussa tässä käsikirjassa kuvatuista huoltotoimista, jotka pääkäyttäjä on sallinut, asentaja on pätevä ja tuntnee tuotteen.
- «Käyttäjä»: Henkilö tai osasto, joka käyttää tuotetta sille tarkoitettuissa käytöissä.
- «Anturi»: LLX2- tai LLXh-sarjan anturi tai muu rajoittava voimakkenno, joka on yhdistetty LLXt-moduuliin, jolloin siitä tulee LLX2-järesitelmän osa.
- «LLX2-järjestelmä»: Kaikki kuorimituksen mittausjärjestelmät, joissa käytetään LLX2-teknologiaa.

FI

## Näissä ohjeissa käytetyt symbolit:



«VAARA»: Viestit, joiden tarkoitus on varoittaa henkilövahingot, erityisesti henkilöihin kohdistuva kuolemanvaara ja vakavat ja lievät vammat sekä myös ympäristöriskit.



«TÄRKEÄÄ»: Viestit, joiden tarkoitus on varoittaa riskit, jotka voivat aiheuttaa tuotteelle viroja tai vaurioita, mutta jotka eivät vaaranna käyttäjiä tai muiden henkilöiden henkeä tai terveyttä tai aiheuta vaaraa ympäristölle.



«HUOMIO»: Viestit, jotka koskevat tarpeellisia varotoimia tuotteen mukavaa ja tehokasta käyttöä, asennusta ja huoltoa.



Käytö- ja hoito-ohjeiden lukeminen on pakollista.

## 1 ESITTELTY

Dynafor™ LLX2 - dynamometrit ovat tarkkuuslaitteita (0,1 %, ISO 376 . 21°C) (I.P. 67 = 0,2 %), jotka mittavat vetokuormitusta ja ne näyttävät rasitusta. Sen kapasiteetti ulottuu välille 500 daN - 10000 daN.

Dynafor™ LLX2-koostuu anturista ja erillisestä näyttöraisiasta.

Kaksisuuntainen radioyhteys, joka käyttää taajuuskaistaa 2,4 GHz, yhdistää osat toisiinsa.

Käytössä on 16 radiokanavaa. Jokaisessa näyttöraisiassa ja anturissa on oma osoite, jonka avulla sen voi tunnistaa, jos kokoonpanoon kuuluu useita laitteita.

Erityisesti sen patentoidut ripustuspäät tekevät mahdolliseksi käyttää perinteisiä ketjulukkoja tai ketjujen vakiolisälitteitä.

LLX2 voidaan toimittaa kahtena versiona: vakioversiona, jossa on ripustusaukot, jotka ovat keskenään kohtisuorassa, valinnaisessa versiossa ripustusaukot ovat samassa tasossa.

Vakioversion avulla voi yhdistää nostolaitteita kahdella tasolla, mikä välttää nostoliikkeiden rajoituksia ja parantaa laitteen tarkkuutta. Nämä asennukset tehdään tuotantolinjalla eikä käyttäjä voi myöhemmin muuttaa niitä.

FI

Käytettävä radioteknologia ja ohjelma takaavat sen, että perinteisten teollisuudessa käytettävien dynamometrien ohella, laitetta voi käyttää moniosaisissa kokoonpanoissa, joissa useampia antureita on liitetty useisiin näyttöratioihin. Niiden avulla voi päästää käyttämään kehittyneitä toimintoja, joihin kuuluu: tallennus, kynnysten hallinta, seuranta, jne.

Tietokoneliitintä USB-portin kautta mahdollistaa tietojen hallinnan ja arkistoinnin. Näyttörasian voi konfiguroida verkossa isännäksi tai orjaksi.

Vakioversiossa materiaali toimitetaan paristojen ja akun kanssa salkussa, jossa on:

- a) Anturi.
- b) Näyttöraasia ja sen akkulaturi.
- c) Käyttö- ja hoito-ohje.
- d) Säätötodistus.
- e) CE-vastaavuusvakuutus.

### 1.1 Toimintaperiaate

Dynafor™ LLX2-laitteen toimintaperiaate perustuu mittaukseen venymän lankailmaisimien avulla, joihin anturien elastisessä päässä metallirungossa kohdistuu vетораситуста.

Laite toimii kaikissa suunnissa.


Anturi tuottaa sähkösignaalin, joka on suhteessa kuormaan. Tämä signaali käsitellään mikroprosessorilla varustetussa analysoijassa ja lähetetään sitten radioaaltoilla näyttölaitteeseen, joka näyttää heti kuorman arvon, joka kohdistuu näyttölaitteeseen yhdistettyyn anturiin.

Kun kokonaisuutta käytetään, anturin tiedot, kuten tunnistus ja viimeisen mittauksen tarkastuksen päivämäärä näkyvät näyttörasian näytöllä.

Näyttöraasia sopii käytettäväksi yhdessä kaikkien LLX2-anturimallien kanssa riippumatta niiden kapasiteetista. Lukun ottamatta erikoistilauksia radioyhteys anturin LLX2 ja näyttörasian välillä on säädetty tehtaalla ennen toimitusta. Sitten käyttäjä voi säättää radioyhteyttä tarpeittensa mukaan.

## 1.2 Kuvaus ja merkinnät

### 1.2.1 Anturi

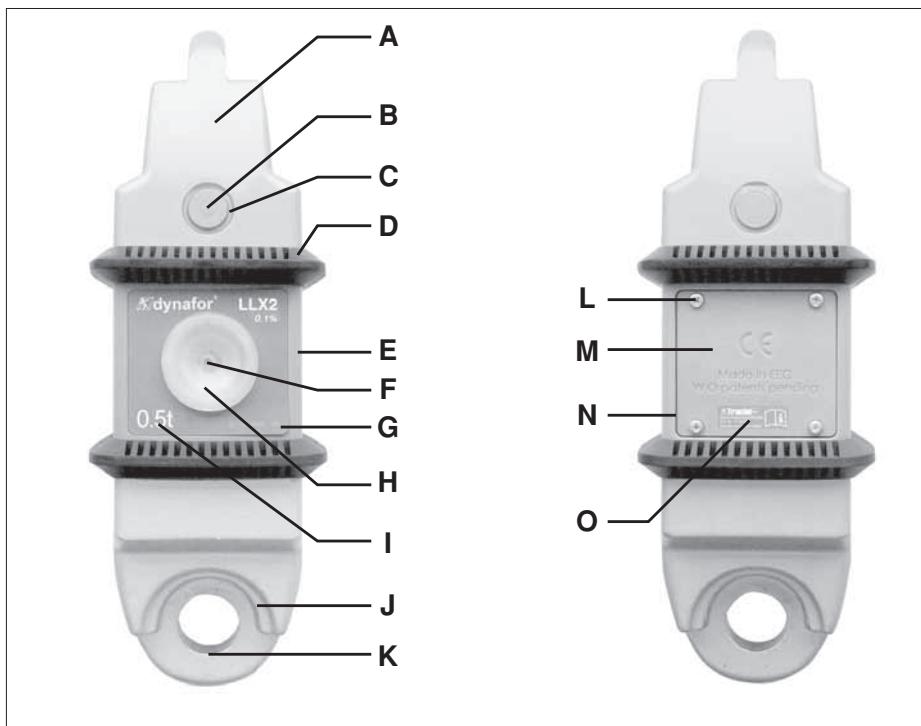

FI

A	Ripustuspää	I	Anturin maksimikapasiteetti
B	Liitintäakseli	J	Ketjulukon keskitys
C	Akselin B kiinnittimet	K	Kiinnitysrengas
D	Suojapuskuri	L	M:n kiinnitysruuvi
E	Suojakotelo	M	Paristokotelo
F	Valitsin käyniin / seis	N	Paristolokero (3 x "AA")
G	Sarjanumero	O	Valmistajan etiketti
H	Käytön merkkivalo		

#### Sovellettavat määräykset:

EU-direktiivi: 2006/42/CE


CEM-direktiivi: 2004/108/CE

Sähköturvallisuus: IEC 61010-1 2. de Edition 2001

Radiohomologointi: EU: Radiotestit EN 300 440-2 V1.1.1 / USA & Kanada:  
FCC osa 15 / Australia: C-Tick ID

R&TTE-direktiivi (1999/5/CE)


### 1.2.2 Näyttöäsiat

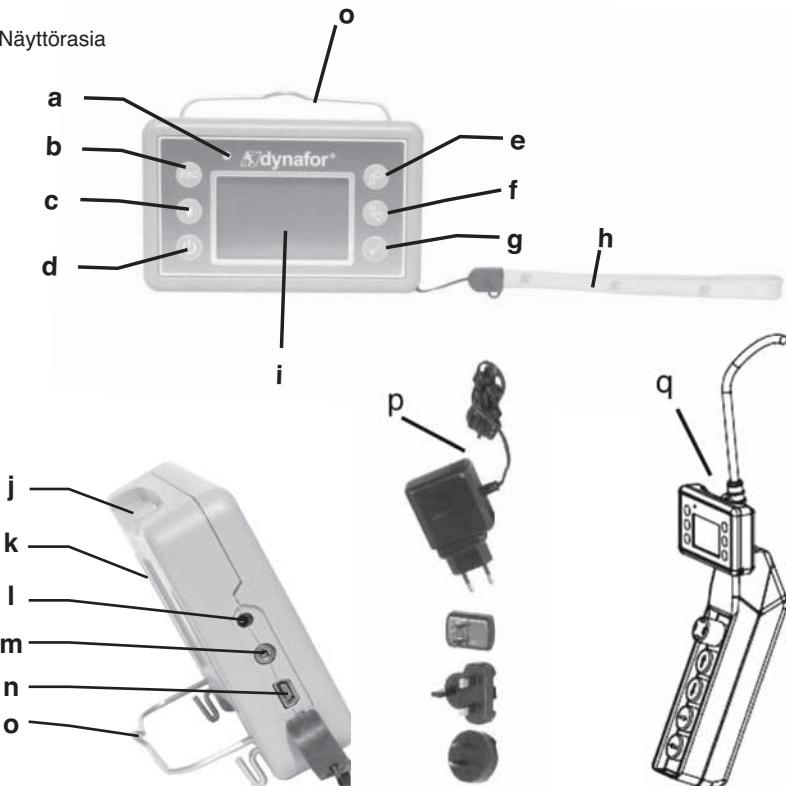

<b>a</b>	Led-merkkivalo (valmistajan käytöö)	<b>j</b>	Näyttölaitteen kiinnityshakaset sen kiinnittämiseksi anturin suojapuskuriin
<b>b</b>	Painike: "echap"	<b>k</b>	CE-merkinnät ja sarjanumero
<b>c</b>	Taustavalonäppäin 1 painallus = Auto OFF 90" 3 painallusta = pysyvä > OFF 1 painallus	<b>l</b>	Laturin pistoke
<b>d</b>	Painike: käynnistys/seis	<b>m</b>	Sarjaportti (valmistajan käytössä)
<b>e</b>	Painike: Käytettävissä olevien optioiden aktivointi ja navigointi myötäpäivään.	<b>n</b>	USB-portti
<b>f</b>	Painike:Käytettävissä olevien optioiden aktivointi ja navigointi vastapäivään.	<b>o</b>	Metallituki
<b>g</b>	Painike: Vahvistus / Entrer	<b>p</b>	Laturi 100-240 Vac. 50/60 Hz 180 mA <input type="checkbox"/> Sekundaari: 12 Vdc. 500 mA <input type="checkbox"/>
<b>h</b>	Hihna	<b>q</b>	Yleiskiinnityspaketti
<b>i</b>	Graafinen näyttö LCD 128 x 64 pikseliä 67 x 40 mm		

## 2. OMNAISUUDET

### 2.1 Anturi ja näyttöreasia

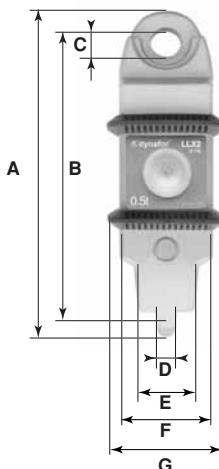

Kaksitasoinen versio

FI

MALLI	LLX2 0.5 t	LLX2 1 t	LLX2 2 t	LLX2 3.2 t	LLX2 5 t	LLX2 6.3 t	LLX2 10 t	Näyttölaite					
Maksimikapasiteetti	t	0.5	1	2	3.2	5	6.3	10					
Testikuorma	t	0.75	1.5	3	4.8	7.5	9.6	15					
Minimiturvakerroin	Minimi 4												
Tarkkuus	0,1 % normin ISO 376 21 °C (I.P. 67 = 0,2 %) mukaan												
dan	0.5	1	2	3.2	5	6.3	10	-					
Mittauksen askelväli	dan	0.1	0.2	0.5	0.5	1	1	<-					
Maksiminäytö	dan	550	1100	2200	3500	5500	6900	11000					
Numeroiden korkeus	mm	-	-	-	-	-	-	25					
Autonomia	300 - 3000 h käytöstä riippuen												
Radion kantavuus	m	80 (ilman estettä) (I.P. 67 = 60)											
RF-teknologia	2.4 Ghz												
Paino	kg	2.300			3.350		6.45	0.180					
IP-suojaus	I.P.64 (I.P.67 option)												
Käyttölämpötila	Välillä - 20 ° ja 40 °C												
Herkkyys T°	0,05 % kohti 10 °C												
Päiden materiaali	Teräs												
Anturin materiaali	Alumiini				Teräs		-						
Mitat mm	Katso teknistä esitettä n° 2026												

Radion kantamaksi on laboratoriassa mitattu 80 m (60 m, IP 67), kun anturin tai LLXt-moduulin etupuoli on suunnattu näytön takapuolta kohti.

Huomio! Tämä kantama voi kuitenkin muuttua jossain muussa tilanteessa, erityisesti seuraavista syistä:

- paikalla on esteitä.
- esiintyy voimakkaita sähkömagneettisia häiriöitä.
- tietyissä sääolosuhteissa.

Ongelmatapauksissa ja erityiskäytöissä on otettava yhteys Tractel®-verkostoon.

## 2.2 Kiinnityslisälaitteet

### 2.2.1 Ketujen kiinnityslisälaitteet

Vaihtoehtona markkinoilla saatavissa oleville lisälaitteille asennuksen ja purkamisen helpottamiseksi tarjoaa käytettäväksi sarjaa lisälaitteita ketjuja varten, joiden typpi on G 80, ne toimitetaan teräsakselin kanssa, jotka on varustettu elastiisilla länkityyppisillä renkailla DIN 6799.

Kokonaisuus toimitetaan pahvipakkauksessa.

**Tämän laitteiston käytämiseksi on ehdottomasti käytettävä vain Tractel-yhtiön toimittamia akseleita ja kauluksia.**


Akselin käyttö länkikaulusten kanssa.

Asenna ketjun lisälaitte anturin kiinnitysrenkaaseen ja vie akseli lisälaitteen ja anturin porausaukkojen kautta.


Lukitse akseli käytäen länkikaulusta.

**FI**


Käytä mieluiten asennushaarukkaa asentaaksesi kauluksen DIN 6799.

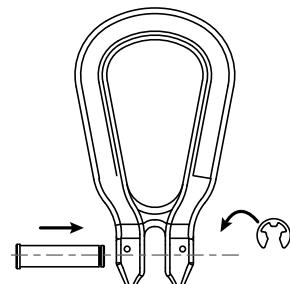


#### 2.2.1.1 Mitat, mm

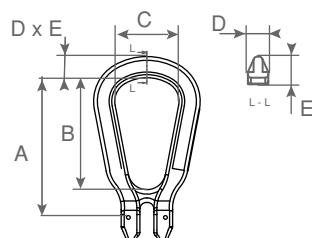

CMU	A	B	C	D	E
0.5 <> 3.2 t	111	88	50	17	17
5 - 6.3 t	185	150	85	27	29
10 t	210	155	95	27	31

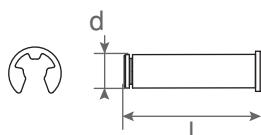

CMU	d	I	Länkikaulus
0.5 <> 3.2 t	13	50	10 mm DIN 6799
5 - 6.3 t	20	76	15 mm DIN 6799
10 t	24	92	19 mm DIN 6799

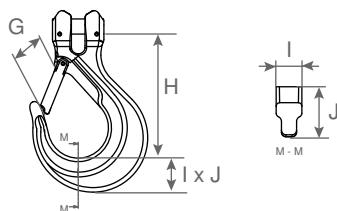


CMU	G	H	I	J
0.5 <> 3.2 t	41	110	25	30
5 - 6.3 t	67	164	34	47
10 t	80	195	43	50

## 2.2.2 Vaijerin kiinnityksen lisälaitte

Asennettaessa dynafor™ LLX2 vetolinjaan, voi käyttää kaikkia määräysten mukaisia ketjulukkoja, kunhan ne vastaavat dynafor™ LLX2-laitteen maksimikapasiteettia.

### 2.2.2.1 Mitat, mm

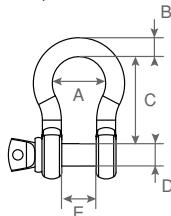

CMU	A	B	C	D	E	kg
0.5 < > 3.2 t	42	16	60	19	27	0.6
5 - 6.3 t	58	22	84	25	37	1.4
10 t	89	35	132	38	57	4.4

## 3 ASENNUS. KÄYTÖ JA PURKU

### 3.1 Asennuksen ja käytön edellytykset

- Korkeus: enintään 2000 m
- Suhteellinen kosteus : maksimi 80 %
- Liikaantumistaso: 2

FI

Ennen dynamometrin asennusta ja käyttöä, on ehdottomasti tehtävä seuraavat toimenpiteet:

- a) varmistaa, että laite ei osoita kuormitusarvoa, vaikka laitetta ei käytetä. Muussa tapauksessa on katsottava kappaletta 11 Käytööhäiriöt ja korjaustoimet.
- b) varmistaa, että anturin paristojen ja näyttörasian akun sähkölataustaso on riittävä.
- c) varmistaa, että anturin ja näyttörasian välinä on hyvä yhteys.
- d) varmistaa symbolin "ID" avulla, että anturin etiketin sarjanumero on sama kuin näyttörasian antama anturin sarjanumero (katso § 6.2.2 ja § 6.2.3).


### 3.2 Asennus

Asennuksen yhteydessä on ehdottomasti tehtävä seuraavat toimet:

- a) varmistaa, että vetovaijerin kiinnityspiste tai -pisteet ovat tarpeeksi lujia ja kestävät niihin kohdistuvan kuormituksen.
- b) varmistaa, että kiinnityslaitteet ovat yhteensopivia dynamometrin molempien päiden kanssa ja ne täytyvät niihin sovellettavat määräykset.
- c) ketjulukot on lukittava oikein, niiden kara on kierrettävä pohjaan asti ja on varmistettava, että koukkujen turvakieleke on paikoillaan ja se toimii normaalisti.
- d) varmistettava, että anturi on oikeassa linjassa vetolinjassa.



«VAARA»

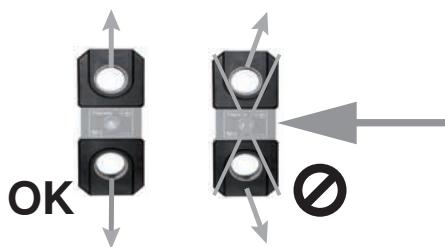

### 3.3 Käyttö

Käytä dynafor™ LLX2 –laitetta vain vetämiseen ilman puristusta, väänämistä tai taittoa.

Laiteta voi käyttää kaikissa suunnissa, myös vaakasuorassa.

Dynafor™ LLX2 toimii lämpötilavälillä – 20 ° C ja + 40 ° C. Tämän lämpötila-alueen ulkopuolella laite on varustettava lämpösuojausella.

### 3.4 Irrotus

Kun laite irrotetaan, on varmistettava ensin, että mitään vетojännitystä ei kohdistu siihen.

## 4 KÄYTTÖKIELLOT

### ON KIELLETTYÄ:

- Käyttää dynafor™ LLX2-laitetta henkilöiden nostamiseen analysoimatta ensin erityisriskejä.
- Muuttaa laitteen runkoa työstämällä, poraamalla tai muilla tavoin.
- Käyttää dynafor™ -laitetta sen maksimikapasiteetin yläpuolella.
- Kaarihitsata siten, että dynamometri on maadoituspiirissä.
- Purkaa tai avata anturia tai näyttöä.
- Käyttää laitetta muissa kuin tässä käytööhjeessa kuvatuissa käytöissä.

FI


### 5 YIKUORMIYUKSEN ILAMISEMINEN



«VAARA»



Kun anturiin kohdistuu kuormitus, joka ylittää laitteen maksimikuormituksen 15 %:lla (esim: 5 t maksimikuormitus ja todellinen kuormitus on 5,75 t) näyttöä ilmoittaa ylikuormituksesta viestillä "HI", joka näkyy ohessa ja päästää katkelevan äänimerkin.

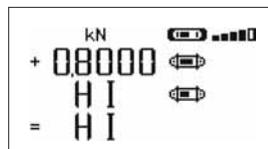

Jos näyttöä ilmoittaa useita antureita, ylikuormitus havaitaan heti.

Oheisessa esimerkissä kahden anturin tapauksessa, toisen linjan anturissa on ylikuormaa.

Ylikuormitustapauksissa on välittämätöntä vapauttaa kaikki kuormitus anturilta ja varmistettava, että laite palaa nollaan.

Jos laite ilmoittaa kuormitusta, vaikka sitä ei käytetä, laite on väentynyt pysyvästi. Tässä tapauksessa on laite ehdottomasti toimitettava valmistajan tarkistettavaksi ennen käytön jatkamista.

## 6 KÄYTÖÖNNOTTO

Yksinkertaisessa kokoonpanossa on vain yksi anturi ja vain yksi näyttöasia mittaanmassa ja näyttämässä kuormitusta. Käyttäjän tarpeiden mukaan näyttöasian voi kiinnittää anturiin tai käyttää sitä erillään.

Lukuun ottamatta erikoistilausia radioyhteys anturin LLX2 ja näyttöasian välillä on säädetty tehtaalla ennen toimitusta. Sitten käyttäjä voi säättää radioyhteyttä tarpeittensa mukaan. (katso: kappale 7: Käytöönotto moniosaisessa kokoonpanossa).

### 6.1 Käytöönotto

#### 6.1.1 Anturi paristojen aktivointi

3 paristoa 1,5 V "AA" on asennettu jo tehtaalla.

Vedä pois eristyskieleke, joka tulee ulos paristolokerosta, jotta paristot olisivat käytössä.

Paristojen vaihtaminen, katso kappaletta 9.2.

#### 6.1.2 Näyttöasian lataus

Näyttöasia toimitetaan varustettuna ladattulla akulla.

Sen jälkeen on käytettävä laturia lataamaan akku.

Latausaika: 3 h.

Näyttöasiaa voi käyttää latauksen aikana.

FI

#### 6.1.3 Anturin käynnistys



**VAARA: Käynnistä aina anturi ennen näyttöasian käynnistystä. Muuten näyttöasia ei voi saada radioyhteyttä.**




Kevyt painallus kalvon keskelle käyttää ON/OFF-katkaisijaa. Kun laitteeseen kytketään virta, kaksi punaista LED-valo alkaa vilkkuva. Sammuttamiseksi katkaisijaa on painettava kohtuullisesti 3 sekunnin ajan.

#### 6.1.4 Anturin LED-valojen antamat tiedot

Anturin käyttötapa	Anturin LED-valojen vilkkuminen	Mittausten määrä sekunnissa	Autonomia
Seis	Sammunut	-	-
Vakio	1 välähdys sekunnissa	4 kertaa sekunnissa	300 h
Hidas vakio	1 välähdys 2 sekunnin välein	1 kerta sekunnissa	500 h
Säästö	1 välähdys 4 sekunnin välein	1 4 sekunnin välein	1000 h
Valmiustila	1 välähdys 8 sekunnin välein	-	3000 h
Huippukuormitus	2 välähdystä sekunnissa	32 kertaa sekunnissa	100 h
Heikot paristot	Samoin, mutta yksi LED kerrallaan		-

### 6.1.5 Näyttöasia käynnistys

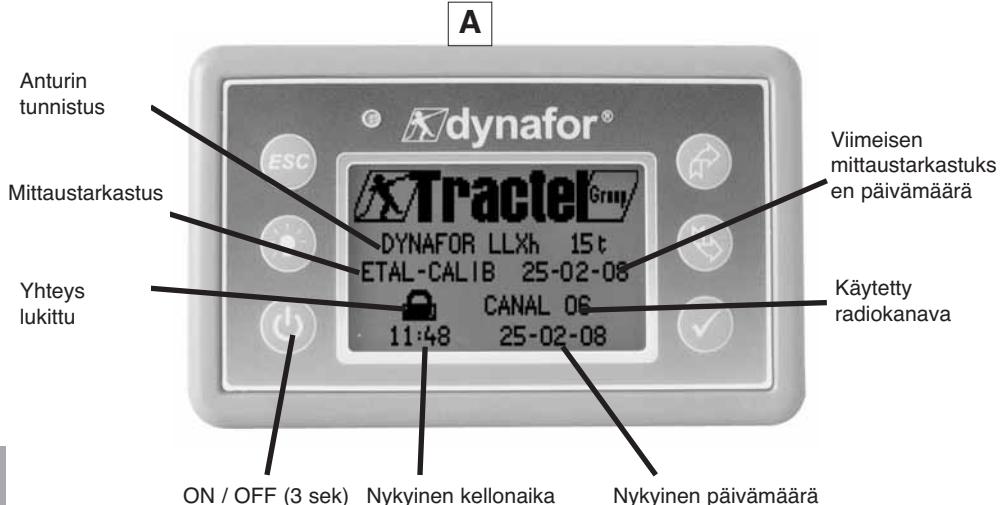

Aloitusnäyttö näkyy 4 sekuntia, sitten näkyy vakionäyttö.

## 6.2 Perustoiminnot

Tämä kappale esittelee toiminnot, joiden avulla dynafor™ LLX2-laitteen peruskäyttö on mahdollista.

### 6.2.1 Näppäimistön toimintojen rajoittaminen

Tämän toiminnon avulla voi rajoittaa pääsyä näytön kehittyneempiin toimintoihin.

Rajoitetussa käytössä on käytössä vain kolme perustoimintoa: yksiköiden valinta, taaraus ja maksimi. Täydellisessä käyttötavassa kaikki toiminnot ovat käytettävissä.

Siirtyminen käytöstä toiseen tapahtuu käyttämällä valitsimia näytön etupuolella.

Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi helpommin käyttää LLX2-järjestelmää ja välttää virheellisen käytön, joka aiheutuu tiettyjen parametrien muuttumisen takia.

#### 6.2.1.1 Sammutta rajoitettu käyttötapa:

Paina ESC-näppäintä, kun näyttö on sammunut.

Kun näyttöön kytketään virta seuraavan kerran, valikkosymboli tulee näytön vasempaan yläosaan avainsymbolin paikalle.

#### 6.2.1.2 Rajoitetun käyttötavan aktivointi:

Paina ESC-näppäintä, kun näyttö on sammunut.

Kun näyttöön kytketään virta seuraavan kerran, avainsymboli tulee näytön vasempaan yläkulmaan valikkosymbolin sijaan.



### 6.2.1.3 Vakionäyttö rajoitetussa käytössä


X	Toiminta	Kommentit
	Ei toimintaa	<b>Vakionäyttö rajoitetussa käytössä:</b> Aloitusnäytön jälkeen vakionäyttö tulee esiiin automaattisesti.
	Ei toimintaa	Anturi/näyttöraisiokonaisuus on valmis käytettäväksi rajoitetussa käytössä
	Navigoi yksikkö-, taaraus- ja maksimitoimintojen välillä	Vain yksikkö-, taaraus- ja maksimitoiminnot ovat käytettävissä (katso § 6.2.4.3/4/5).
	Navigoi yksikkö-, taaraus- ja maksimitoimintojen välillä	

Tässä käyttöohjeessa tämä numero viittaa kohtaan näytöllä käsikirjan lopun koosteessa.

### 6.2.2 Yksityiskohtainen kuvaus

Täydellisessä käytössä katso kaikki symbolit painamalla valitsimia tai .

### 6.2.3 Symbolit

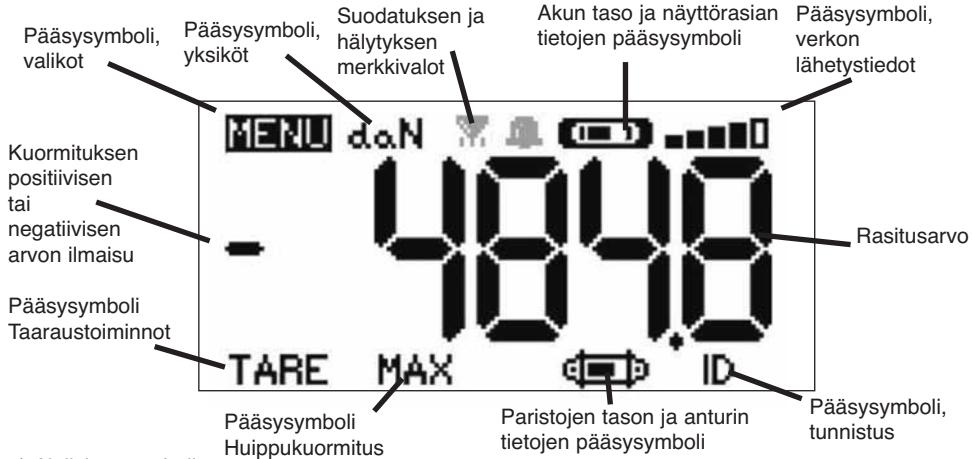

#### a) Aktiiviset symbolit:

Pääsysymboli, valikot: sen avulla pääsee edistyneisiin toimintoihin (Katso kappaletta 6.3).

Pääsysymboli, yksiköt: sen avulla voi valita mittayksikön (Katso § 6.2.4.3).

Pääsysymboli, taarauskäyttö: sen avulla voi aktivoida taarauskäytön (bruttokuorma / nettokuorma) (Katso § 6.2.4.4).

Pääsysymboli, huippukuormitus: sen avulla voi aktivoida maksimikuorman tallennuksen (Katso § 6.2.4.5).

Pääsysymboli, näyttörasian tiedot: ilmaisee näyttörasian akun lataukseen ja näyttää näyttörasian tietoja (Katso § 6.3.2.2).

Pääsysymboli, lähetystiedot: sen avulla voi katsoa ja muuttaa radioverkon tilaa (Katso § 6.3.2.4).

Pääsysymboli, tunnistus: sen avulla voi katsoa verkon laitteiden tunnukset (Katso § 6.3.2.3).

Pääsysymboli, anturin tiedot: ilmaisee anturin paristojen lataustason ja näyttää anturin tietoja (Katso § 6.3.2.1).

#### b) Merkkivalosymbolit:

Hälytysmerkkivalot: palavat, kun yksi tai useampi turvakynnys on ohjelmoitu, vilkkuu, jos ne ylitetään.

Tulosmerkkivalot: ei käytössä tässä versiossa

Suodatuksen merkkivalot: tulevat näytöön, jos dynaamisten vaikutusten suodatus on aktiivinen. Etsijällä suhteessa tulostussymbolin.

FI

## 6.2.4 Perustoiminnat ja niihin liittyvät näytöt

### 6.2.4.1 Vakionäyttö

Näyttö	Toiminta	Kommentit
1		
	Ei toimenpidettä	<b>Vakionäyttö:</b> Anturin kuormitus Mittausyksiköt
	Ei toimenpidettä	Dynaamisten vaikutusten suodatus, katso kehittyneitä toimintoja § 6.3.1.2.4
	Valitse symboli	Näyttölaitteen akun tila
	Valitse symboli	Anturin paristojen taso Radion vastaanottotaso

### 6.2.4.2 Navigointi symbolien välillä

2		
	Vahvista nykyinen valinta	<b>Navigointi:</b> Paina jompaakumpaa nuolta nähdäksesi käytettävissä olevat toiminnot.
	Palaa vakionäyttöön	Navigointi symbolista toiseen nuolien avulla.
	Navigointi symbolista toiseen myötäpäivään	
	Navigointi symbolista toiseen vastapäivään	

### 6.2.4.3 Mittayksikön valinta

3		
	Vahvista valinta	<b>Yksikön valinta: daN, kN, kg, t, Lbs, Ton</b>
	Palaa vakionäyttöön ilman muutoksia	Valitse yksikön symboli, joka alkaa vilkkuva
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Vahvista painamalla ✓
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Aktivoi eri yksiköiden symbolit: daN, kN, kg, metrijärjestelmän tonnit, paunat, amerikkalaiset tonnit.
		Vahvista valintasi painamalla ✓


### 6.2.4.4 Taaraustoiminto

4		
	Vahvista optio TAARAUS, kun se on valittu	<b>Taaraustoiminto:</b> TAARAUS-symboli, joka alkaa vilkkuva.
	Palaa vakionäyttöön ilman muutoksia	Vahvista painamalla ✓
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Aktivoi eri vaihtoehdot.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Vahvista valintasi painamalla ✓
		<b>TAARAUS</b> = alustaa uuden TAARAUksen
		<b>BRUTTO</b> = Summa NETTO + TAARAUS
		<b>NETTO</b> = Ero BRUTTO – TAARAUS

#### 6.2.4.5 MAX-käyttö (huippukuormituksen tallennus)

Näyttö	Toiminta	Kommentit
--------	----------	-----------

5

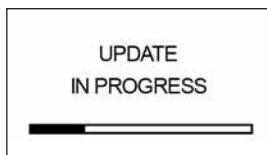

	Palauttaa MAX-arvon nykyiselle kuormatasolle	<b>Huippukuormituskäyttö:</b> Siirry vakionäytöstä symboliin MAX. Vahvista painamalla ✓
<b>ESC</b>	Palaa vakionäytöön	Sen hetkinen käynnissä olevan toiminnon näyttö tulee esiin ja näyttörasia viestii anturin kanssa siirtyäkseen huippuarvokäyttöön, jossa mittauksia tehdään 32 kertaa sekunnissa.
	Ei toimenpidettä	
	Ei toimenpidettä	

6



	Palauttaa MAX-arvon nykyiselle kuormatasolle	<b>Huippukuormituskäyttö:</b> Kuormituksen huippuarvo näkyy. Barografi näyttää 100 % anturin kapasiteetista.
<b>ESC</b>	Palaa vakionäytöön	Kursori näyttää kuormituksen huippuarvon.
	Aktivoi käyttötavan valintaikkunan MAX	Musta liikkuva viiva näyttää kuormituksen hetkellisen arvon.
	Aktivoi käyttötavan valintaikkunan MAX	

7



	Vahvista valinta	<b>Huippukuormituksen kehittyneet käytöt:</b> Tässä mallissa voi tallentaa huippukuormituksen hetkellisen arvon. MAX-ikkunasta voi nuolien avulla valita symbolin:
<b>ESC</b>	Palaa näyttöön MAX	Levyke ja vahvistaa painamalla ✓ tallennusta varten.
	Navigointi symbolista toiseen myötäpäivään	Tulostimen symbolia ei käytetä tässä versiossa.
	Navigointi symbolista toiseen vastapäivään	

FI

#### 6.2.4.6 Kielen valinta

Näyttö	Toiminta	Kommentit
--------	----------	-----------

8

MENU FUNCTIONS PARAM CONF LANGUAGE1 LANGUAGE2
---

	Vahvista valinta	<b>Kieliryhmien valinta:</b> Valitse symboli MENU. Vahvista painamalla ✓
<b>ESC</b>	Palaa vakionäytöön ilman muutoksia	Valitse haluamasi kieliryhmä: KIELI 1, KIELI 2.
	Valitse käytettäväissä olevista vaihtoehdoista	Vahvista painamalla ✓
	Valitse käytettäväissä olevista vaihtoehdoista	

FI

9

MENU-LANGUE1 DEUTCH ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÈS
---


	Vahvista valinta	<b>Kielen valinta:</b> Valitse haluamasi kieli.
<b>ESC</b>	Palaa vakionäytöön ilman muutoksia	Vahvista painamalla ✓
	Valitse käytettäväissä olevista vaihtoehdoista	
	Valitse käytettäväissä olevista vaihtoehdoista	

10

MENU-LANGUE2 NL ...
---------------------------

	Vahvista valinta	<b>Kielen valinta:</b> Valitse haluamasi kieli.
<b>ESC</b>	Palaa vakionäytöön ilman muutoksia	Vahvista painamalla ✓
	Valitse käytettäväissä olevista vaihtoehdoista	
	Valitse käytettäväissä olevista vaihtoehdoista	

#### 6.2.4.7 Laitteen sammatus

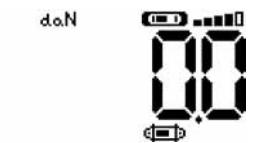Näyttö	Toiminta	Kommentit								
11 	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ei toimenpidettä</td> </tr> <tr> <td>ESC</td> <td>Ei toimenpidettä</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot</td> </tr> </table>		Ei toimenpidettä	ESC	Ei toimenpidettä		Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot		Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot	<p><b>Laitteen sammatus:</b> Pidä painettuna painike <b>ON / OFF</b> 3 sekunnin ajan laitteen näyttöäsiain sammuttamiseksi. Anturi siirtyy automaattisesti valmiustilaan ja käynnistyy, kun näyttöäsiain kytketään päälle.</p> <p>Tarvittaessa voit sammuttaa anturin painamalla sen valitsinta <b>ON/OFF</b>.</p>
	Ei toimenpidettä									
ESC	Ei toimenpidettä									
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot									
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot									

#### 6.2.5 Vikaviestit


Ei radion vastaanottoa

12	Mahdolliset syyt	Parannuskeinot
	<p>Anturi sammutettu tai siirrynyt valmiuskäyttöön</p> <p>Anturi liian kaukana näyttöäsiasta</p> <p>Verkkokonflikti</p> <p>Merkittäviä sähkömagneettisia häiriöitä</p>	<p>Sammuta näyttöalaite, käynnistä anturi, käynnistä näyttöalaite.</p> <p>Tuo laitteet läheemmäs toisiaan.</p> <p>Tarkista verkon kokoonpano (katso kehittyneitä toimintoja 6.3.2.4).</p>


### 6.3 Kehittyneet käytöt

Tämä kappale esittelee toimintoja, joiden avulla dynafor™ LLX2-laitetta voi käyttää kehittyneissä toiminnoissa. Katso ohjelman kokonaisesitystä käsikirjan lopussa.


#### 6.3.1 Päävalikko

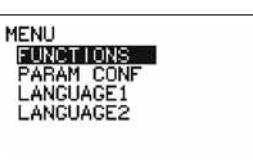13 	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Vahvista valinta</td></tr> <tr> <td>ESC</td><td>Palaa vakionäyttöön ilman muutoksia</td></tr> <tr> <td></td><td>Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot</td></tr> <tr> <td></td><td>Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot</td></tr> </table>		Vahvista valinta	ESC	Palaa vakionäyttöön ilman muutoksia		Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot		Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot	<p><b>Päävalikko:</b></p> <p>Valitse MENU.</p> <p>Vahvista painamalla </p> <p>Valitse haluamasi alivalikko.</p> <p>Vahvista painamalla </p>
	Vahvista valinta									
ESC	Palaa vakionäyttöön ilman muutoksia									
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot									
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot									

#### 6.3.1.1 Toimintovalikko

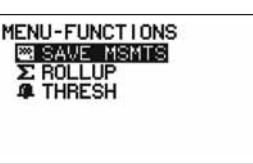14 	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Vahvista valinta</td></tr> <tr> <td>ESC</td><td>Palaa vakionäyttöön ilman muutoksia</td></tr> <tr> <td></td><td>Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot</td></tr> <tr> <td></td><td>Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot</td></tr> </table>		Vahvista valinta	ESC	Palaa vakionäyttöön ilman muutoksia		Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot		Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot	<p><b>Toimintovalikko:</b></p> <p>Valitse haluamasi alivalikko.</p> <p>Vahvista painamalla </p>
	Vahvista valinta									
ESC	Palaa vakionäyttöön ilman muutoksia									
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot									
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot									

### 6.3.1.1.1 Tallennus

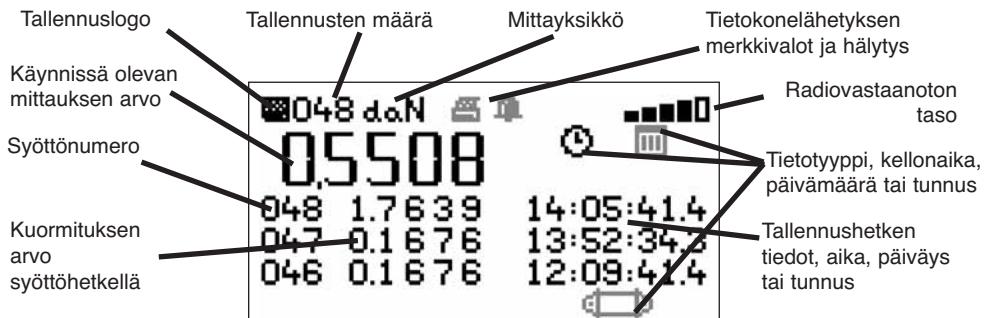

15



	Tallennus	Mittausten tallennus: Paina ✓ tallentaaksesi.
ESC	Palaa vakionäytöön	Toimenpidenumero Näytön kuormituksenarvo. Tallennusaika, tai tallennuspäivät, tai vastaanottunut numero. Jos katsot useampia antureita, kyseessä on summa.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	


FI

16



	Vahvista valinta	Tallennuksen alivalikko:
ESC	Palaa edelliseen näyttöön	Valitse alivalikko.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Katso tietoja ja kuvatekstejä taulukossa alla.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Vahvista painamalla ✓

17

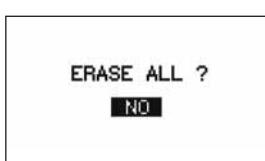

	Vahvista valinta	Vahvistusnäyttö:
ESC	Palaa edelliseen näyttöön	Jos pyyhität kaiken, sinua pyydetään vahvistamaan se.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Valitse jokin vaihtoehto.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Vahvista painamalla ✓

Tallennuksen alivalikon tekstit

	Ei käytössä tässä versiossa		Valitse joko B "brutto" tai N "netto" näytön arvolle
	Selaus sivuittain alaspäin		Graafikka (toiminto ei aktiivi)
	Selaus riveittäin alaspäin		Paina ✓ näyttääksesi vuoron perään: ajan, päivämäärän tai anturin tunnistukseen
	Selaus riveittäin ylöspäin		Pyyhi valittu rivi
	Selaus sivuittain ylöspäin		Pyyhi kaikki (sitä seuraava vahvistusnäyttö)
	Ajan näyttö		Anturin tunnistuksen näyttö
	Päivämäärän näyttö		

### 6.3.1.1.2 Kumulatiivinen




18




<input checked="" type="checkbox"/>	Tallenna ja kumuloi	Mittojen kumulointi: Paina tallentaaaksi ✓ ja kumuloi:
ESC	Palaa vakionäyttöön	Toimenpidenumero Näytön kuormituksenarvo. Tallennusaika, tai tallennuspäivät, tai vastaanottavan anturin numero. Jos katsoo useampia antureita, kyseessä on summa.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	

19

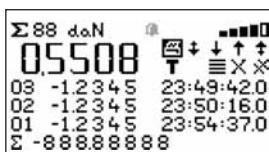

<input checked="" type="checkbox"/>	Vahvista valinta	Kumuloinnin alivalikko:
ESC	Palaa edelliseen näyttöön	Valitse alivalikko.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Katso tietoja ja kuvatekstejä taulukossa alla.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Vahvista painamalla ✓

20

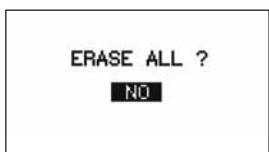


<input checked="" type="checkbox"/>	Vahvista valinta	Vahvistusnäyttö:
ESC	Palaa edelliseen näyttöön	Jos pyyhit kaiken, sinua pyydetään vahvistamaan se.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Valitse jokin vaihtoehto.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Vahvista painamalla ✓

Kumuloinnin alivalikon tekstitil

	Ei käytössä tässä versiossa		Valitse joko B "brutto" tai N "netto" näytön arvolle
	Selaus sivuittain alaspäin		Graafikka (toiminto ei aktiivi)
	Selaus riveittäin alaspäin		Paina ✓ näyttääksesi vuoron perään: ajan, päivämäärän tai anturin tunnistukseen
	Selaus riveittäin ylöspäin		Pyyhi valittu rivi
	Selaus sivuittain ylöspäin		Pyyhi kaikki (sitä seuraava vahvistusnäyttö)
	Ajan näyttö		Anturin tunnistukseen näyttö
	Päivämäärän näyttö		


### 6.3.1.1.3 Turvakynnysten hallinta

HUOMAA: Elektronista "Turvakynnysten hallinta"- käyttöä voi käyttää vain, kun LLX2-näytöö käytetään LLX2-monitorin osana, jossa on 5 vaihtorelettä (220 Vac 5 A).

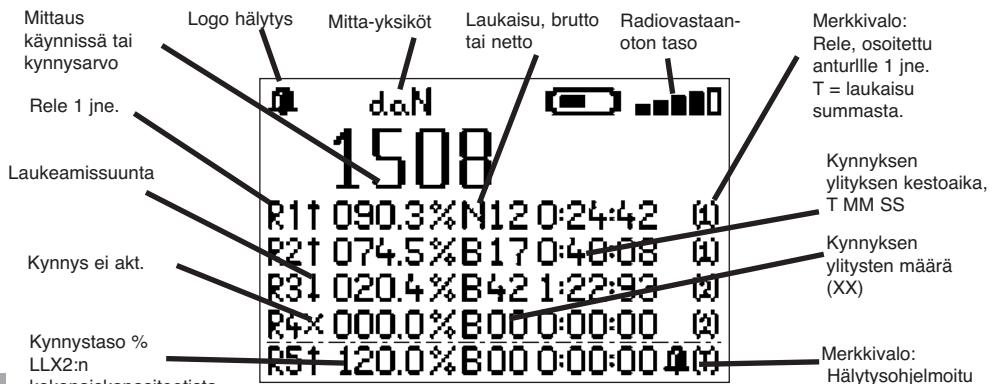

F

21

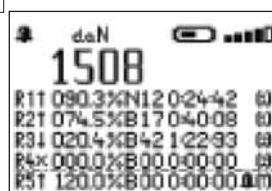

<input checked="" type="checkbox"/>	Ei toimintaa	<b>Turvakynnysten hallinta:</b>
ESC	Paluu vakionäytöön	Tämän ikkunan avulla voi nähdä: - Nykyisen kuormituksen tason. - 5 releen ohjelmointitila. - Laukaisuohjeet. - Anturien osoittaminen eri reileille. - Hälytsäännimerkkien tila.
	Valitse kuvasymboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	
	Valitse kuvasymboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	

22



<input checked="" type="checkbox"/>	Vahvista valinta	<b>Kynnysten hallinnan alivalikko:</b>
ESC	Palaa edelliseen näytöön	Valitse alivalikko. Katso tietoja ja kuvatekstejä taulukossa alla. Vahvista painamalla "✓".
	Valitse kuvasymboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Kynnykset muuttuvat 0,5 %:n askelina anturin kokonaiskapasiteetista. Säätöväli: 0 – 120 % anturin kapasiteetista.
	Valitse kuvasymboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Säädön aikana kynnyksen arvo näkyi käytettäväänä mittayksikköön.

Kynnystenhallinnan alivalikon viestitekstit

	Selaus riveittäin alaspäin		Kynnyssarvon muuttamiseksi
	Selaus riveittäin ylöspäin		Hälytysääni ohjelmoitu
	Ohjelmoidun kynnyksen laukeaminen, kun ylitys tapahtuu ylöspäin	[1]	Anturin numero, jolle tämä kynnys on osoitettu
	Ohjelmoidun kynnyksen laukeaminen, kun ylitys tapahtuu alas päin	[T]	Kynnys osoitettu kaikille antureille
	Ei ohjelmoitua kynnyksen laukeamista		Laukaisemisen valinta bruton tai neton mukaan
<b>R1</b>	Releen tunnistus	<b>0</b>	Ohjelmoidun kynnyksen ylitysten määrän ja ajan nollaus


### 6.3.1.2 Parametricalikkko

Näyttö	Toiminta	Kommentit
23 	 Vahvista valinta <b>ESC</b> Paluu edelliseen näyttöön  Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot  Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	<b>Parametricalikkko:</b> Valitse alivalikko. Vahvista painamalla ✓  Merkit +  ja +  katso moniosaista kokoonpanoa kappaleesta 7.


### 6.3.1.2.1 Päiväys ja aika

24 	 Paluu pääänäyttöön <b>ESC</b> Paluu pääänäyttöön  Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot  Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	<b>Päiväys ja aika:</b> Valitse muutettava parametri. Vahvista painamalla ✓  Muuta parametreja nuolien avulla.  Vahvista uusi parametri painamalla ✓  Poistu ja vahvista muutokset painamalla V näytön alaosassa.
--	---	---

### 6.3.1.2.2 Kertoimet

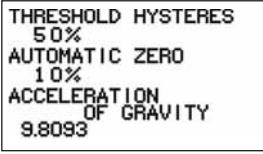25 	 Ei toimintoa <b>ESC</b> Paluu pääänäyttöön  Ei toimintoa  Ei toimintoa	<b>KERTOIMET:</b> Näitä parametreja voi muuttaa vain valmistaja. Kynnysten hystereesi: 50 % säätöarvosta. Automaattinen < 10 % painovoiman kiihytyskapasiteetista: kerroin, joita käytetään konversiossa N/kg. Oletuksena PARIISIN arvo.
---	--	---

### 6.3.1.2.3 Käytettäväissä olevan muistin tarkastus

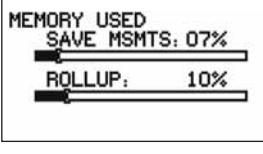26 	 Paluu pääänäyttöön <b>ESC</b> Paluu pääänäyttöön  Ei toimintoa  Ei toimintoa	<b>Muisti:</b> Muistin täyttötilan määrä. Piste: tallennetut arvot (Maksimi 99). Kumulatiivinen: kumulatiiviset arvot (Maksimi 99). Nollaus, katso § 6.3.1.1.1 ja 6.3.1.1.2.
--	---	--

FI

#### 6.3.1.2.4. Dynaanmisten tietojen suodatus

Näyttö	Toiminta	Kommentit
<b>26bis</b>		
<b>SUODATUS</b>		
<b>NÄYTTÖ:</b> 0.50 s	Palaa pää näytöön	<b>Suodatus:</b> Näyttö: sen avulla voi vakuuttaa näytön arvon laskemalla liukuman keskiarvon parametrien määräämällä ajalla.
<b>RELE:</b> 0.25 s (1>4)	<b>ESC</b> Palaa pää näytöön	Rele: sen avulla laukaisulle voi säätää viiveen laskemalla liukuvan keskiarvon parametrien määräämällä ajalla. Vain releet 1 - 4 suodataan, relet 5 laukeaa heti. Ajanjakso: välillä 0 - 5 s, askelväli 0,25 s
	Valitse parametri, vahvista valitsemalla , muuta nuolien avulla.	Suodatuksen merkkivalo, näyttö Suodatuksen merkkivalo, kynnykset Suodatuksen merkkivalo, näyttö ja kynnykset
	Valitse parametri, vahvista valitsemalla , muuta nuolien avulla.	



**HUOMAA:** Maksimikäyttötavassa suodatustointimo on sammutettu.

Poistuttaessa maksimikäyttötavasta suodatustointimo aktivoituu automaattisesti.

Tietokoneeseen USB-liittymän kautta lähetettyjä mittoja ei suodateta.

#### 6.3.1.3. Kielet

Katsa § 6.2.4.6

#### 6.3.2. Muut vakionäytön symbolit

##### 6.3.2.1 Anturin symboli: - Anturin parametrit ja tiedot

**27**

	SENSAD:022
STANDARD	
↓TT: 28'	LVAR: 15%
ECONOMY	
ENABLE	X
STANDBY	
COMPLETE STOP	

	Vahvista valinta	<b>Anturin parametrien näyttö:</b> AD 22 = anturin osoite
<b>ESC</b>	Palaa vakionäytöön	Siirtyminen vakiokäytöstä säästökäytöön 28' kuluttua, jos kuormituksessa ei tapahdu muutosta > 15 %. Aktivoitu
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot	Siirtyminen säästökäytöstä valmiustilaan X
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot	TÄYDELLINEN SAMMUTUS: katkaise anturista virta. Sen käynnistämiseksi uudestaan on käytettävä anturin valitsinta ON/OFF.

##### 6.3.2.2. Symboli näyttölaite: - Näyttörasian parametrit ja tiedot

**28**

	AD:000002

	Ei toimenpidettä	<b>Näyttölaitteen parametrien näyttö:</b>
<b>ESC</b>	Palaa vakionäytöön	<b>AD</b> = näyttölaitteen osoite
	Ei toimenpidettä	Tämä näyttö näkyy, jos pari anturin näyttölaite on lukittu.
	Ei toimenpidettä	

##### 6.3.2.3 Tunnistussymboli: **ID** - Näyttörasian ja anturin tunnistus ja tiedot

**29**

	CANAL:08
ID: 0500080	
MAX 15t	V1-0 S1-0
ETAL-CALIB	25-02-08


	ID: 06007007
	V1-0 S1-0

	Palaa vakionäytöön	<b>Verkossa läsnä olevien elementtien tunnistuksen näyttö:</b>
<b>ESC</b>	Palaa vakionäytöön	Anturi: sarjanumero, kapasiteetti, laiteistoversio, ohjelmistoversio, viimeisen kalibroinnin tai säädön päivämäärä.
	Ei toimenpidettä	
	Ei toimenpidettä	Näyttölaite: sarjanumero, laiteistoversio, ohjelmistoversio.

### 6.3.2.4 Radioyhteyden symboli: ■■■■■


Tietoja radioyhteyden tehosta ja tilasta

30

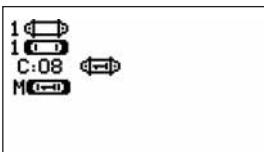

<input checked="" type="checkbox"/>	Palaa vakionäyttöön	<b>Radioverkon parametrien säätö</b> 1  = 1 anturi havaittu 1  = 1 näyttölaite havaittu C: 8 = valitun radiokanavan numero M = Näyttölaite, isäntä. (E = näyttölaite, orja). = Anturin ja näyttölaitteen kokonaisuus on lukittu.
ESC	Palaa vakionäyttöön	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	

31

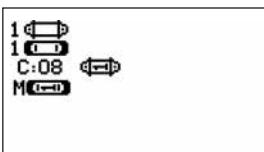

<input checked="" type="checkbox"/>	Vahvista valinta	<b>Radioverkon parametrien säätö</b> 1 NNN = Anturin tunnistus 1 NNN = Näyttölaitteen tunnistus C: 8 = valitun radiokanavan numero M = Näyttölaite, isäntä. (E = näyttölaite, orja). = Anturin ja näyttölaitteen kokonaisuus on lukittu. <input checked="" type="checkbox"/> = Liitetty kokonaisuus ei ole lukittu. <input type="checkbox"/> = Kokonaisuutta ei ole liitetty.
ESC	Palaa vakionäyttöön	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	

Jos useampia antureita on liitetty näyttöasiaan, näkyy heikompi signaali.

## 7 KÄYTÖ MONIOSAISESSA KONFIGURAATIOSSA

### 7.1 Yleistä

Moniosaisessa konfiguraatiossa yhdistetään enintään neljä anturia ja neljä näyttöasiaa (Isäntänäyttö ja 1-3 orjanäyttöä). Anturien kapasiteetti voi poiketa toisistaan.  
(Jos tarvitset useamman kuin neljä anturia tietokoneoptiossa, katso kappaletta 8).

Tietyissä sovelluksissa on hyödyllistä katsoa eri antureista tulevat mittaukset vain yhdellä näyttöasialla. Esim: Kuorma nostetaan kahdella taljalla ja ripustuspalkilla, ja molemmat taljet on varustettu anturilla.

Kahden eri mittauksen yhdistäminen samalle näyttöasialla tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden katsoa kahta mittautua ja niiden summaa ja varmistaa, että kuorma jakautuu hyvin kahden taljan kesken.

Muissa käytöissä on hyödyllistä käyttää yhden anturin mittausten näyttöä usealla näyttöasialla.

Esim: kaksi käyttäjää käsittelee kuormaa. Toinen ohjaa käsitellyä ja toinen kontrolloi ja tallentaa kuormituksen. Huoma, että yhdistelmässä, jossa on useita näyttöasioita, vain yksi näyttöasia, "isäntäasia", voi ohjata anturia, muut näyttöasiat "orjarasiat", toistavat isäntäasiasta tulevat tiedot.

Joissain käytöissä on oltava useita antureita ja useita näyttöasioita.

Esim: käsiteltäessä monimutkaista kuormaa, kuten vesivoimalan turbiinia, ja käsitellyssä on mukana useita henkilöitä eri kerroksissa.

FI

## 7.2 Esimerkkejä moniosaisista kokoonpanoista.



4 anturia liitettyä yhteen näyttöreasiaan

FI

4 anturia liitettyä yhteen isäntänäyttöreasiaan ja kahteen orjanäyttöreasiaan



## 7.3 Turvaohjeet

Kun teet moniosaisten kokoonpanon, on välttämätöntä koota kaikki osat fyysisesti yhteen: anturit, orjanäyttöreasiat ja isäntänäyttöreasia ennen osien yhdistämistä.

Tämä toimenpide on välttämätön, jotta vältytään siltä hyvin epätodennäköiseltä mahdollisuudelta, että kokoonpanon ulkopuolin osa sekoittuu mukaan.

## 7.4 Moniosaisten kokoonpanojen yleinen yhdistäminen

- 1) Avaa osien lukitus (katso § 7.5.1), anturit ja näyttörasiat, jotka liitetään monosaiseen kokoonpanoon.
- 2) Katkaise virta kaikista laitteista.

- 1) Valitse rasia, joka on kokoonpanon isäntänäyttörasia.
- 2) Valitse rasia tai rasiat, jotka ovat kokoonpanossa orjanäyttölaitteita.
- 3) Varmista / säädä parametrit vastaavalla toiminnolla (katso § 7.5.4).

- 1) Kytke virta isäntärasiaan ja varmista , että mikään vieraas laite ei toimi isäntärasiin radiokanalilla. (katso § 7.5.5).
- 2) Valitse tarvittaessa toinen kanava (katso § 7.5.6).

FI

- 1) Sammuta isäntärasia.
- 2) Kytke virta kaikkiin osiin paitsi isäntärasiaan.
- 3) Kytke virta isäntärasiaan.

Isäntärasia tunnistaa kaikki liittäävät osat, jotka käyttäävät samaa kanavaa kuin isäntärasia, ja liittää ne automatisesti monosaiseen kokoonpanoon.

Tarkista  yhdistelmät.

Anturit, katso: § 7.5.7.1 a  
Näyttölaitteet, katso: § 7.5.7.2 a

Tunnistamattomia antureita.  
Lisää yksi tai useampia antureita, jotka toimivat eri radiokanalilla kuin isäntärasia.

Katso 7.5.7.1 b

Tunnistamattomia näyttörasioita.  
Lisää yksi tai useampia orjanäyttörasioita, jotka toimivat eri radiokanalilla kuin isäntärasia.

Katso 7.5.7.2 b

## 7.5 Moniosaisen kokoonpanon välineet

Tämä kappale kuvaaa kaikki toimenpiteet, joita voidaan tarvita moniosaisen kokoonpanon tekoa varten.


### 7.5.1 Kokonaisuuden lukituksen avaaminen

Jotta voisit käyttää toimintoa "Moniosainen konfiguraatio", anturi / näyttöraisiakokoonpanojen lukitus on ensin avattava.

Kokoonpanon lukituksen purkamiseksi on seurattava ohjeita alla:

Siirry nuolien avulla symboliin: ja vahvista painamalla ✓ .


32

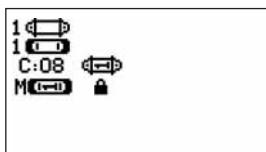

	Palaa vakionäytöön	<b>Tilan tarkastus.</b>
ESC	Palaa vakionäytöön	= 1 anturi havaittu = näyttöraisia kädessä
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	C: 08 = käytettävän radiokanavan numero
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	M = Näyttölaite Isäntä. = Anturin ja näyttölaiteen kokoonpano on lukittu.

FI

33

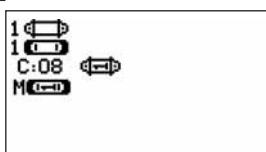

	Vahvista valinta	<b>Kokoonpanon lukituksen avaus.</b>
ESC	Palaa vakionäytöön	IDENT... = sarjanumero Valitse symboli  ja vahvista painamalla ✓
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Valitse ja vahvistar
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	= Anturin ja näyttölaiteen kokoonpano on lukittu = Anturin ja näyttölaiteen kokonaisuus on lukittu.

### 7.5.2 Lukitse kokonaisuus


Lukuun ottamatta erikoistilauksia radioyhteys anturin LLX2 ja näyttörasian väillä on lukittu tehtaalla ennen toimitusta. Tässä kokoonpanossa anturi/näyttöraisiakokoonpano muodostaa virtaa kytkettäessä tiiviin parin, joka on suljettu multa radioyhteyksiltä.

Kytkettäessä virta näyttörasia etsii vain sen anturin, jonka kanssa se on lukittu yhteen.

Kokonaisuuden lukitsemiseksi on seurattava ohjeita alla:

Siirry nuolien avulla symboliin: ja vahvista painamalla ✓ .

34

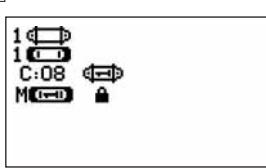

	Vahvista valinta	<b>Lukitse kokonaisuus.</b>
ESC	Palaa vakionäytöön	IDENT... = sarjanumero Valitse anturin/ näyttölaiteen risteys ja vahvista painamalla ✓
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Valitse ja vahvista = Anturin ja näyttölaiteen kokoonpano on lukittu = Anturin ja näyttölaiteen kokonaisuus on lukittu
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	Lukitus on mahdollista vain, jos mikään muu liitetty kokoonpano ei tule näytölle.

### 7.5.3 Liitä kokoontulo

Voidakseen toimia "moniosaisessa kokoontulossa" anturit ja orjanäyttörasiat "liitetään" isäntänäyttörasiaan.

Kytettäessä virta näyttörasia etsii kaikki anturit, joissa on virta ja jotka toimivat sen radiokanalilla.

Kokoontulon liittämiseksi on seurattava ohjeita alla:

Siirry nuolien avulla symboliin: ja vahvista painamalla ✓ .

35		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td>Vahvista valinta</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td>Palaa vakionäyttöön</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td>Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td>Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot</td></tr> </table>		Vahvista valinta		Palaa vakionäyttöön		Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot		Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	<b>Kokoontulon liittäminen.</b> IDENT... = sarjanumero Valitse risteyskohta Anturi/ Näyttölaite ja vahvista painamalla ✓ Valitse ja vahvista <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Anturin ja näyttölaiteen kokoontulo on liitetty. Huomaa: voit liittää useita eri elementtejä.
	Vahvista valinta										
	Palaa vakionäyttöön										
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot										
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot										

### 7.5.4 Näyttörasioiden isäntä- tai orjakäytön parametrien säätö

Orjanäyttöasia tai -rasiat toimivat vain toistaen isäntärasian toimintaa, toiminnot "anturin parametrien muuttaminen" ja "yhdistä" eivät ole enää käytettävissä.

Isäntä- tai orjakäytön parametrien säättämiseksi rasioiden lukituksen on oltava avattuna (katso § 7.5.1).


Vakionäytöstä käsin.

Isäntä- tai orjakäytöltä tulee näkyviin näyttörasian käynnistykseen yhteydessä.


36		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td>Vahvista valinta</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td>Palaa edelliseen näyttöön</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td>Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td>Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot</td></tr> </table>		Vahvista valinta		Palaa edelliseen näyttöön		Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot		Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	<b>Isäntän/ orjan käyttötavan parametrit:</b> Siirry symboliin Vahvista painamalla ✓ Valitse käytettäväissä oleva vaihtoehto. Vahvista painamalla ✓ Tee valintasi käytäen nuolia: M = näyttöasia, isäntä. S = näyttöasia, orja. Vahvista painamalla ✓
	Vahvista valinta										
	Palaa edelliseen näyttöön										
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot										
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot										



Näyttöasia, isäntä

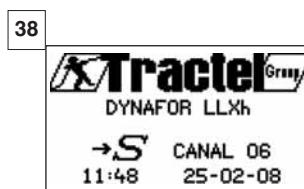

Näyttöasia, orja

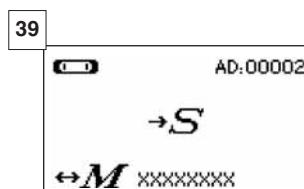

Kun näyttöasia on "orja",  
on mahdollista tunnistaa  
"isäntäasia", johon se on liitetty.

### 7.5.5 Radion kanavan käytettävyys


Kun isäntänäyttöasiaan kytketään virta moniosaisessa kokoonpanossa, se etsii radioympäristöä että moniosaisen kokoonpanon tekona varten valittua radiokanava muiden laitteiden ei ole jo käytössä, jotka eivät kulu tulevaan kokoonpanoon.

Jos näin on laita, näyttöasia näyttää viestin "KANAVA KÄYTÖSSÄ". Tässä tapauksessa on valittava toinen kanava (katso § 7.5.6).

Jotta voisit tarkastaa, että radiokanava on käytettävissä, noudata seuraavia ohjeita:

Siirry nuolien avulla symboliin: ja vahvista painamalla ✓ .

**40**

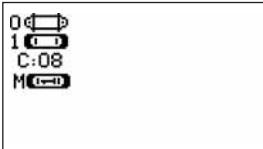

	Palaa vakionäyttöön	<b>Radiooverkon parametrien asetus.</b>
ESC	Palaa vakionäyttöön	C: 4 = radiokanavan valinta. Kun yhtään laitetta ei tunnisteta näyttöasian käyttämällä kanavalla, tämä tarkoittaa sitä, että kanava on täysin käytettävissä ja se sopii esimerkiksi moniosaiselle konfiguraatiolle.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot	

**FI**

### 7.5.6 Radiokanavan vaihto

Käytettävissä on 16 kanavaa taajuudella 2,4 GHz.

Kokonaisuuksien käyttökanavat on osoitettu sattumanvaraistesti tehtaalla.

80 m:n sähellä on mahdollista käyttää enintään 16 yhdistelmää tai 16 moniosaisista konfiguraatiota, kunakin omalla kanavallaan.


Ota yhteys valmistajaan, jos tarvitset enemmän kuin 16 kanavaa.

Kokonaisuuden kanavan vaihtamiseksi on vaihdettava ensin näyttöasian kanava ja seurattava sitten menettelytapaa kohdassa "Lisää anturi" (§ 7.5.7.1 b) anturin kanavan vaihtamiseksi automaattisesti ja kokoonpanon muodostamiseksi uudestaan.

Radiokanavan vaihtamiseksi on seurattava ohjeita alla:

Siirry nuolien avulla symboliin: ja vahvista painamalla ✓ .

**41**

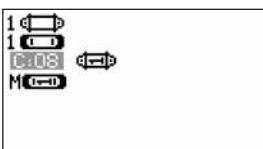

	Palaa vakionäyttöön	<b>Radiooverkon parametrien asetus.</b>
ESC	Palaa vakionäyttöön	C: 8 = radiokanavan numero. Valitse C:08 ja vahvista ✓
	Nosta kanavien numeroa	Valitse toinen kanava. Vahvista painamalla ✓
	Laske kanavien numeroa	Näyttölaite hakee, näyttää ja tunnista laitteet, jotka ovat läsnä valitulla kanavalla. Kokoonpanoja, jotka ovat lukittuja tai liitettyjä ja joissa on virtaa, ei tunnisteta.


## 7.5.7 Osien yhdistäminen

### 7.5.7.1 Lisää yksi tai useampi anturi

a) Lisää antureita, jotka toimivat samalla kanavalla kuin isäntänäyttörasia.

Siirry symboliin nuolien avulla , vahvista ja seuraa menettelytapaa alla:

42

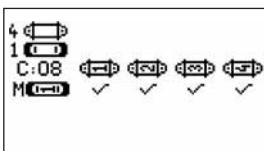

	Vahvista valinta	<b>Yhdistää useampia osia:</b> Kun olet noudattanut yleisiä menettelytapoja, isäntärasian kanssa samalla kanavalla toimivat anturit yhdistetään automatisesti. = Anturin ja näytönlaitteen kokoonpano on liitetty. Osia voi erottaa toisistaan: = Anturi ja näytönlaitteet ovat erotettu toisistaan.
ESC	Palaa vakionäytöön	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	


b) Lisää antureita, jotka toimivat eri kanavalla kuin isäntänäyttörasia.

43




	Vahvista valinta	<b>Lisää antureita:</b> Siirry parametrien säätövalikkoon ja valitse jokin vaihtoehdon + Vahvista painamalla ✓
ESC	Palaa edelliseen näytööne	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	

44

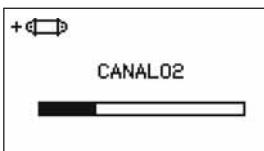

	Ei toimenpidettä	<b>Tutki ympäristöä:</b> Näyttörasia tutkii kaikkia kanavia paitsi omaansa ja tunnistaa kaikki anturit, jotka eivät ole lukittuja tai liitettyjä ja jotka ovat de 80 m:n sääellä.
ESC	Ei toimenpidettä	
	Ei toimenpidettä	
	Ei toimenpidettä	

45

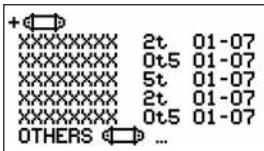

	Vahvista valinta	<b>Läsnä olevien anturien tunnistus:</b> Näytöllä näkyy viisi ensimmäistä anturia, joissa on virta, jotka eivät ole lukittuja tai liitettyjä ja jotka ovat de 80 m:n sääellä. Jos niitä on enemmän kuin viisi, valitse rivi "muut" (tai "listan alku") ja vahvista nähdäksesi kaikki läsnä olevat anturit. XXXXXXXX = sarjanumero 2t / 0.5t = kapasiteetti KK VV = kalibroinnin päiväys
ESC	Yleinen uudelleen käynnistys ilman anturin lisäämistä	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	

46

	2t 01-07
XXXXXXX	0t5 01-07
XXXXXXX	5t 01-07
XXXXXXX	2t 01-07
XXXXXXX	0t5 01-07
OTHERS	...

	Vahvista valinta	<b>Jonkin läsnä olevan anturin valinta:</b> Valitse anturi, joka lisätään moniosaiseen kokoonpanoon. Anturin kanava muuttuu automaatisesti.
ESC	Yleinen uudelleen käynnistys ilman anturin lisäämistä	Vahvista painamalla ✓ Voit lisätä vain yhden anturin kerrallaan. Aloita toimenpiteet uudestaan jokaisen anturin lisämiseksi.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävässä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävässä olevat vaihtoehdot	

47

kN				...
+	0000			
+	0000			
+	0000			
=	00003			

	Ei toimenpidettä	<b>Käynnistys käyttötavassa X anturia + 1</b>
ESC	Ei toimenpidettä	Kun olet vahvistanut valintasi, näyttöön tulevat viestit "lisäys käynnissä", jota seuraa "tehty". Sitten näyttölaite alustaa itsensä uudestaan. Kaikki anturit liitetty anturit näkyvät vakioikkunassa.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävässä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävässä olevat vaihtoehdot	

FI

48

	AD:000002	
--	-----------	--

	Ei toimenpidettä	<b>Lisää anturi:</b>
ESC	Ei toimenpidettä	Anturin lisääminen ei ole mahdollista, jos anturi/näyttölaitekokonaisuus on lukittu.
	Ei toimenpidettä	
	Ei toimenpidettä	Avaavat ensin kokonaisuuden lukitus ennen jatkamista, katso § 7.5.1.

#### 7.5.7.2 Orjanäyttörasian lisääminen

- a) Isännän kanssa samalla kanavalla toimivien orjanäyttörasioiden lisääminen.

Siirry symboliin nuolien avulla , vahvista ✓ ja seuraa menettelytapaa alla:

Voit liittää yhteen samalla kertaa antureita ja orjanäyttörasioista, jotka toimivat samalla kanavalla, kaikki kytketyt osat näkyvät näytössä "radioyhdeys".

49

4	4
C:08	
M:	
S:	
S:	
S:	

	Vahvista valinta	<b>Useampien osien lisääminen:</b>
ESC	Palaa vakionäyttöön	Kun olet seurannut yleistä menettelyä, isännän kanssa samalla kanavalla toimivat orjarasiaat liitetään automaatisesti.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävässä olevat vaihtoehdot	<input checked="" type="checkbox"/> = Anturi ja näyttölaitekokonaisuus on liitetty.
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävässä olevat vaihtoehdot	Elementtejä erottaa:
		<input type="checkbox"/> = Anturi ja näyttölaite on erotettu toisistaan.


b) Lisää näyttöasia, joka toimii eri kanavalla kuin isäntä.

50



	Vahvista valinta	<b>Näyttöasia lisääminen:</b> Siirry parametrien säätövalikkoon ja valitse vaihtoehtoon +  Vahvista painamalla <input checked="" type="checkbox"/>
ESC	Palaa vakionäytöön	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	

51

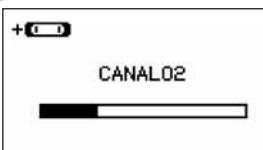

	Ei toimenpidettä	<b>Ympäristön tarkastus:</b> Näyttöasia hakee kaikki kanavat lukuun ottamatta omaansa ja tunnistaa kaikki orjanäyttöasiat lukuun ottamatta omaansa, jotka ovat 80 m:n säteellä.
ESC	Ei toimenpidettä	
	Ei toimenpidettä	
	Ei toimenpidettä	

52




	Vahvista valinta	<b>Käytettävien näyttölaitteiden tunnistus:</b> Näytöllä näkyy viisi ensimmäistä näyttöasiaa, orjarasiat, joissa on virtaa, jotka eivät ole lukittuja tai liitettyjä ja jotka ovat 80 m:n säteellä. Jos niitä on yli viisi, valitse rivi "muut" (tai "listan alkuun") ja vahvista nähdäksesi paikalla olevat orjat. XXXXXXXX = sarjanumero.
ESC	Yleinen käynnistys ilman näytön lisäämistä	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	

53



	Vahvista valinta	<b>Yhden läsnä olevan näyttölaitteen lisäys:</b> Valitse orjanäyttöasia, joka lisätään isäntänäyttöasiaan. Näyttöasian käyttökanava muuttuu automaattisesti. Vahvista painamalla <input checked="" type="checkbox"/> Voit lisätä vain yhden näyttöasian kerrallaan. Aloita toimet uudestaan jokaiselle lisättävälle näyttöasialle.
ESC	Yleinen uudelleen käynnistys ilman näytön lisäämistä	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	
	Valitse symboli ja aktivoi käytettäväissä olevat vaihtoehdot	


54

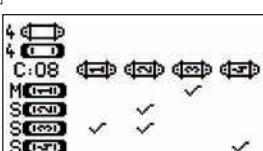

	Ei toimenpidettä	Viedäksesi toimenpiteen loppuun ja käytäväksesi materiaalia moniosaisessa kokoonpanossa, sammuta ensin kaikki laitteet ja käynnistä ne uudestaan aloittaen antureista ja orjanäyttöasioista, käynnistä lopuksi isäntänäyttöasia. Vahvista kokoonpano symbolilla Esimerkki näyttää kokoonpanoa, jossa 4 anturia on yhdistetty 4 näyttölaitteeseen.
ESC	Ei toimenpidettä	
	Ei toimenpidettä	
	Ei tomenpidettä	

## 7.6 Näyttö moniosaisessa kokoonpanossa

55

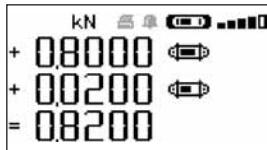

	Ei toimenpidettä
ESC	Ei toimenpidettä
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot
	Valitse symboli ja aktivoi käytettävissä olevat vaihtoehdot

### Kahden anturin näyttö:


Merkillä varustetun mittauksen näyttö.

Summanäyttö.


Anturisymbolit näyttävät niiden paristojen tason.

FI


56

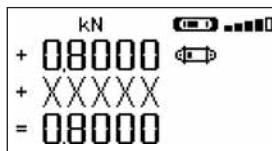

57

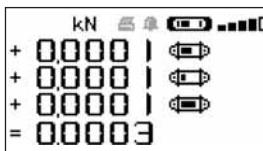

58

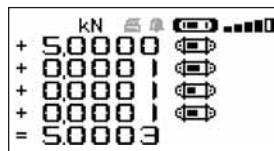

Toisen anturin yhteyden


3 anturin näyttö

4 anturin näyttö

## 7.6.1 Moninäyttövalikko

Perustoimintoihin ja edistyneisiin toimintoihin pääsee samoin kuin yhden ainoan näytön käytössä. Navigointi ja valikoiden käyttö on sama liitettyjen anturien määrästä riippumatta.

59

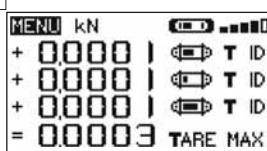

	Vahvista valinta
ESC	Palaa vakionäyttöön
	Navigointi symbolista toiseen myötäpäivään
	Navigointi symbolista toiseen vastapäivään

### Navigointi:

Painamalla jompakaumpaa kahdesta nuolesta, kaikki käytettävissä olevat toiminnot tulevat esiin.

Navigointi symbolista toiseen tapahtuu nuolien avulla.

+ = Muuttamalla mittausmerkkiä, arvo voidaan lisätä summaan tai vähentää siitä.

0 = mittausta ei oteta huomioon.

T = yksittäinen taaraus.

TARE ja MAX vaikuttavat summaan.

ID = anturin tunnistus.

## 8 PC-LIITÄNTÄ (OPTIO)

### 8.1 Kuvaus

PC-liitännätpaketti koostuu USB-kaapelista, hallintaohjelman asennus-CD-ROM:sta Windowsia varten ja käyttöohjeesta.

PC-liitännän avulla voi ohjata yhtä aikaa jopa 8 anturia.

PC-liitännän päätehtävät ovat: mittaustietojen käsittely ja tallennus taulukoiden tai graafisten esitysten muodossa sekä niiden tulostus.

PC-liitännän on ehdottomasti oltava tehty Tractel-yhtiön ohjelman avulla sen jälkeen, kun käyttöohjeeseen on tutustuttu kokonaan.

 **HUOMAA:** Jos käytetään samaan aikaan isäntä- ja orjanäyttöä, tietokoneeseen liitettyän orjanäytön version on ehdottomasti oltava  $\geq$  S 2-7. Versiota S 2-7 edeltävien versioiden orjanäytöjä ei voi yhdistää tietokoneeseen.

### 8.2 PC-yhteysviestit

Näyttöversio  $\leq$  S 2-7. PC-yhteydessä « PC-yhteys » vilkkuu näytössä.

Näyttöversio  $\geq$  S 2-7. PC-yhteydessä näkyvät seuraavat tiedot:

- a) « PC USB-yhteys » vilkkuu.
- b) Näytön symboli « akun lataustaso ».
- c) « Liitetyjen anturien määrä ».
- d) « Liitetyjen näytöjen määrä ».

FI

## 9 HUOLTO, TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO

### 9.1 Paristojen ja akun lataustila

Symbolit näyttävät aina anturin paristojen ja näyttörasian akun lataustilan.

Jos lataustaso on matala, vaihda anturin paristot 3 uuteen paristoon, typpi 1,5 V "AA".

Lataa näyttörasia säännöllisesti laturilla, joka toimitetaan dynafor™-laitteen mukana.

 **TÄRKEÄÄ:** Vain valmistaja saa vaihtaa pariston.

Ominaisuudet: Leclanché LiPO 3,7 V/ 1300 mAh. Lataus 1,3 A maksimi 4,2 V.

### 9.2 Anturin paristojen vaihtaminen

Irrota paristokotelon kansi ruuvipäämeissellillä.

Laita 3 paristoa 1,5 V "AA" (tai 3 akkua 1,2 V "AA") noudattaen niiden napaisuutta.

Laita paristokotelon kansi takaisin.

### 9.3 Määräysten mukainen tarkastus

#### 9.3.1 Säättötodistus

Uudet laitteet toimitetaan säättötodistuksen kanssa. Tämä todistus ilmoittaa säädön aikana saadut arvot ja todistaa, että laite on säädetty sisäisen menettelytavan mukaan kalibrointipenkissä, jonka kalibrointianturi on säädetty kansainvälisen standardin mukaan. Tractel suosittelee, että jokainen laite tarkastetaan mittauksen osalta vuosittain.

#### 9.3.2 Kalibrointitodistus ISO 376

Erillisestä pyynnöstä laitteet voidaan toimittaa varustettuna ISO 376-kalibrointitodistuksella.

Tämä asiakirja todistaa lukujen tukeman, että laite on kalibroitu käyttäen normia ISO 376, jonka kalibrointianturi on säädetty kansainvälisen standardin mukaan.

Tämä todistus on voimassa enintään 26 kuukautta.

Tractel suosittelee, että jokainen laite tarkastetaan mittauksen osalta vuosittain.

### 9.4 Hoito

Anturi-näyttörasiakokonaisuus ei vaadi mitään erityistä hoitoa, paitsi säännöllistä puhdistusta kuivalla kankaalla.

## 10 SÄILYTYS, KULJETUS, HEITTÄMINEN POIS

**Säilytys:** laita laite alkuperäispakkaukseen, kun olet poistanut paristot anturista. Säilytä kuivassa paikassa, jonka lämpötila on normaaleissa rajoissa.



**Kuljetus:** kuljeta laitetta sen alkuperäispakkauksessa.

**Heittäminen pois:** Laite on heitetävä pois noudattaa käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä.

Maissa, joissa sovelletaan EU-määräyksiä, on ilmoitettava, että dynamometrit ja kaukosäätimet (näyttörasia) eivät kuulu direktiivien "DEEE" ja "RoHS" alaan.

## 11 KÄYTÖHÄIRIÖT JA KORJAUSTOIMET

Käyttöhäiriöt	Mahdolliset syyt	Korjaustoimet
Ei palautusta nollaan alussa	Taaraustoiminto aktivoitu.  Anturi on jatkuvasti väännyntävä käsittelyvirheen takia; jatkuva ylikuormitus tai puristus.	Katkaise taaraustoiminto ja näytä kuormituksen arvo "BRUTTO".  Valmistaja on tarkastettava laite ennen sen käytön jatkamista.
Anturi ei käynnisty	Paristot tyhjiä.  Elektroniikkavika.	Vaihda paristot.  Ota yhteys jälkimyyntipalvelu.
Näyttörasia ei käynnisty	Akku tyhjä.  Elektroniikkavika.	Lataa akku.  Ota yhteys jälkimyyntipalvelu.
Anturin LED vilkkuu 4 hertissä (4 kertaa sekunnissa)	Ei yhteyttä anturin ja sen elektroniikkakortin välillä.	Ota yhteys jälkimyyntipalvelu.
Näyttö ei vaihdu tai näyttö on epäjohdonmukainen	Anturin tai se elektroniikan käyttöhäiriö.	Alusta uudestaan: sammuta anturi ja näyttörasia ja käynnistä anturi ja sitten näyttörasia.  Jos käyttöhäiriö jatkuu, ota yhteys jälkimyyntipalveluun.
Ongelmia lineaarisuudessa tai tarkkuudessa	Anturin tai sen elektroniikan käyttöhäiriö.	Ota yhteys jälkimyyntipalvelu.

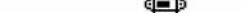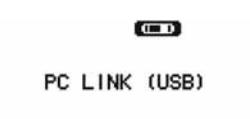Näyttö	Mahdolliset syty	Korjaustoimet
	Anturin paristot tyhjentyneet. Anturi sammunut tai siirtynyt valmiustilaan. Anturi liian kaukana näyttöraisiasta. Verkkokonflikti.	Vaihda paristot Sammuta näyttölaite, käynnistä anturi ja sitten näyttölaite. Tuo laitteet lähemmäs toisiaan.  Tarkasta verkon konfiguraatio (kehittyneet toiminnot § 6.3.2.4).
	Kuormaa kannattava anturi on puristunut tai väännytynyt.	Poista anturiin kohdistuva puristus.
	Anturisillan negatiivinen epätasapaino.	Ota yhteyttä jälkimyntipalveluun.
<b>CHANNEL BUSY</b> <b>NEW CHANNEL: 10</b>	Virran kytkeminen isäntänäyttöraisiin kohteessa, jossa on yksi tai useampia dynafor™ LLX2 -laitteita jo toiminnassa.	Valitse toinen kanava. (Katso § 7.5.6).
	USB-johdon liittäminen näyttöraisiin ja tietokoneeseen ilman Tractel®-ohjelman tallennusta	Käytä optiota "Liaison PC" Tractel®.
<b>Näyttölaite jäynyt kiinni</b>	Näyttölaitteen käyttöhäiriö.	Pidä painike painettuna. Käynnistys/seis-valitsin painettuna 10 sekuntia. Alusta anturi ja näyttölaite uudestaan (katso 6.1).

## 12 TUOTTEEN MERKINNÄT

Kaikki valmistajan kiinnittämät ohjeet ja etiketit on pidettävä luettavina kokonaisuudessaan. Jos nämä etiketit tai ohjeet häviävät tai vaurioituvat, ne on vaihdettava ennen laitteen käytön jatkamista. Tractel® voi toimittaa uusia merkintöjä pyynnöstä.

	 LLX2 AA OF NNN TQ	Merkinnät, näyttölaite	Merkinnät, näyttölaite ja anturi
			Merkinnät, laturi

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

<b>GENERELLE ADVARSLER</b> .....	4
<b>DEFINITIONER OG PIKTOGRAMMER</b> .....	5
<b>1. PRÆSENTATION</b> .....	6
1.1. Princip for virkemåde .....	6
1.2. Beskrivelse og mærkning .....	7
1.2.1. Sensor .....	7
1.2.2. Displayenhed .....	8
<b>2. SPECIFIKATIONER</b> .....	9
2.1. Sensor og displayenhed .....	9
2.2. Fastgørelsestilbehør .....	10
2.2.1. Fastgørelsestilbehør til kæder .....	10
2.2.1.1. Dimensioner .....	10
2.2.2. Fastgørelsestilbehør til kabler .....	11
2.2.2.1. Dimensioner .....	11
<b>3. INSTALLATION, BRUG OG NEDTAGNING</b> .....	11,12
<b>DK 4. ADVARSLER MOD FORKERT BRUG</b> .....	12
<b>5. ANGIVELSE AF OVERBELASTNING</b> .....	12
<b>6. ARBEJDSMÅDE I ENKEL KONFIGURATION</b> .....	13
6.1. Indsætning i drift .....	13
6.1.1. Aktivering af sensorens batterier .....	13
6.1.2. Opladning af displayenheden .....	13
6.1.3. Opstart af sensoren .....	13
6.1.4. Informationen fra sensorens LED .....	13
6.1.5. Opstart af displayenheden .....	14
6.2. Basale funktioner .....	14
6.2.1. Begrænsning af tastaturets funktioner .....	14
6.2.2. Nærmere beskrivelse .....	15
6.2.3. Ikoner .....	15
6.2.4. Basale funktioner og tilsvarende visninger .....	16
6.2.4.1. Standard visning .....	16
6.2.4.2. Navigation mellem ikoner .....	16
6.2.4.3. Valg af måleenhed .....	16
6.2.4.4. Tarafunktion .....	16
6.2.4.5. MAX funktion (lagring af maksimal kraft) .....	17
6.2.4.6. Funktion med valg af sprog .....	18
6.2.4.7. Slukning af anordningen .....	19

Funktionerne beskrevet ovenfor tillader en traditionel brug af Dynafor™ LLX2 dynamometret. Dynafor™ LLX2 tilbyder muligheder, som rækker langt ud over disse basale funktioner og lever op til de mange forskellige behov, der findes i industrien.

Vi kan f.eks. nævne: visning af flere sensorer på et samme display, aflæsning på flere displays af den kraft der påføres én eller flere sensorer, tilslutning ved en PC, registrering og forvaltning af tærskler med udregning af sammenlagt værdi og forskel etc. - alle disse funktioner forklares nærmere i det efterfølgende i denne vejledning.

<b>6.2.5. Fejlmeddelelser</b>	18
<b>6.3. Avancerede funktioner</b>	19
<b>6.3.1. Hovedmenu</b>	19
<b>6.3.1.1. Menufunktioner</b>	19
6.3.1.1.1. Registrering	20
6.3.1.1.2. Sammenlægning	21
6.3.1.1.3. Styring af sikkerhedstærskler	22
<b>6.3.1.2. Parametreringsmenu</b>	23
6.3.1.2.1. Dato og klokkeslæt	23
6.3.1.2.2. Koefficienter	23
6.3.1.2.3. Kontrol af ledig hukommelse	23
6.3.1.2.4. Filtrering af dynamiske effekter	24
6.3.1.3. Sprog	24
<b>6.3.2. Andre ikoner på standard skærmen</b>	24
6.3.2.1. Parametre og data for sensor	24
6.3.2.2. Parametre og data for display-enhet	24
6.3.2.3. Identifikasjon og data for display-enhet og sensor	24
6.3.2.4. Informationer om radioforbindelsens styrke og tilstand	25
<b>7. ARBEJDSMÅDE I MULTI-KONFIGURATION</b>	25
<b>7.1. Generelt</b>	25
<b>7.2. Eksempler på multi-konfigurationer</b>	26
<b>7.3. Sikkerhedsanvisninger</b>	26
<b>7.4. Generel fremgangsmåde for opstilling af multi-konfigurationer</b>	27
<b>7.5. Værktøj til opstilling i multi-konfiguration</b>	28
7.5.1. Oplåsning af en helhed	28
7.5.2. Spærring af en helhed	28
7.5.3. Sammenkobling af en helhed	29
7.5.4. Parametrering af displayenheder som Herre- eller Slave-enhed	29
7.5.5. Radiokanalens disponibilitet	30
7.5.6. Ændring af radiokanal	30
7.5.7. Sammenkobling af elementerne	31
7.5.7.1. Tilføjelse af en eller flere sensorer	31
7.5.7.2. Tilføjelse af en Slave-displayenhed	32, 33
<b>7.6. Visning i multi-konfiguration</b>	34
<b>7.6.1. Menu for multi-visning</b>	34
<b>8. TILSLUTNING AF PC (I OPTION)</b>	35
<b>8.1. Beskrivelse</b>	35
<b>8.2. Meddelelser med PC forbindelse</b>	35
<b>9. REPARATION, KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE</b>	35
<b>9.1. Genopladelige og ikke genopladelige batteriers niveau for opladning</b>	35
<b>9.2. Udskiftning af sensorens batterier</b>	35
<b>9.3. Lovbestemt kontrol</b>	35
9.3.1. Justeringscertifikat	35
9.3.2. Kalibreringscertifikat ISO 376	35
<b>9.4. Vedligeholdelse</b>	35
<b>10. OPBEVARING, TRANSPORT, BORTSKAFFELSE</b>	36
<b>11. DRIFTSFORSTYRRELSER OG LØSNINGER</b>	36, 37
<b>12. MÆRKNING AF PRODUKTET</b>	37

## GENERELLE ADVARSLER



**VIGTIGT: Eventuelt farlig situation. Risiko for lettere kvæstelser eller materielle skader.**

**Apparat fuldstændig beskyttet af en dobbelt eller forstærket isolation.**

1. Før dette apparat installeres og tages i brug, er det strengt nødvendigt for en sikker og effektiv anvendelse at læse denne vejledning og følge anvisningerne i den. Et eksemplar af denne vejledning skal opbevares og være tilgængelig for enhver operator. Ekstra eksemplarer udleveres på forespørgsel.
2. Brug ikke dette apparat, hvis en af de påførte etiketter, eller en af tilbehørsdelene eller en af indskrifterne på apparatet, som anført i slutningen af denne vejledning, ikke mere er til stede eller læselig. Identiske etiketter udleveres på forespørgsel og de skal sættes på apparatet, før det tages i brug igen.
3. Sørg for at alle personer, som bliver betroet anvendelsen af dette apparat, ved hvordan det skal håndteres og er i stand til at påtage sig de sikkerhedskrav, som denne håndtering kræver til den pågældende anvendelse. Denne vejledning skal stilles til rådighed for operatøren. Beskyt materiellet mod et ukontrolleret indgreb.
4. Opstillingen af dette apparatet og dets indsætning i drift skal udføres under forhold, som garanterer installatørens sikkerhed i overensstemmelse med gældende forskrifter.

**DK**

5. Før hver brug af apparatet skal det kontrolleres, at både apparatet og de anvendte tilbehørsdele er i øjensynlig god stand. Brug aldrig et apparat, der ikke er i øjensynlig god stand. Send apparatet til syn hos fabrikanten, hvis det har driftsforstyrrelser, som ikke er forbundet med batteriet.

6. Beskyt apparatet mod stød og salg, især på displayenheden.
7. Dette apparat må aldrig bruges til andre formål end dem, som er beskrevet i denne vejledning. Det må aldrig bruges til en belastning, der overskrider den maksimale kapacitet anført på apparatet. Det må aldrig bruges i en eksplosiv atmosfære.
8. Hvis dette apparat skal bruges i et system til ophejsning af personer, skal det først kontrolleres, at de nødvendige brugskoefficienter for personernes sikkerhed overholdes og helt generelt, at de gældende sikkerhedsforskrifter overholdes vedrørende det lastsystem, hvor apparatet er indskudt.
9. Tractel afferer ethvert ansvar for dette apparats virkemåde i en monteringskonfiguration, der ikke er beskrevet i denne vejledning.
10. Enhver ændring af apparatet udenfor Tractels kontrol eller enhver fjernelse af en del af apparatet fritager Tractel for sit ansvar.
11. Enhver nedtagning af dette apparat, som ikke er beskrevet i denne vejledning, eller enhver reparation foretaget udenfor Tractels kontrol, fritager TRACTEL® for ethvert ansvar, især i tilfælde af udskiftning af oprindelige reservedele med reservedele af en anden oprindelse.
12. Da et Dynafor™ dynamometer er et tilbehørsudstyr til ophejsning, skal de gældende forskrifter for denne udstyrskategori overholdes.
13. Hvis apparatet tages definitivt ud af brug, skal det kasseres under forhold, der ikke tillader at bruge det igen. Overhold gældende lovgivning vedrørende miljøbeskyttelse.
14. Hvis dette apparat skal bruges sammen med supplerende udstyr, som videresender sine signaler til et driftssystem, skal brugeren eller installatøren af dette system først foretage en analyse af de specifikke risici forbundet med de iværksatte driftsfunktioner og man skal tage alle passende forholdsregler som følge af denne analyse.
15. Dette apparat er godkendt i henhold til den europæiske lovgivning; hvis det bruges i et land udenfor Unionen, skal det kontrolleres i overensstemmelse med lovgivningen i dette land, før det sættes i drift og tages i brug. Denne lovgivning skal overholdes.
16. Strømforsyningen til displayenheden bruges som ledningsadskiller og skal altid være tilgængelig.

# DEFINITIONER OG PIKTOGRAMMER

## Definitioner:

I denne manual betyder følgende udtryk:

- "Produkt":** Element eller udstyr defineret på forsiden, leveret komplet i standard udgave eller i de forskellige beskrevne modeller.
- "Installation":** Samtlige nødvendige handlinger for indsætning i drift (eller tilslutning ved andre elementer for indsætning i drift) af det komplette produkt ud fra den tilstand, som det er leveret i.
- "Bruger":** Person eller afdeling som er ansvarlig for forvaltningen og brugssikkerheden af produktet beskrevet i denne manual.
- "Tekniker":** Kvalificeret og kompetent person som er kendt med produktet og varetager de serviceindgrib, der er beskrevet i manualen og som brugeren har tilladelse til at udføre.
- "Operatør":** Person eller afdeling som varetager brugen af produktet i overensstemmelse med den tiltænkte brug.
- "Sensor":** En sensor fra serien LLX2 eller LLXh eller enhver anden belastningscelle med belastningsmåler forbundet med et LLXt modul, som således bliver til et element i et "LLX2 system".
- "LLX2 System":** Et system med belastningsmåling ved hjælp af LLX2 teknologien.

DK

## Anvendte piktogrammer i denne vejledning:



**"FARE"**: Kommentarer beregnet til at undgå kvæstelser på personer, herunder livsfarlige, alvorlige eller lettere kvæstelser samt skader på miljøet.



**"VIGTIGT"**: Kommentarer beregnet til at undgå svigt eller beskadigelse af et produkt, som ikke udgør en direkte fare for brugerens eller andre personers liv eller sundhed og heller ikke for miljøet.



**"BEMÆRK"**: Kommentarer vedrørende nødvendige forsigtighedsregler, der skal følges, for at sikre en effektiv og praktisk installation, brug og vedligeholdelse.



Det er obligatorisk af læse brugs- og vedligeholdelsesvejledningen.

## 1 PRÆSENTATION

Dynafor™ LLX2 dynamometrene er præcisionsapparater (0,1%, ISO 376 . 21°C) (I.P. 67 = 0,2%) til måling af trækkræfter og angivelse af laster. Kapacitetsområdet strækker sig fra 500 daN til 10000 daN.

En dynafor™ LLX2 helhed består af en sensor og en aftagelig displayenhed.

Disse to elementer er forbundet via en bidirectionel radioforbindelse, som bruger frekvensbåndet 2,4 GHz,

Der bruges 16 radiokanaler. Hver enkelt displayenhed og hver enkelt sensor har sin egen adresse, hvilket tillader en utvetydig identificering i tilfælde af en konfiguration med flere enheder.

Ophængningsbeslagenes særlige, patenterede form gør det muligt at bruge traditionelle sjækler eller standard tilbehør til kæder.

LLX2 kan leveres i følgende to udgaver: En standard udgave med ophængningsøjer i planer, der står vinkelret på hinanden, og en udgave i option med ophængningsøjer i samme plan.

Standard udgaven tillader en artikulation af ophængningstilbehøret i to planer, hvilket undgår belastninger på grund af lastens bevægelser og favoriserer apparatets præcision.

Disse monteringer udføres under produktion og kan ikke ændres senere af brugeren.

**DK**

Ud over de traditionelle anvendelsesmuligheder for et industrielt dynamometer giver de anvendte teknologier, hvad angår radio og software, mulighed for mange forskellige konfigurationer, som kombinerer flere sensorer med flere displayenheder. De giver også adgang til avancerede funktioner og herunder: registrering, forvaltning af tærskler, monitorering etc.

Optionen med PC forbindelse via en USB-port giver mulighed for forvaltning og arkivering af data. En displayenhed kan konfigureres som Herre eller Slave i et system.

Materiellet i standard udgave leveres med batterier til sensor og genopladeligt batteri til displayenhed i en kuffert, som indeholder:

- a) En sensor.
- b) En displayenhed med batteriplader.
- c) En brugs- og vedligeholdelsesvejledning.
- d) Et justeringscertifikat.
- e) En CE overensstemmelseserklæring.

### 1.1 Princip for virkemåde

Princippet for Dynafor™ LLX2 er baseret på belastningsmåleres måling af en metalgenstands strækbelastning, når den udsættes for en strækkraft inden for dens elastiske grænse.

Apparatet fungerer ligegyldigt, hvordan det vender.


Sensoren udsender et elektrisk signal, som er proportionelt med lasten. Dette signal behandles af en analysator med mikroprocessor og overføres dernæst med radiobølge til en displayenhed, som øjeblikkelig angiver værdien for den belastning, der påføres den tilknyttede sensor.

Når en helhed sættes i drift viser displayenhedens skærm oplysninger vedrørende sensoren såsom identificering og dato for sidst udførte metrologiske kontrol.

Displayenheden er kompatibel med alle modeller af LLX2 sensorer uanset deres kapacitet. Med mindre der er indgivet en specifik ordre, er radioforbindelsen mellem LLX2 sensoren og displayenheden blevet spærret på fabrik før spedition. Derefter kan radioforbindelsen konfigureres af brugeren efter behov.

## 1.2 Beskrivelse og mærkning

### 1.2.1 Sensor

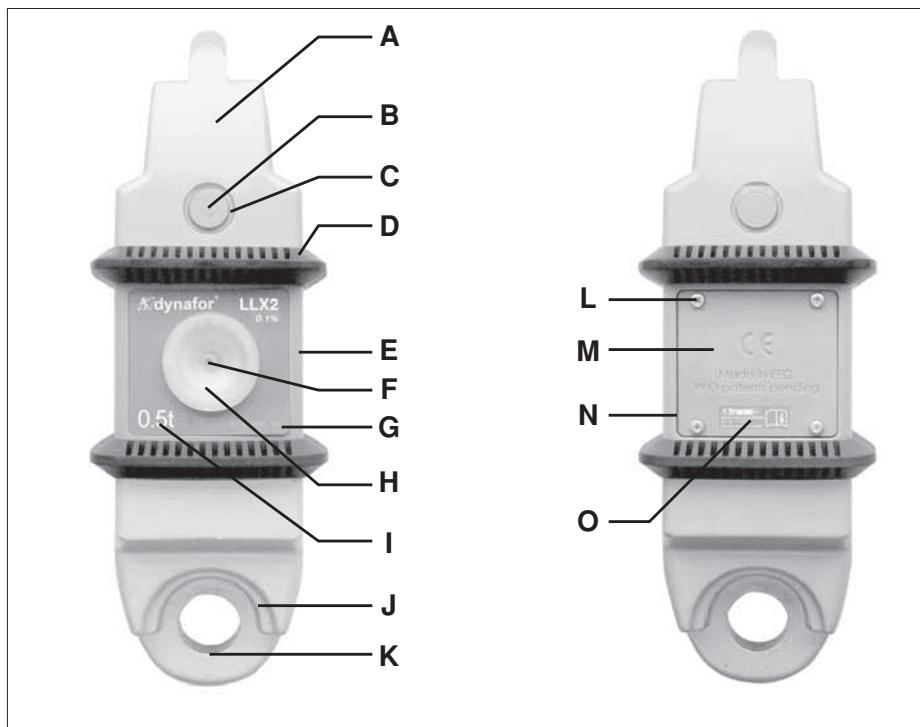

DK

A	Ophængningsbeslag	I	Sensorens maksimale kapacitet
B	Sammenkoblingsakske	J	Centreringskant til sjækkel
C	Clips til fastholdelse af aksen B	K	Ophængningsring
D	Kofanger	L	M-skrue
E	Beskyttende plade	M	Låg på batterirum
F	Tænd/sluk knap	N	Batterirum (3 x "AA")
G	Serienummer	O	Fabrikantens etiket
H	Kontrollampe		

#### Gældende bestemmelser:

**Europæiske direktiver:** 2006/42/CE


**EMC-direktivet:** 2004/108/CE

**Elektrisk sikkerhed:** IEC 61010-1 2. udgave 2001

**Radiogodkendelser:** CE: Radio-test EN 300 440-2 V1.1.1 / USA & Canada: FCC  
del 15 / Australien: C-Tick ID

**R&TTE direktivet (1999/5/EF)**


### 1.2.2 Displayenhed

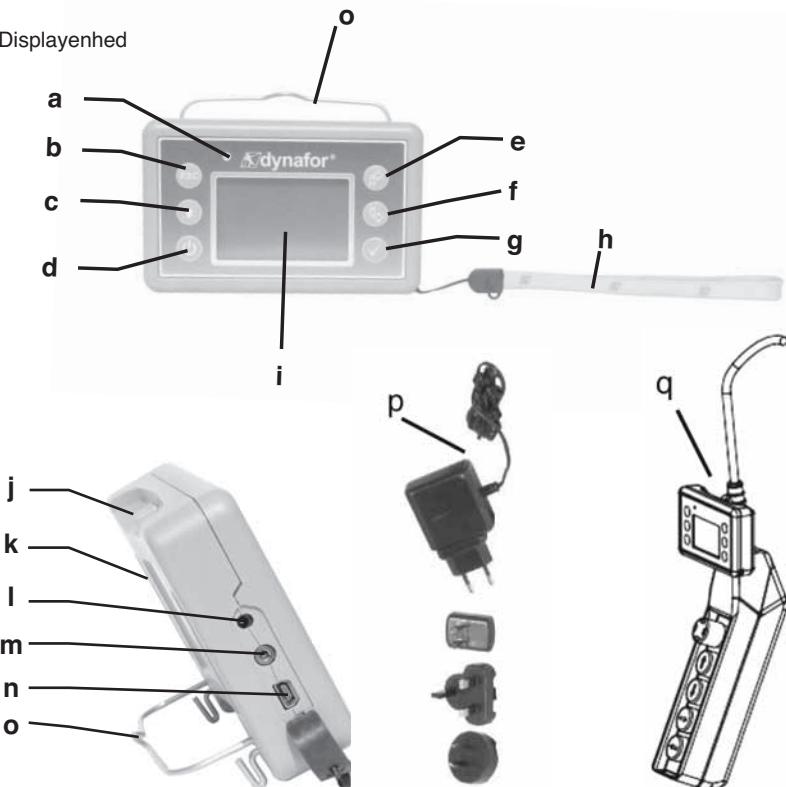

<b>a</b>	Kontrol-LED (til brug for fabrikanten)	<b>j</b>	Stifter til ophængning af displayet på sensorens kofanger.
<b>b</b>	Tast: "Escape"	<b>k</b>	CE mærkning og serienummer
<b>c</b>	Back light knap 1 tryk = Auto OFF 90" 3 tryk = permanent > OFF med 1 tryk	<b>l</b>	Stik til oplader
<b>d</b>	Tast: Tænd / Sluk	<b>m</b>	Serieport (til brug for fabrikanten)
<b>e</b>	Tast: Aktivering af disponible optioner og navigation med uret	<b>n</b>	USB-port
<b>f</b>	Tast: Aktivering af disponible optioner og navigation mod uret	<b>o</b>	Metalstøtte
<b>g</b>	Tast: Godkendelse / Enter	<b>p</b>	Oplader 100-240 Vac. 50/60 Hz. 180 mA <input type="checkbox"/> Sekundær: 12 Vdc. 500 mA <input checked="" type="checkbox"/>
<b>h</b>	Strøp	<b>q</b>	Fastgørelsessæt
<b>i</b>	Grafisk LCD-display 128 x 64 pixel 67 x 40 mm		

## 2. SPECIFIKATIONER

### 2.1 Sensor og displayenhed

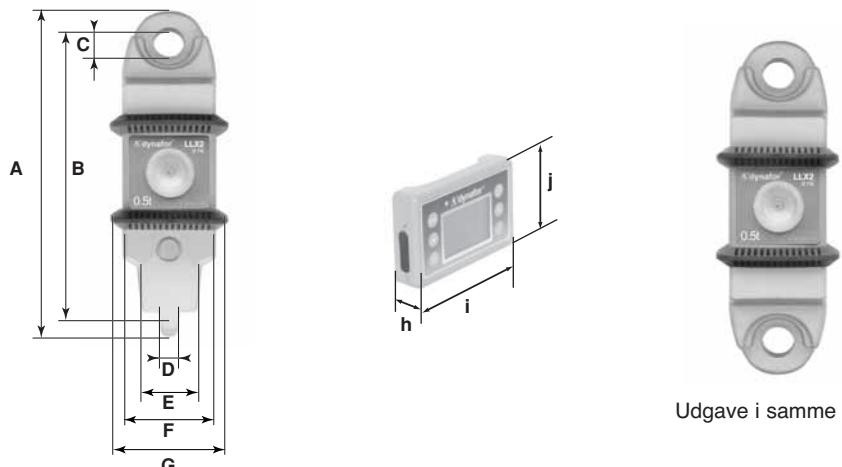

DK

MODEL	LLX2 0.5 t	LLX2 1 t	LLX2 2 t	LLX2 3.2 t	LLX2 5 t	LLX2 6.3 t	LLX2 10 t	Display
Maksimal kapacitet	t	0.5	1	2	3.2	5	6.3	10
Testbelastning	t	0.75	1.5	3	4.8	7.5	9.6	15
Minimal sikkerhedskoefficient					Mindst 4			-
Præcision				0,1 % iht. ISO 376 . 21°C (I.P. 67 = 0,2%)				-
	daN	0.5	1	2	3.2	5	6.3	10
Inkrement	daN	0.1	0.2	0.5	0.5	1	1	<-
Max. visning	daN	550	1100	2200	3500	5500	6900	11000
Cifrenes højde	mm	-	-	-	-	-	-	25
Autonomi				Fra 300 til 3000 t afhængig af funktioner				48 t
Radioens rækkevidde	m			80 (uden forhindringer) (I.P. 67 = 60)				
RF teknologi				2.4 Ghz				
Vægt	kg	2.300			3.350	6.45	0.180	
IP beskyttelse				I.P.64 (I.P.67 option)				I.P. 54
Brugstemperatur				Fra -20° til 40°C				
Følsomhed ved T°				0,05% pr. 10°C				
Beslagenes materiale				Stål				-
Sensorenens materiale				Aluminium	Stål			-
Dimensioner mm				Se teknisk vejledning nr. 2026				

Vi kan oplyse, at radiobølgernes målte rækkevidde på laboratorium er på 80 m (60 m i IP 67), når sensorenens forside eller LLXt modulets forside er vendt mod displayet bagside.

OBS! Denne rækkevidde kan dog forringes i en anden situation blandt andet på grund af:

- tilstede værelse af forhindringer.
- elektromagnetiske forstyrrelser.
- visse atmosfæriske forhold.

I tilfælde af vanskeligheder eller en særlig anvendelse, rådspørge Tractel® netværket.

## 2.2 Fastgørelsestilbehør

### 2.2.1 Fastgørelsestilbehør til kæder

Som alternativ til de tilbehørsdele, der findes i handelen, tilbyder Tractel en række tilbehørsdele til G 80 kæder, som leveres med akser i behandlet stål udstyret med elastiske ringe af typen hesteskolåseringe DIN 6799 for at gøre montering og afmontering lettere.

Alle dele leveres i en kartonemballage.


**Man må udelukkende bruge de akser og ringe, som Tractel leverer, til opsætning af denne løsning.**

Brug af aksen med hesteskolåseringe.

Placér tilbehøret til kæde på sensorens ophængningsring og før aksen ind gennem tilbehørets og sensorens øjer.


Spær aksen ved hjælp af hesteskolåseringen.

Det anbefales at bruge en monteringsgaffel til låsering DIN 6799.

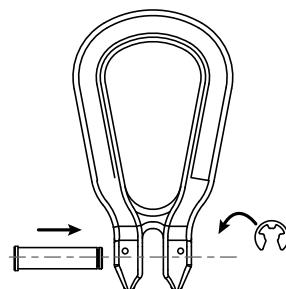


**DK**


#### 2.2.1 Dimensioner i mm

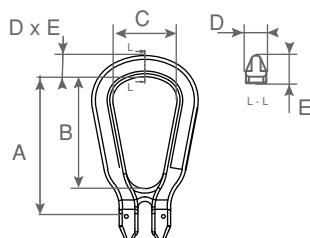

Maksimal brugsbelastning	A	B	C	D	E
0.5 <> 3.2 t	111	88	50	17	17
5 - 6.3 t	185	150	85	27	29
10 t	210	155	95	27	31

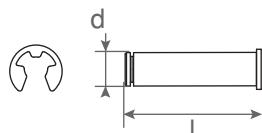

Maksimal brugsbelastning	d	I	Hesteskolåsning
0.5 <> 3.2 t	13	50	10 mm DIN 6799
5 - 6.3 t	20	76	15 mm DIN 6799
10 t	24	92	19 mm DIN 6799

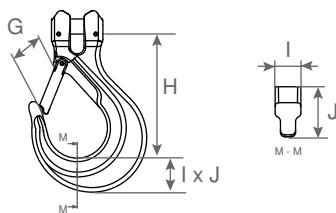


Maksimal brugsbelastning	G	H	I	J
0.5 <> 3.2 t	41	110	25	30
5 - 6.3 t	67	164	34	47
10 t	80	195	43	50

## 2.2.2 Fastgørelsestilbehør til kabler

Man kan bruge en sjækkel i overensstemmelse med gældende forskrifter til montering af Dynafor™ LLX2 i et strækssystem under forudsætning af, at denne sjækkel er kompatibel med Dynafor™ LLX2's maksimale kapacitet.

### 2.2.2.1 Dimensioner i mm

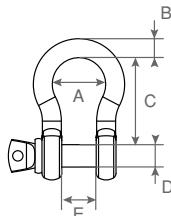

Maksimal brugsbelastning	A	B	C	D	E	kg
0.5 < > 3.2 t	42	16	60	19	27	0.6
5 - 6.3 t	58	22	84	25	37	1.4
10 t	89	35	132	38	57	4.4

## 3 INSTALLATION, BRUG OG NEDTAGNING

### 3.1 Forudgående betingelser for opstætning og brug

- Højde over havet: Op til 2000 m
- Relativ fugtighed: Maksimum 80 %
- Vurdering af forureningsgrad: 2

Før dynamometret installeres og tages i brug er det strengt nødvendigt:

- a) at kontrollere, at apparatet ikke angiver en værdi for en strækraft, når det ikke udsættes for en kraft. Se i modsat fald kapitel 11 Driftsforstyrrelser og løsninger.
- b) at kontrollere, at sensorens batterier og displayenhedens batteri har et tilstrækkeligt niveau.
- c) at kontrollere, at radioforbindelsen mellem sensoren og displayenheden er god.
- d) at kontrollere ved hjælp af "ID" ikonet, at sensorens serienummer anført på sensorens etiket er det samme som det nummer, displayenheden oplyser som sensorens serienummer (se § 6.2.2 og § 6.2.3).

DK


### 3.2 Installation

Under installationen er det strengt nødvendigt:

- a) at kontrollere, at ankerpunktet eller ankerpunkterne er tilstrækkeligt solide i forhold til den kraft, der vil blive påført.
- b) at kontrollere, at ophængningstilbehøret i begge ender af dynamometret er kompatibelt og i overensstemmelse med gældende forskrifter.
- c) at spærre sjæklerne korrekt ved at skruer deres bolt helt ind samt at kontrollere, at krogenes sikkerhedspaler er til stede og fungerer korrekt.
- d) at kontrollere, at sensoren retter sig ind i lige linje i forhold til de påførte kræfter.



«FARE»

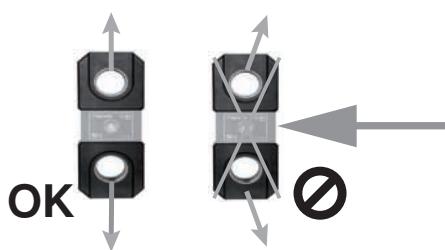

### 3.3 Brug

Dynafor™ LLX2 må udelukkendes bruges til stræk og aldrig til kompression, vridning eller bøjning. Apparatet kan bruges i alle retninger, herunder også vandret. Dynafor™ LLX2 fungerer korrekt i et temperaturområde indbefattet mellem -20° C og +40° C. Man skal forudse en termisk beskyttelse, hvis apparatet skal bruges udenfor dette temperaturområde.

### 3.4 Nedtagning

Før apparatet tages ned, skal man kontrollere, at det ikke er utsat for nogen strækkraft.

## 4 ADVARSLER MOD FORKERT BRUG

### **DET ER FORBUDT:**

- At bruge Dynafor™ LLX2 i et system til ophejsning af personer uden først at have foretaget en analyse af de specifikke risici.
- At foretage ændringer af apparatet ved maskinbearbejdning, gennemhulning eller andre fremgangsmåder.
- At bruge Dynafor™ til anvendelser, der overskrider den maksimale kapacitet.
- At foretage buesvejsninger, hvis dynamometret befinner sig i stelforbindelsen.
- At afmontere eller åbne sensoren eller displayenheden.
- At bruge apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning.

**DK**


### 5 ANGIVELSE AF OVERBELASTNING



«FARE»



Når den belastning, der påføres sensoren, overskrider apparatets maksimale kapacitet med 15 % (f.eks.: et 5 t apparat belastet med 5,75 t), viser displayenheden en meddelelse om overbelastning "HI" (som vist ved siden af) og udsender et diskontinuerligt signal.

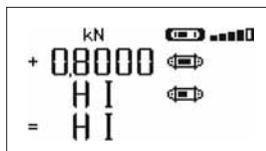

Hvis flere sensorer er tilkoblet ved displayenheden, vil den overbelastede sensor øjeblikkeligt blive identificeret. I eksemplet ved siden af som svarer til en konfiguration med to sensorer, er det sensoren i det andet system, der er overbelastet.

I tilfælde af overbelastning er det strengt nødvendigt at fjerne belastningen fuldstændig fra sensoren og kontrollere, at apparatet vender tilbage til nul.

Hvis apparatet angiver en værdi for en strækkraft uden belastning, betyder det, at det er blevet varigt deformert. I så fald skal apparatet kontrolleres af fabrikanten, før det tages i brug igen.

## 6 ARBEJDSMÅDE I ENKEL KONFIGURATION

En enkelt konfiguration består i at bruge en enkelt sensor og en enkelt displayenhed til måling og visning af den kraft, der påføres sensoren. Afhængig af brugerens behov kan displayenheden fastgøres på sensoren eller tages af sensoren.

Med mindre der er indgivet en specifik ordre, er radioforbindelsen mellem sensoren og displayenheden blevet spærret på fabrik før spedition. Derefter kan radioforbindelsen konfigureres af brugeren efter behov. (se: kapitel 7: Arbejdsmåde i multi-konfiguration).

### 6.1 Indsætning i drift

#### 6.1.1 Aktivering af sensorens batterier

De 3 1,5 V "AA" batterier er sat i på fabrik.

Tag den isolerende tunge, der rager ud af batterirummet af, for at aktivere batterierne.

Se kapitel 9.2 vedrørende senere udskiftning af batterier.

#### 6.1.2 Opladning af displayenheden

Displayenheden leveres med opladet batteri.

Derefter skal man bruge den medfølgende oplader til at oplade batteriet.

Varighed for opladning: 3 t.

Displayenheden kan bruges under opladning.

DK

#### 6.1.3 Opstart af sensoren



**Sensoren skal altid tændes, før displayenheden tændes; i modsat fald kan displayenheden ikke oprette radioforbindelsen.**




Et let tryk midt på membranen aktiverer ON/OFF kontakten. Når der tændes for sensoren, begynder de to røde LED at blinke. Hold kontakten trykket ind uden at trykke for hårdt i 3 sekunder for at slukke.

#### 6.1.4 Informationer fra sensorens LED

Sensorens DRIFTSMÅDE	Blink udsendt af sensorens LED	Målinger pr. sekund	Autonomi
Standset	Slukket	-	-
Standard	1 blink pr. sekund	4 pr. sekund	300 t
Langsom standard	1 blink hvert 2. sekund	1 pr. sekund	500 t
Sparefunktion	1 blink hvert 4. sekund	1 hvert 4. sekund	1000 t
Standby	1 blink hvert 8. sekund	-	3000 t
Maksimal belastning	2 blink pr. sekund	32 pr. sekund	100 t
Svage batterier	Det samme men med en LED ad gangen		-

### 6.1.5 Opstart af displayenheden

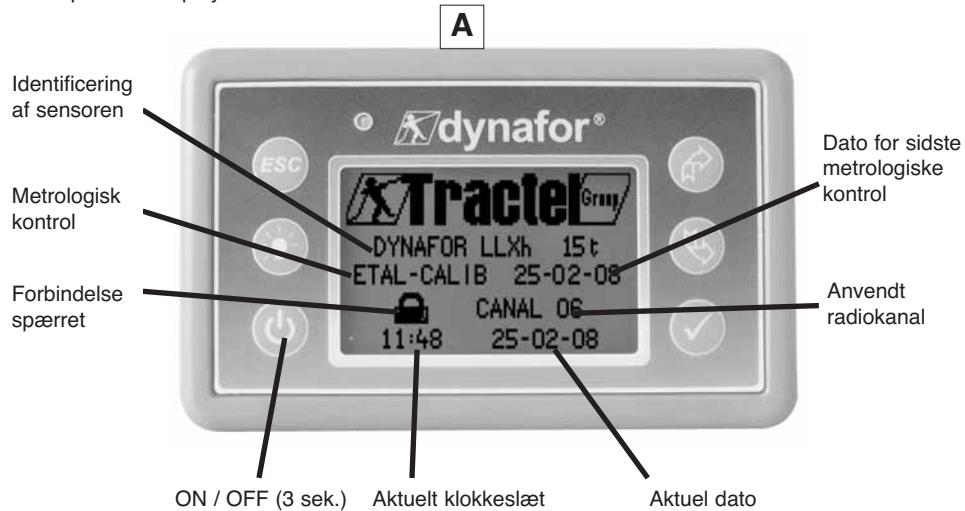

**DK**

Startskærmen vises i 4 sekunder, dernæst vises standardvinduet.

## 6.2 Basale funktioner

Dette kapitel præsenterer de funktioner, som tillader en basal brug af Dynafor™ LLX2.

### 6.2.1 Begrænsning af tastaturets funktioner

Denne funktion tillader at begrænse adgangen til displayets avancerede funktioner.

I "Begrænset" funktion er det kun de tre basale funktioner: Valg af enhed, TARA, MAX, der er tilgængelige.

I "Komplet" funktion er alle funktioner tilgængelige.

Man skifter over fra den ene til den anden funktion ved hjælp af knapper, der sidder foran på displayet. Denne funktion gør det lettere for operatøren at bruge LLX2 Systemet og udelukker samtidigt risikoen for en utilsigtet håndtering eller ændring af visse parametre.

#### 6.2.1.1 Deaktivér "Begrænset" funktion:

Tryk på ESC, når der slukkes for displayet.

Næste gang der tændes for displayet, vises MENU ikonet i displayets øverste venstre hjørne i stedet for ikonet med en nøgle.

#### 6.2.1.2 Aktivér "Begrænset" funktion:

Tryk på ESC, når der slukkes for displayet.

Næste gang der tændes for displayet, vises ikonet med en nøgle i displayets øverste venstre hjørne i stedet for MENU ikonet.



### 6.2.1.3 Standard display i "Begrænset" funktion


X	Handling	Kommentar
	Ingen handling	<b>Standard visning i "Begrænset" funktion:</b>
ESC	Ingen handling	Efter startskærmen vises standardvinduet automatisk.
	Navigér mellem funktionerne. Enheder, Tara og Max	Nu er helheden sensor/displayenhed klar til brug i "Begrænset" funktion.
	Navigér mellem funktionerne. Enheder, Tara og Max	Kun funktionerne: Enheder, Tara og Max er tilgængelige (se § 6.2.4.3/4/5).

I denne manual henviser dette nummer til displayets position i oversigten i slutningen af manualen.

### 6.2.2 Nærmere beskrivelse

I "Komplet" funktion vises alle ikonerne ved at trykke på én af knapperne eller .

### 6.2.3 Ikoner

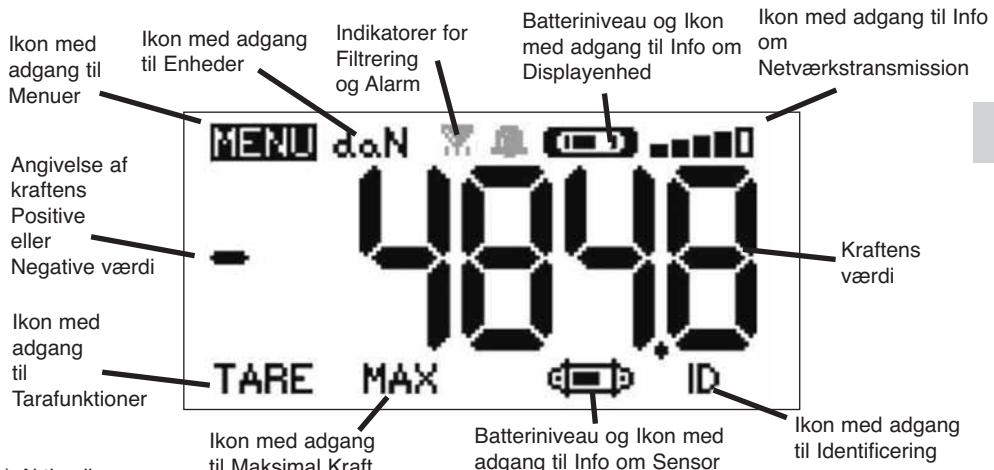

#### a) Aktive ikoner:

Ikon med adgang til Menuer: Giver adgang til avancerede funktioner (se kapitel 6.3).

Ikon med adgang til Enheder: Tillader at vælge måleenhed (se § 6.2.4.3).

Ikon med adgang til Tarafunktion: Tillader at aktivere Tarafunktionen (Brutto- / Nettobelastning) (se § 6.2.4.4).

Ikon med adgang til Maksimal Kraft: Tillader at aktivere funktion med lagring af maksimal kraft (se § 6.2.4.5).

Ikon med adgang til Info om Displayenhed: Angiver displayenhedens batteriniveau og tillader visning af informationer om displayenheden (se § 6.3.2.2).

Ikon med adgang til Info om Transmission: Tillader visning og ændring af radionetværkets tilstand (se § 6.3.2.4).

Ikon med adgang til Identificering: Tillader at vise identificeringen af netværkets udstyr (se § 6.3.2.3).

Ikon med adgang til Info om Sensor: Angiver sensorens batteriniveau og tillader visning af informationer om sensoren (se § 6.3.2.1).

#### b) Indikatorer:


Indikator for Alarm: Vises hvis én eller flere sikkerhedstærskler er blevet programmeret, blinker hvis tærsklerne overskrides.

Indikatorer for Printer: Ikke anvendt i denne version.


Indikatorer for Filtrering: Vises hvis filtrering af dynamiske effekter er aktiveret. Har fortinsret frem for ikonet for printer.

## 6.2.4 Basale funktioner og tilsvarende visninger


### 6.2.4.1 Standard visning

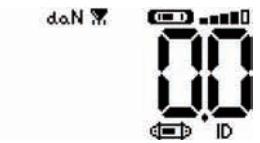Visning	Handling	Kommentar
1		
	 Ingen handling	<b>Standard visning:</b> Kraft ved sensor Måleenhed Filtrering af dynamiske effekter, se avancerede funktioner § 6.3.1.2.4
	 Ingen handling	Displayets batteriniveau
	 Vælg et ikon	Sensorens batteriniveau
	 Vælg et ikon	Radiomodtagelsens niveau


### 6.2.4.2 Navigation mellem ikoner

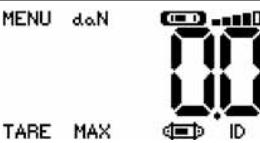2		
	 Godkend det aktuelle valg	<b>Navigation:</b> Når man trykker på én af de to pile, vises alle disponible funktioner.
	 Vend tilbage til standard visning	Navigation fra ikon til ikon med uret
	 Navigér fra ikon til ikon med uret	Navigér fra ikon til ikon mod uret
	 Navigér fra ikon til ikon mod uret	

### 6.2.4.3 Valg af måleenhed

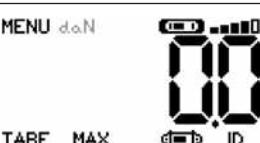3		
	 Godkend valget	<b>Valg af enhed: daN, kN, kg, t, Lbs, Ton</b> Vælg ikonet for enhed, som giver sig til at blinke. Godkend med ✓
	 Vend tilbage til standard visning uden ændring	Aktivér de forskellige symboler for enhed: daN, kN, kg, metrisk ton, pund, kort ton.
	 Vælg et ikon og aktivér de disponible optioner	Godkend valget med ✓
	 Vælg et ikon og aktivér de disponible optioner	


### 6.2.4.4 Tarafunktion

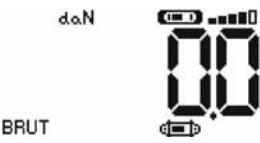4		
	 Godkend Tarafunktionen, når den er valgt	<b>Tarafunktion:</b> Vælg ikonet for TARA, som giver sig til at blinke. Godkend med ✓
	 Vend tilbage til standard visning uden ændring	Aktivér de forskellige optioner. Godkend valget ✓
	 Vælg et ikon og aktivér de disponible optioner	<b>TARE</b> = Initialiserer en ny TARA <b>BRUTTO</b> = Sum NETTO + TARA <b>NETTO</b> = Forskel BRUTTO – TARA
	 Vælg et ikon og aktivér de disponible optioner	

#### 6.2.4.5 MAX funktion (lagring af maksimal kraft)

Visning	Handling	Kommentar
---------	----------	-----------

5

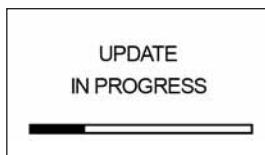

<input checked="" type="checkbox"/>	Initialisér MAX værdien igen ved den aktuelle kraft	<b>Funktion med maksimal belastning:</b> Gå hen på MAX ikonet i standard vinduet. Godkend med ✓  Skærmen "opdatering sker" vises, mens displayenheden udveksler med sensoren for at skifte over til "Maksimal belastning" med 32 målinger pr. sekund.
<b>ESC</b>	Vend tilbage til standard visning	
	Ingen handling	
	Ingen handling	

6



<input checked="" type="checkbox"/>	Initialisér MAX værdien igen ved den aktuelle kraft	<b>Funktion med maksimal belastning:</b> Maksimal værdi for kraft vises. Barografen svarer til 100% af sensorens kapacitet. Cursoren viser kraftens maksimale værdi. Den bevægelige sorte streg svarer til kraftens øjeblikkelige værdi.
<b>ESC</b>	Vend tilbage til standard visning	
	Aktivér funktion med valg af MAX vindue.	
	Aktivér funktion med valg af MAX vindue.	

7



<input checked="" type="checkbox"/>	Godkend valget	<b>Avanceret Funktion med maksimal belastning:</b> I denne funktion er det muligt at registrere den maksimale kraft på et bestemt tidspunkt. I MAX vinduet skal man bruge pilene til at vælge ikonet: Diskette og godkende med ✓ for at lagre. Ikonet for printer er ikke anvendt i denne version.
<b>ESC</b>	Vend tilbage til MAX visning	
	Navigér fra ikon til ikon med uret	
	Navigér fra ikon til ikon mod uret	

DK

#### 6.2.4.6 Funktion med valg af sprog

Visning	Handling	Kommentar
---------	----------	-----------

8

MENU FUNCTIONS PARAM CONF LANGUAGE1 LANGUAGE2
---

	Godkend valget	<b>Valg af sprogrupp:</b> Vælg ikonet for MENU. Godkend med ✓
<b>ESC</b>	Vend tilbage til standard visning uden ændring	Vælg den ønskede sprogruppe: SPROG 1, SPROG 2.
	Vælg de disponibile muligheder	Godkend med ✓
	Vælg de disponibile muligheder	

DK

MENU-LANGUAGE1 DEUTCH ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÉS
---

	Godkend valget	<b>Valg af sprog:</b> Vælg det ønskede sprog.
<b>ESC</b>	Vend tilbage til standard visning uden ændring	Godkend med ✓
	Vælg de disponibile muligheder	
	Vælg de disponibile muligheder	

10

MENU-LANGUAGE2 NL ...
-----------------------------

	Godkend valget	<b>Valg af sprog:</b> Vælg det ønskede sprog.
<b>ESC</b>	Vend tilbage til standard visning uden ændring	Godkend med ✓
	Vælg de disponibile muligheder	
	Vælg de disponibile muligheder	

#### 6.2.4.7 Slukning af anordningen

Visning	Handling	Kommentar												
11		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ingen handling</td> <td><b>Slukning af anordningen:</b> Hold <b>ON/OFF</b> knappen trykket ind i 3 sekunder for at slukke for displayenheden. Sensoren slår automatisk over på standby og starter igen, når der tændes for displayenheden. Du kan om nødvendigt slukke for sensoren ved at trykke på dens <b>ON/OFF</b> knap.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ingen handling</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner</td> <td></td> </tr> </table>		Ingen handling	<b>Slukning af anordningen:</b> Hold <b>ON/OFF</b> knappen trykket ind i 3 sekunder for at slukke for displayenheden. Sensoren slår automatisk over på standby og starter igen, når der tændes for displayenheden. Du kan om nødvendigt slukke for sensoren ved at trykke på dens <b>ON/OFF</b> knap.		Ingen handling			Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner			Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Ingen handling	<b>Slukning af anordningen:</b> Hold <b>ON/OFF</b> knappen trykket ind i 3 sekunder for at slukke for displayenheden. Sensoren slår automatisk over på standby og starter igen, når der tændes for displayenheden. Du kan om nødvendigt slukke for sensoren ved at trykke på dens <b>ON/OFF</b> knap.												
	Ingen handling													
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner													
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner													

#### 6.2.5 Fejlmeldelser

Ingen radiomodtagelse

12	Mulig årsag	Løsning
	<p></p> <p>Der er slukket for sensoren eller den er i standby. Sensoren er placeret for langt væk fra displayet. Problem med netværk. Betydelige elektromagnetiske forstyrrelser.</p>	<p>Sluk for displayet, tænd for sensoren, tænd for displayet. Før de to enheder nærmere hinanden. Kontrollér netværkets konfiguration (se avancerede funktioner § 6.3.2.4).</p>

### 6.3 Avancerede funktioner

Dette kapitel præsenterer de funktioner, som tillader en avanceret brug af Dynafor™ LLX2.  
Se den generelle oversigt over programmet i slutningen af manualen.


#### 6.3.1 Hovedmenu

13		<table border="1"> <tr> <td></td><td>Godkend valget</td><td><b>Hovedmenu:</b></td></tr> <tr> <td></td><td>Vend tilbage til standard visning uden ændring</td><td>Vælg MENU. Godkend med </td></tr> <tr> <td></td><td>Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner</td><td>Vælg den ønskede undermenu. Godkend med </td></tr> <tr> <td></td><td>Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner</td><td></td></tr> </table>		Godkend valget	<b>Hovedmenu:</b>		Vend tilbage til standard visning uden ændring	Vælg MENU. Godkend med		Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Vælg den ønskede undermenu. Godkend med		Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Godkend valget	<b>Hovedmenu:</b>												
	Vend tilbage til standard visning uden ændring	Vælg MENU. Godkend med												
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Vælg den ønskede undermenu. Godkend med												
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner													


#### 6.3.1.1 Menufunktioner

14		<table border="1"> <tr> <td></td><td>Godkend valget</td><td><b>Menufunktioner:</b></td></tr> <tr> <td></td><td>Vend tilbage til standard visning uden ændring</td><td>Vælg den ønskede undermenu. Godkend med </td></tr> <tr> <td></td><td>Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner</td><td></td></tr> </table>		Godkend valget	<b>Menufunktioner:</b>		Vend tilbage til standard visning uden ændring	Vælg den ønskede undermenu. Godkend med		Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner			Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Godkend valget	<b>Menufunktioner:</b>												
	Vend tilbage til standard visning uden ændring	Vælg den ønskede undermenu. Godkend med												
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner													
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner													

### 6.3.1.1.1 Registrering

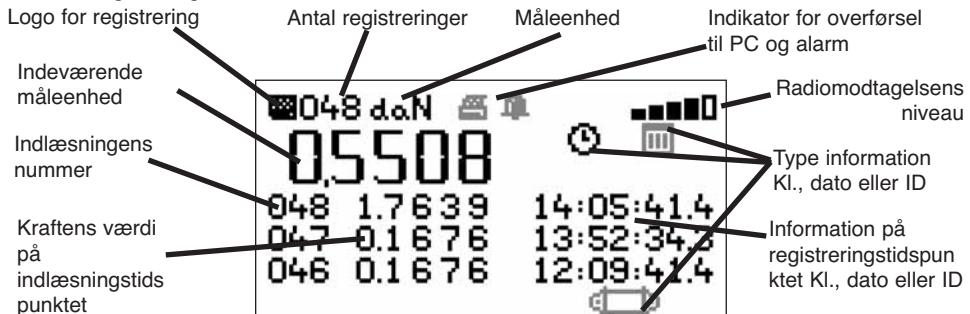


15

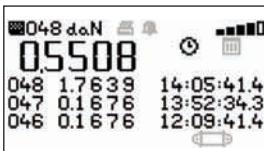

DK


	Registrér	Registrering af målinger: Tryk på ✓ for at registrere.
ESC	Vend tilbage til standard visning	Handlingens nr. Værdi for den viste kraft. Kl. for registrering, eller dato for registrering, eller nr. på den tilsvarende sensor. Hvis flere sensorer vises, er det summen, der tages i betragtning.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	

16

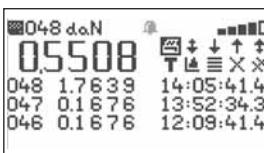

	Godkend valget	Undermenu til registrering:
ESC	Vend tilbage til foregående visning	Vælg undermenuen.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Se nærmere detaljer og tegnforklaringer i skemaet nedenfor.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Godkend med ✓

17

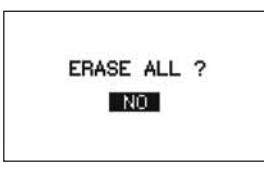


	Godkend valget	Skærm med bekræftelse:
ESC	Vend tilbage til foregående visning	Hvis alt slettes, bliver der bedt om en bekræftelse.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Vælg en af valgmulighederne.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Godkend med ✓

Tegnforklaring for undermenu til registrering

	Ikke anvendt i denne version		Vælg mellem B "brutto" eller N "netto" for den viste værdi
	Rulning nedad side efter side		Grafisk afbildning (ikke aktiv funktion)
	Rulning nedad linje efter linje		Tryk på ✓ for at vise skiftevis: kl., dato eller sensorens identificering
	Rulning opad linje efter linje		Slet den valgte linje
	Rulning opad side efter side		Slet alt (efterfulgt af skærm med bekræftelse)
	Visning af kl.		Visning af sensorens identificering
	Visning af dato		

### 6.3.1.1.2 Sammenlægning

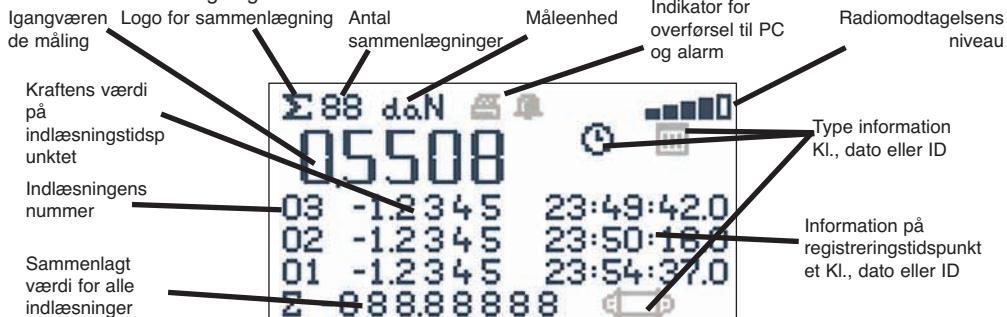


18




<input checked="" type="checkbox"/>	Registrér og læg sammen	<b>Sammenlægning af målinger:</b> Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at registrere og lægge sammen:
ESC	Vend tilbage til foregående visning	Handlings nr. Værdi for den viste kraft. Kl. for registrering, eller dato for registrering, eller nr. på den tilsvarende sensor. Hvis flere sensorer vises, er det summen, der tages i betragtning.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	

19

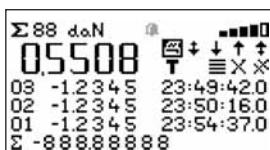

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkend valget	<b>Undermenu til sammenlægning:</b> Vælg undermenuen.
ESC	Vend tilbage til foregående visning	Se nærmere detaljer og tegnforklaringer i skemaet nedenfor.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Godkend med <input checked="" type="checkbox"/>

20

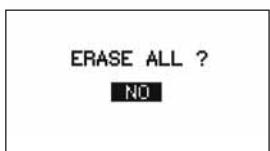


<input checked="" type="checkbox"/>	Godkend valget	<b>Skærm med bekræftelse:</b> Hvis alt slettes, bliver der bedt om en bekræftelse.
ESC	Vend tilbage til foregående visning	Vælg en af valgmulighederne.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Godkend med <input checked="" type="checkbox"/>

Tegnforklaring for undermenu til Sammenlægning

	Ikke anvendt i denne version		Vælg mellem B "brutto" eller N "netto" for den viste værdi
	Rulning nedad side efter side		Grafisk afbildning (ikke aktiv funktion)
	Rulning nedad linje efter linje		Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at vise skiftevis: kl., dato eller sensorens identificering
	Rulning opad linje efter linje		Slet den valgte linje
	Rulning opad side efter side		Slet alt (efterfulgt af skærm med bekræftelse)
	Visning af kl.		Visning af sensorens identificering
	Visning af dato		


### 6.3.1.1.3 Styring af sikkerhedstærskler

BEMÆRK: Den elektriske drift af funktionen "Styring af sikkerhedstærskler" er kun mulig, når LLX2 displayet bruges som et komponent i LLX2 Monitoren udstyret med 5 omskifterrelæer (220 Vac 5 A).

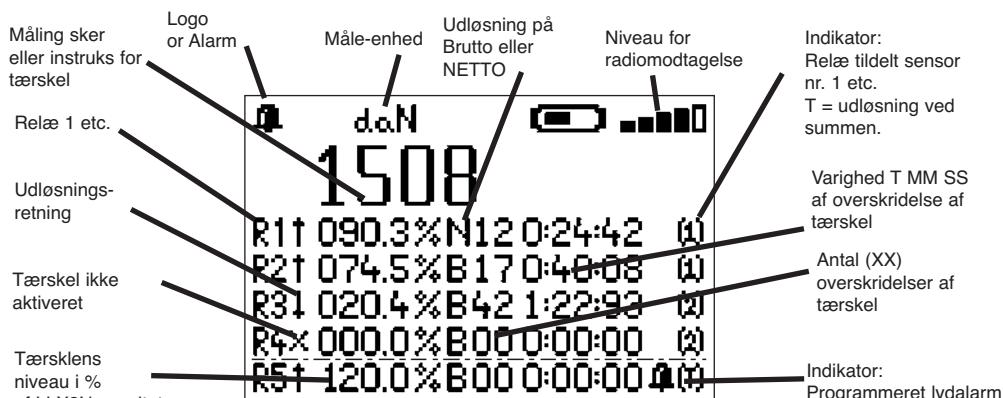

21

DK

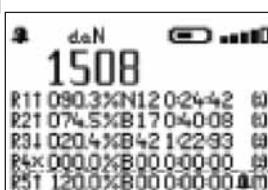

Styring af sikkerhedstærskler:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Uden handling
ESC	Vend tilbage til standard visning
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner

22



Undermenu til Styring af tærskler:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Godkend valget
ESC	Vend tilbage til foregående visning
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner

Tegnforklaringer for undermenu til Styring af Tærskler

	Rulning nedad linje efter linje		For at ændre tærsklens værdi
	Rulning opad linje efter linje		Programmeret lydalarm
	Udløsning af programmeret tærskel under overskridelse opad		Nr. på den sensor, som tærsklen er tildelt
	Udløsning af programmeret tærskel under overskridelse nedad		Tærsklen er tildelt samtlige sensorer
	Ingen udløsning af programmeret tærskel		Valg af udløsning i forhold til Brutto eller Netto
<b>R1</b>	Identificering af relæet		Nulstilling af antal og varighed for overskridelser af programmeret tærskel

### 6.3.1.2 Parametringsmenu

	Visning	Handling	Kommentar
23	<p><b>CONFIG MENU</b></p> <p><b>DATE-TIME</b></p> <p><b>COEFFICIENTS</b></p> <p><b>MEMORY</b></p> <p><b>FILTERING</b></p> <p>+  + </p>	Godkend valget <b>ESC</b> Vend tilbage til foregående visning Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	<p><b>Parametringsmenu:</b></p> <p>Vælg undermenuen.</p> <p>Godkend med ✓</p> <p>Vedr. +  og +  se kapitel 7 Multi-konfiguration.</p>

### 6.3.1.2.1 Dato og klokkeslæt

24	<p><b>DATE-TIME</b></p> <p>DD/MM/YY 24/01/06</p> <p>13:41:56</p>	Vend tilbage til overordnet visning <b>ESC</b> Vend tilbage til overordnet visning Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	<p><b>Dato og klokkeslæt:</b></p> <p>Vælg den parameter, der skal ændres.</p> <p>Godkend med ✓</p> <p>Ændr parametrene med pilene.</p> <p>Godkend den ny parameter med ✓</p> <p>Forlad og godkend ændringerne ved at godkende "V" nederst på skærmen.</p>
----	--	---	---

### 6.3.1.2.2 Koefficienter

25	<p><b>THRESHOLD HYSTERESIS</b> 50%</p> <p><b>AUTOMATIC ZERO</b> 10%</p> <p><b>ACCELERATION OF GRAVITY</b> 9.8093</p>	Uden handling <b>ESC</b> Vend tilbage til overordnet visning Uden handling Uden handling	<p><b>Koefficienter:</b></p> <p>Disse parametre kan kun ændres af fabrikanten.</p> <p>Tærskernes hysteres: 50 % af indstillingsværdien.</p> <p>ZERO auto &lt; 10 % af kapaciteten</p> <p>Acceleration af tyngdekraften: Anvendt koefficient til omregning N/kg. PARIS værdier i standard</p>
----	--	---	--

### 6.3.1.2.3 Kontrol af ledig hukommelse

26	<p><b>MEMORY USED</b> SAVE MSMTS: 07%</p> <p><b>ROLLUP:</b> 10%</p>	Vend tilbage til overordnet visning <b>ESC</b> Vend tilbage til overordnet visning Uden handling Uden handling	<p><b>Hukommelse:</b></p> <p>Angivelse af hukommelsens opfyldning.</p> <p>Punkt: registrerede værdier (højst 99).</p> <p>Sammenlægning: sammenlagte værdier (højst 99).</p> <p>Vedrørende nulstilling, se § 6.3.1.1 og 6.3.1.2.</p>
----	---	---	---

#### 6.3.1.2.4. Filtrering af dynamiske effekter

Visning	Handling	Kommentar
<b>26bis</b> <b>FILTRERING</b> VISNING : 0.50 s RELÆ (1>4) : 0.25 s	Vend tilbage til overordnet visning Vend tilbage til overordnet visning Vælg en parameter, Godkend med ✓, brug pilene til at ændre. Vælg en parameter, Godkend med ✓, brug pilene til at ændre.	<b>Filtrering:</b> Visning: Tillader at stabilisere den viste værdi ved at beregne et gennemsnit for den programmerede periode. Relæ: Tillader at tidsudkoble udløsningen ved at beregne et gennemsnit for den programmerede periode. Kun relæ 1 til 4 filtreres, relæ 5 udløses øjeblikkeligt. Periode: fra 0 til 5 sek. i trin på 0,25 sek. Indikator for filter på visning Indikator for filter på tærskler Indikator for filter på visning og tærskler



**BEMÆRK:** I "Max" funktion er filterfunktion deaktivertet.

Når man forlader "Max" funktion aktiveres filterfunktion automatisk igen.  
 Målinger, der sendes til PC'en via USB forbindelsen, bliver ikke filtreret.

#### 6.3.1.3. Sprog

Se § 6.2.4.6

#### 6.3.2. Andre iconer på standard skærmen

##### 6.3.2.1 Ikon for sensor: - Parametrering af og information om sensor

**DK**

**27**

	AD:022
STANDARD	
↪TPS: 28' VAR: 15% ✓	
ECONOMIQUE	
↪AUTORISATION X	
VEILLE	
ARRÊT COMPLET	

	Godkend valget	<b>Visning af sensorens parametre:</b> AD 22 = sensorens adresse Overgang fra standard funktion til sparefunktion efter 28', hvis ingen variation > 15% af kraften. Aktiveret
	Vend tilbage til overordnet visning	Overgang fra sparefunktion til standby ikke aktiveret ✓ <b>KOMPLET STANDSNING:</b> Afbryd sensorens strømforsyning. Man skal bruge sensorens ON/OFF knap for at tænde igen.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	

##### 6.3.2.2. Ikon for display: - Parametrering af og information om displayenhed

**28**

	AD:000002

	Ingen handling	<b>Visning af displayets parametre:</b>
	Vend tilbage til standard visning	AD = displayets adresse
	Ingen handling	Denne skærm vises, hvis helheden sensor/display er spærret.
	Ingen handling	

##### 6.3.2.3 Ikon for identificering: ID - Identificering og informationer om displayenhed og sensor

**29**


	CANAL:08
ID: 0500080	
MAX 15t	V1-0 S1-0
ETAL-CALIB	25-02-08
ID: 06007007	
V1-0 S1-0	

	Vend tilbage til standard visning	<b>Visning og identificering af elementerne til stede i netværket:</b>
	Vend tilbage til standard visning	Sensor: serienummer, kapacitet, hardware version, software version, dato for sidste kalibrering eller justering.
	Ingen handling	Display: serienummer, hardware version, software version.
	Ingen handling	

### 6.3.2.4 Ikon for radioforbindelse:


Informationer om radioforbindelsens styrke og tilstand

30

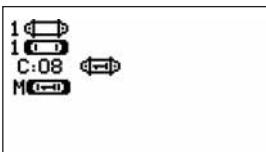

	Vend tilbage til standard visning	<b>Parametrering af radionetværk.</b> 1  = 1 detekteret sensor 1  = 1 detekteret display C: 8 = nr. på valgt radiokanal M = Herre-display. (E = Slave-Display). = Helheden sensor og display er spærret.
ESC	Vend tilbage til standard visning	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	

31

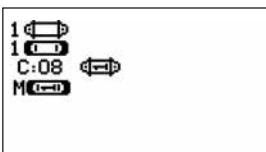

	Godkend valget	<b>Parametrering af radionetværk.</b> 1 NNN = identificering af sensoren 1 NNN = identificering af displayet C: 8 = nr. på valgt radiokanal M = Herre-display. (E = Slave-Display). = Helheden sensor og display er spærret. <input checked="" type="checkbox"/> = Helhed sammenkoblet men ikke spærret. <input type="checkbox"/> = Helhed ikke sammenkoblet.
ESC	Vend tilbage til standard visning	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	

Hvis flere sensorer er tilkoblet ved displayenheden, vises det svageste signal.

## 7 ARBEJDSMÅDE I MULTI-KONFIGURATION

### 7.1 Generelt

En multi-konfiguration består i at sammenkoble op til fire sensorer og fire displayenheder (Et herre-display og 1 til 3 slave-displays). Disse sensorer kan have forskellig kapacitet.  
(Hvis der er over fire sensorer, er det nødvendigt at have en PC-tilslutning. Se kapitel 8).

Med visse anvendelser er det fordelagtigt at vise målinger fra flere sensorer på en samme displayenhed. Eksempel: Ophejsning af en last med en hammel, der er ophængt ved to hejsespil med hver en sensor.

Hvis de to målinger vises på samme displayenhed, giver det operatøren mulighed for at se de to kræfter og deres sum og kontrollere at lasten er fordelt på en passende måde mellem de to hejsespil.

Til andre anvendelser kan det være en fordel, at en sensors måling af en kraft vises på flere displayenheder.

Eksempel: To operatører håndterer en last. Den ene styrer håndteringen, den anden kontrollerer og registrerer kraften. Det skal bemærkes, at i en anvendelse med flere displayenheder er det kun én displayenhed "Herre-enheden M", der tillader at styre sensoren, hvorimod de andre displayenheder, "Slave-enheder E" gentager informationerne fra Herre-enheden.

Visse anvendelser kræver flere sensorer på flere displayenheder.

Eksempel: En vanskelig håndtering af en last som f.eks. en turbine i et hydroelektrisk anlæg, som udføres af flere operatører, der arbejder på forskellige etager.

DK

## 7.2 Eksempler på multi-konfigurationer



4 sensorer sammenkoblet med en displayenhed

DK

4 sensorer sammenkoblet med en Herre-displayenhed og to Slave-displayenheder



## 7.3 Sikkerhedsanvisninger

**Under oprettelse af en multi-konfiguration er det strengt nødvendigt at samle og identificere alle elementerne fysisk: sensorer, Slave-displayenheder og Herre-displayenhed, før disse elementer sammenkobles med hinanden.**

**Denne fremgangsmåde er uundværlig for at undgå en meget usandsynlig men dog mulig forveksling med et element, som ikke hører med til konfigurationen.**

## 7.4 Generel fremgangsmåde for opstilling af multi-konfigurationer

- 1) Oplås (se § 7.5.1) de elementer, sensorer og displayenheder, som skal med i multi-konfigurationen.
- 2) Sluk for alt udstyret.

- 1) Vælg den enhed, der skal være konfigurationens Herre-displayenhed.
- 2) Vælg den eller de enheder, der skal være konfigurationens Slave-displayenheder.
- 3) Kontrollér / Parametrér den passende arbejdsmåde (se § 7.5.4).

- 1) Tænd for Herre-displayenheden og kontrollér via at intet fremmed element findes på Herre-displayenhedens radiokanal. (se § 7.5.5).
- 2) Vælg om nødvendigt en anden kanal (se § 7.5.6).

DK

- 1) Sluk for Herre-displayenheden.
- 2) Tænd for alle elementerne med undtagelse af Herre-displayenheden.
- 3) Tænd for Herre-displayenheden.

De elementer, der skal indlæmmes og som bruger Herre-displayenhedens kanal, bliver identificeret af Herre-displayenheden og automatisk sammenkoblet med multi-konfigurationen.

Kontrollér sammenkoblingerne via

Sensorer, se: § 7.5.7.1 a

Displays, se: § 7.5.7.2 a

Ikke identificerede sensorer.  
Tilføjelse af en eller flere sensorer,  
som arbejder på en anden  
radiokanal end Herre-enheten.

Se 7.5.7.1 b

Ikke identificerede displayenheder.  
Tilføjelse af en eller flere  
Slave-displayenheder, som arbejder  
på en anden radiokanal end  
Herre-enheten.

Se 7.5.7.2 b

## 7.5 Værktøj til opstilling i multi-konfiguration


Dette kapitel beskriver alle de fremgangsmåder, der kan være nødvendige for at opstille en multi-konfiguration.

### 7.5.1 Oplåsning af en helhed

Hvis en helhed sensor / displayenhed skal fungere i "Multi-konfiguration", så skal de først "låses op". Følg anvisningerne nedenfor for at låse en helhed op:


Brug pilene til at placere dig på ikonet: og godkend med ✓ .

32

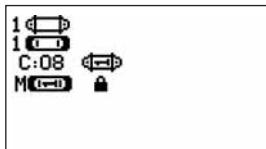

	Vend tilbage til standard visning	<b>Kontrol af tilstanden.</b>
ESC	Vend tilbage til standard visning	= 1 detekteret sensor = denne displayenhed
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	C: 08 = nr. på valgt radiokanal
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	M = Herre-display. = Helheden sensor og display er spærret.

33

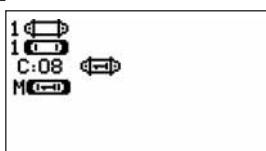

	Godkend valget	<b>Oplåsning af en helhed.</b>
ESC	Vend tilbage til standard visning	IDENT... = serienummer Vælg ikonet  og godkend med ✓
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Vælg og godkend = Helheden sensor og display er spærret.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	= Helheden sensor og display er låst op.

DK

### 7.5.2 Spærring af en helhed


Med mindre der er indgivet en specifik forespørgsel, er radioforbindelsen mellem sensoren og displayenheden blevet "spærret" på fabrik før spedition. Når der er tændt for helheden sensor / displayenhed, danner de et "par" i denne konfiguration, som er hermetisk over for alle andre radioforbindelser.

Når der tændes for displayenheden, vil den kun søge efter den sensor, som den er spærret sammen med.

Følg anvisningerne nedenfor for at spærre en helhed:

Brug pilene til at placere dig på ikonet: og godkend med ✓ .

34

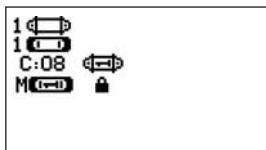

	Godkend valget	<b>Spærring af en helhed.</b>
ESC	Vend tilbage til standard visning	IDENT... = serienummer Vælg feltet der er fælles for Sensor/Display og godkend med ✓
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Vælg og godkend = Helheden sensor og display er spærret. = helheden sensor og display er sammenkoblet.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Spærringen er kun mulig, hvis ingen anden sammenkobling af en helhed vises på displayet.

### 7.5.3 Sammenkobling af en helhed

Sensorerne og Slave-displayenhederne skal "sammenkobles" med Herre-displayenheden for at kunne fungere i en "Multi-konfiguration".

Når der tændes for displayenheden, vil den søge alle de tændte sensorer, der fungerer på dens radiokanal.

Følg anvisningerne nedenfor for at sammenkoble en helhed:

Brug pilene til at placere dig på ikonet: og godkend med .

35		Godkend valget	<b>ASammenkobling af en helhed.</b> IDENT... = serienummer Vælg det fælles felt Sensor/Display og godkend med Vælg og godkend = helheden sensor og display er sammenkoblet. Bemærk: Det er muligt at sammenkoble flere forskellige elementer.
		ESC Vend tilbage til standard visning	
		Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
		Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	

### 7.5.4 Parametrering af displayenheder som Herre- eller Slave-enhed

Slave-displayenhederne vil kun fungere som relæ for Herre-displayenheden og funktionerne "ændring af sensorens parametre" og "sammenkoble" er ikke mere tilgængelige.

Displayenhederne skal låses op (se § 7.5.1), før man kan programmere dem som Herre eller Slave.

På standard skærmen.

Herre- eller Slavefunktionen vises, når der tændes for displayenheden.


36		Godkend valget	<b>Parametrering af Herre/Slavefunktion:</b> Stil dig på ikonet Godkend med Vælg den disponible valgmulighed. Godkend med Brug pilene til at vælge: M = Herre-displayenhed. S = Slave-displayenhed. Godkend med
		ESC Vend tilbage til det foregående vindue	
		Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	



Herre-displayenhed.



Slave-displayenhed.

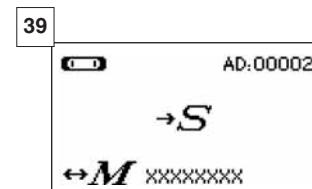

Når en displayenhed er "Slave", er det muligt at identificere den "Herre-displayenhed", som den er forbundet med.

### 7.5.5 Radiokanalens disponibilitet


Når der tændes for Herre-displayenheden i en multi-konfiguration, undersøger den radioforholdene for at kontrollere, at den valgte radiokanal til at skabe multi-konfigurationen ikke allerede bruges af andre apparater, som ikke hører med til den kommende konfiguration.

Hvis det er tilfældet, viser displayenheden "CANAL OCCUPE" (optaget kanal). Vælg i så fald en anden kanal (se § 7.5.6).

Følg anvisningerne nedenfor for at kontrollere om radiokanalen er ledig:

Brug pilene til at placere dig på ikonet:  og godkend med ✓.

40

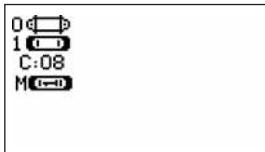

	Vend tilbage til standard visning	<b>Parametrering af radionettværk.</b> C: 4 = nr. på radiokanalen. Når intet andet element er identificeret på den anvendte kanal af displayenheden, betyder det, at kanalen er fuldstændig ledig og egnet til f.eks. en multi-konfiguration.
ESC	Vend tilbage til standard visning	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	

DK

### 7.5.6 Ændring af radiokanal

Der findes 16 kanaler på frekvensen 2,4 GHz.

De kanaler, som helhederne bruger, tildeles tilfældigt på fabrik.

Inden for en radius på 80 m er det muligt at få op til 16 helheder eller 16 multi-konfigurationer til at fungere på hver sin kanal.


Kontakt venligst fabrikanten, hvis der er behov for mere end 16 kanaler.

Med henblik på at ændre en helheds kanal skal man først ændre displayenhedens kanal og bruge fremgangsmåden "Tilføjelse af en sensor" (§ 7.5.7.1 b) for at ændre sensorens kanal automatisk og gendanne helheden.

Følg anvisningerne nedenfor for at ændre radiokanal:

Brug pilene til at placere dig på ikonet:  og godkend med ✓.

41

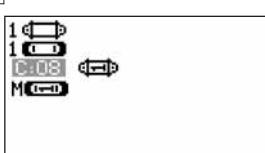

	Vend tilbage til standard visning	<b>Parametrering af radionettværk.</b> C: 8 = nr. på radiokanalen. Vælg C:08 og godkend ✓ Vælg en anden kanal. Godkend med ✓ Displayet søger, viser og identificerer de apparater, der findes på den valgte kanal. Tændte helheder, som er spærrede eller tilkoblede, bliver ikke identificeret.
ESC	Vend tilbage til standard visning	
	Øg trinvist kanalernes nr.	
	Reducér trinvist kanalernes nr.	


## 7.5.7 Sammenkobling af elementerne

### 7.5.7.1 Tilføjelse af en eller flere sensorer

a) Tilføjelse af sensorer som fungerer på samme kanal som Herre-displayenheden.

Brug pilene til at placere dig på ikonet , godkend og følg fremgangsmåden nedenfor:

42

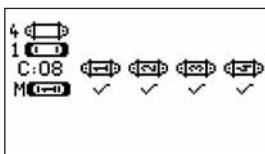

	Godkend valget	<b>Tilkobling af flere elementer:</b> Når man har fulgt den generelle fremgangsmåde, tilkobles de sensorer automatisk, som fungerer på samme kanal som Herre-displayenheden. <input checked="" type="checkbox"/> = helheden sensor og display er sammenkoblet.
ESC	Vend tilbage til standard visning	Det er muligt at adskille elementerne: <input type="checkbox"/> = Helheden sensor og display er adskilt.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	


b) Tilføjelse af sensorer som fungerer på en anden kanal end Herre-displayenheden.

43




	Godkend valget	<b>Tilføjelse af sensorer:</b>
ESC	Vend tilbage til foregående visninge	Gå ind i parametreringsmenuen og vælg muligheden +
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Godkend med

44

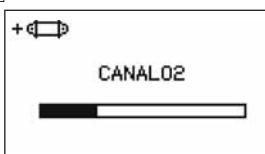

	Ingén handling	<b>Undersøg forholdene:</b>
ESC	Ingén handling	Displayenheden undersøger alle kanalerne undtagen sin egen og identificerer alle de sensorer, som ikke er spærrede og ikke tilkoblede, inden for en radius på 80 m.
	Ingén handling	
	Ingén handling	

45

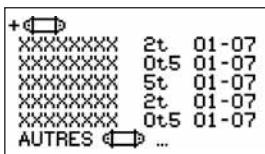

	Godkend valget	<b>Identificering af tilstedevarende sensorer:</b>
ESC	Generel genopstart uden tilføjelse af en sensor	De fem første tændte, ikke spærrede eller ikke tilkoblede sensorer, som findes inden for en radius på 80 m vises i displayet.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Hvis der findes mere end fem, vælg linjen "andre" (eller "start på liste") og godkend for at se alle de tilstedevarende sensorer.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	XXXXXX = serienummer 2t / 0,5t = kapacitet MM AA = dato for kalibrering

46

	2t 01-07
XXXXXX	0t5 01-07
XXXXXX	5t 01-07
XXXXXX	2t 01-07
XXXXXX	0t5 01-07
OTHERS	...

	Godkend valget	<b>Valg af en af de tilstede værende sensorer:</b> Vælg den sensor, der skal tilføjes i multi-konfigurationen. Sensoren kan bliver ændret automatisk.
ESC	Generel genopstart uden tilføjelse af en sensor	Godkend med Det er ikke muligt at tilføje mere end en sensor ad gangen.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Gentag sekvensen for hver tilføjelse af en sensor.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	

47

kN				....
+	0000			
+	0000			
+	0000			
=	00003			

	Ingens handling	<b>Genopstart med X sensorer + 1</b>
ESC	Ingens handling	Når du har godkendt dit valg, vises meddelelsen "tilføjelse sker" efterfulgt af "udført". Dernæst bliver displayenheden geninitialiseret. Alle tilkoblede sensorer vises i standard vinduet.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	

48

	AD:000002	
--	-----------	--

	Ingens handling	<b>Tilføjelse af en sensor:</b>
ESC	Ingens handling	Det er ikke muligt at tilføje en sensor, hvis helheden Sensor / Displayenhed er spærret.
	Ingens handling	Denne helhed skal låses op, før man går videre, se § 7.5.1.
	Ingens handling	

#### 7.5.7.2 Tilføjelse af en Slave-displayenhed

- a) Tilføjelse af en Slave-displayenhed, som fungerer på samme kanal som Herre-displayenheden.

Brug pilene til at placere dig på ikonet godkend med og følg fremgangsmåden nedenfor:

Sensorer og Slave-displayenheder, som fungerer på samme kanal, kan tilkobles samtidigt; alle tændte elementer vil blive vist i vinduet "radioforbindelse".

49

4	4
C:08	
M:	
S:	
S:	
S:	

	Godkend valget	<b>Tilkobling af flere elementer:</b> Når man har fulgt den generelle fremgangsmåde, tilkobles de Slave-enheder automatisk, som fungerer på samme kanal som Herre-displayenheden.
ESC	Vend tilbage til standard visning	 = helheden sensor og display er sammenkoblet.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Det er muligt at adskille elementerne:
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	= Helheden sensor og display er adskilt.


b) Tilføjelse af en displayenhed som fungerer på en anden kanal end Herre-displayenheden.

50



	Godkend valget	Tilføjelse af en displayenhed:
ESC	Vend tilbage til standard visning	Gå ind i parametringsmenuen og vælg muligheden +
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Godkend med <input checked="" type="checkbox"/>

51

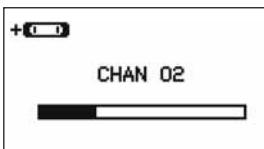


	ingen handling	Undersøg forholdene:
ESC	ingen handling	Displayenheden undersøger alle kanalerne undtagen sin egen og identificerer alle de sensorer, som ikke er spærrede og ikke tilkoblede, inden for en radius på 80 m.
	ingen handling	
	ingen handling	

52




	Godkend valget	Identificering af tilstedevarende displayenheder:
ESC	Generel genopstart uden tilføjelse af en sensor	De fem første tændte Slave-displayenheder, som er ikke spærrede eller ikke tilkoblede inden for en radius på 80 m, vises i displayet. Hvis der findes mere end fem, vælg linjen "andre" (eller "start på liste") og godkend for at se alle de tilstedevarende Slave-enheder. XXXXXXXX = serienummer
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	

53

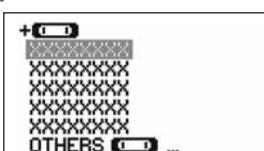

	Godkend valget	Valg af en af de tilstedevarende displayenheder:
ESC	Generel genopstart uden tilføjelse af display	Vælg den Slave-displayenhed, der skal tilføjes ved Herre-displayenheden. Displayenhedens kanal bliver automatisk ændret.
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Godkend med <input checked="" type="checkbox"/>
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	Det er ikke muligt at tilføje mere end en displayenhed ad gangen. Gentag sekvensen for hver tilføjelse af en displayenhed.


54

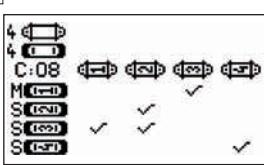

	Ingen handling	For at afslutte fremgangsmåden og bruge udstyr i multi-konfiguration skal man slukke alle udstyrselementerne og tænde dem igen ved at starte med sensorerne og Slave-displayenhederne og slutte med Herre-displayenheden. Kontrollér konfigurationen via ikonet .
ESC	Ingen handling	Eksplaret viser en konfiguration, hvor 4 sensorer er koblet sammen med 4 displayenheder.
	Ingen handling	
	Ingen handling	


## 7.6 Visning i multi-konfiguration

55

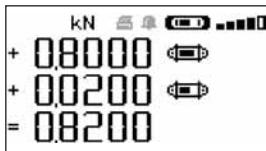


	Ingen handling	<b>Visning af to sensorer:</b>  Visning af særskilt måling. Visning af summen.  Sensorernes ikoner viser deres batteriniveau.
ESC	Ingen handling	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	
	Vælg et ikon og aktivér de disponibele optioner	


56

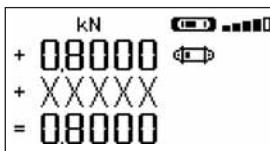

57

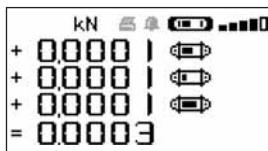

58

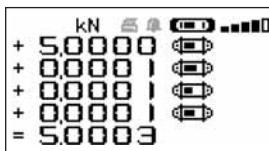

DK  
Tab af forbindelsen til en af sensorerne

Visning af 3 sensorer


Visning af 4 sensorer

### 7.6.1 Menu for multi-visning

Man får adgang til basale og avancerede funktioner på samme måde som i enkelt visning.

Princippet for navigation og brug af menuen er den samme, ligegyldigt hvor mange sensorer der er tilkoblet.

59

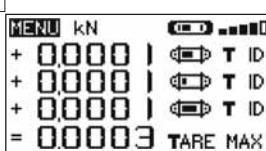

	Godkend valget	<b>Navigation:</b>  Når man trykker på én af de to pile, vises alle disponible funktioner. Navigation fra ikon til ikon med pilene. Hvis man ændrer tegnet foran målingen, kan værdien blive lagt til eller trukket fra summen. 0 = målingen vil ikke blive medregnet. T = individuel tara. TARA og MAX har indflydelse på summen. ID = Identificering af sensoren.
ESC	Vend tilbage til standard visning	
	Navigér fra ikon til ikon med uret	
	Navigér fra ikon til ikon mod uret	

## 8 TILSLUTNING AF PC (I OPTION)

### 8.1 Beskrivelse

Sættet til tilslutning af PC i option består af et USB-kabel, en CD-ROM til installation af softwaren under Windows og en brugsvejledning.

PC tilslutningen tillader at styre op til 8 sensorer samtidigt.

De vigtigste principper for PC tilslutningen er: behandling, registrering i form af skema eller grafisk afbildning og printning af data vedrørende målinger.

PC tilslutningen skal udføres ved hjælp af Tractel softwaren og efter at have læst brugsvejledningen grundigt igennem.



**BEMÆRK:** Hvis et Herre-display og et Slave-display bruges samtidigt, er det strengt nødvendigt at tilslutte et Slave-display med en Version  $\geq$  S 2-7 ved PC'en.

Et slave-display med en tidligere version end S 2-7 kan ikke tilsluttes ved en PC.

### 8.2 Meddelelser med PC forbindelse

Display med Version  $\leq$  S 2-7. Under oprettelse af PC forbindelse blinker meddelelsen "PC forbindelse" i displayet.

Display med Version  $\geq$  S 2-7. Under oprettelse af PC forbindelsen vises følgende informationer:

- "PC USB forbindelse" blinker.
- Ikon for "opladning af displayets batteri".
- "Antal tilsluttede sensorer".
- "Antal tilsluttede displays".

DK

## 9 REPARATION, KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

### 9.1 Genopladelige og ikke genopladelige batteriers niveau for opladning

Ikonerne angiver konstant både sensorens og displayenhedens batteriniveau.

Hvis batteriernes niveau er svagt, skal sensorens batterier skiftes ud med 3 nye batterier af typen 1,5 V "AA".

Displayenheden skal lades op jævnligt med den medfølgende oplader til Dynafor™.



**VIKTIG:** Det genopladelige batteri kan kun skiftes ud af fabrikanten.

Egenskaber: Leclanché LiPO 3,7 V/ 1300 mAh. Ladning 1,3 A max 4,2 V.

### 9.2 Udkiftning af sensorens batterier

Tag batterirummet låg af med en stjerneskruetrækker.

Sæt 3 stk. 1,5 V "AA" batterier (eller 3 stk. 1,2 V "AA" batterier) i og sørge for at overholde polariteten.

Sæt låget på batterirummet igen.

### 9.3 Lovbestemt kontrol

#### 9.3.1 Justeringscertifikat

Nye apparater leveres sammen med et justeringscertifikat. Dette dokument angiver de opnåede værdier under justeringen og attesterer, at sensoren er blevet justeret iht. en intern procedure på en kalibreringsbænk med en målesensor, der svarer til den Internationale Standard.

Tractel anbefaler en årlig metrologisk kontrol af alle apparater.

#### 9.3.2 Kalibreringscertifikat ISO 376

På forespørgsel kan apparaterne leveres med et kalibreringscertifikat ISO 376.

Dette dokument attesterer på baggrund af cifre, at apparatet er blevet kalibreret i henhold til standarden ISO 376 på en kalibreringsbænk med en målesensor, der svarer til den Internationale Standard.

Dette certifikat er gyldigt i højst 26 måneder.

Tractel anbefaler en årlig metrologisk kontrol af alle apparater.

### 9.4 Vedligeholdelse

Sensor og displayenhed kræver ingen særlig vedligeholdelse ud over en regelmæssig rengøring med en tør klud.

## 10 OPBEVARING, TRANSPORT, BORTSKAFFELSE

Opbevaring: Læg apparatet ned i sin oprindelige emballage efter at have tage batterierne ud af sensoren.

Opbevar apparatet et tørt og tempereret sted

Transport: Transportér apparatet i den oprindelige emballage.

Bortskaffelse: Apparatet skal bortsaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning i brugslandet.

Hvad angår EU-landene, kan vi oplyse, at dynamometre og fjernbetjeninger (displayenheder) ikke hører ind under "DEEE" og "RoHS" direktiverne.

## 11 DRIFTSFORSTYRRELSER OG LØSNINGER

Forstyrrelse	Mulig årsag	Løsning
Apparatet vender ikke tilbage til oprindeligt nul	Tarafunktionen er aktiveret.  Varig deformation af sensoren på grund af en forkert håndtering, overdrevet overbelastning eller kompression.	Deaktivér Tarafunktionen og vis kraftens "BRUTTO" værdi.  Apparatet skal kontrolleres af fabrikanten, før det tages i brug igen.
Sensoren tænder ikke	Batterierne er tomme.  Der er fejl ved elektronikken.	Skift batterierne ud.  Kontakt kundeserviceafdelingen.
Displayenheden tænder ikke	Batteriet er tomt.  Der er fejl ved elektronikken.	Lad batteriet op.  Kontakt kundeserviceafdelingen.
LED'en til 4 hertz-sensoren blinker (4 gange pr. sekund)	Ingen kommunikation mellem sensoren og dens elektroniske kort.	Kontakt kundeserviceafdelingen.
Ingen udvikling af visninger eller usammenhængende visning	Forstyrrelse ved sensoren eller elektronikken.	Start op igen: Sluk sensoren og displayenheden og tænd derefter sensoren og dernæst displayenhed igen. Hvis forstyrrelsen vedvarer, kontakt kundeserviceafdelingen.
Problem med linearitet eller præcision	Forstyrrelse ved sensoren eller elektronikken.	Kontakt kundeserviceafdelingen.

Visning	Mulig årsag	Løsning
 	Sensorens batterier er tomme. Der er slukket for sensoren eller den er i standby. Sensoren er for langt fra displaynenheden.  Problem med netværk.	Skift batterierne ud Sluk for displayet, tænd for sensoren, tænd for displayet. Før de to enheder nærmere hinanden.  Kontrollér netværkets konfiguration (avancerede funktioner § 6.3.2.4).
 	Sensoren har været udsat for en kompressions- eller vridningskraft.  Målebroen er i negativ balance.	Fjern kompressionskraften ved sensoren.  Kontakt kundeserviceafdelingen.
<b>CHANNEL BUSY</b> <b>NEW CHANNEL: 10</b>	Tænding for en Herre-displayenhed et sted, hvor en eller flere Dynafor™ LLX2 allerede er sat ind i drift.	Vælg en anden kanal. (Se § 7.5.6).
	Tilslutning af et USB-kabel mellem displayenheden og en PC uden forudgående installation af Tractel® softwaren.	Vælg muligheden "Liaison PC" Tractel®.
<b>Displayet er blokeret</b>	Forstyrrelse af displayet.	Hold tasten Tænd/Sluk trykket ind i 10 sekunder. Genopstart sensoren og displayet (se 6.1).

## 12 MÆRKNING AF PRODUKTET

Alle de angivelser og etiketter, som fabrikanten har sat på produktet, skal være læselige til enhver tid. Hvis disse angivelser og etiketter forsvinder eller bliver beskadigede, skal de erstattes, før apparatet tages i brug igen. Tractel® udleverer nye etiketter på forespørgsel.



## Mærkning af sensor



## Mærkning af display



## Mærkning af display og sensor



## Mærkning af oplader





<b>FR</b>	DECLARATION DE CONFORMITE	<b>SE</b>	FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMELSE
<b>GB</b>	DECLARATION OF CONFORMITY	<b>GR</b>	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
<b>ES</b>	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	<b>PL</b>	DEKLARACJA ZGODNOŚCI
<b>IT</b>	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	<b>RU</b>	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
<b>DE</b>	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	<b>HU</b>	MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
<b>NL</b>	CONFORMITEITSVERKLARING	<b>CS</b>	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
<b>PT</b>	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	<b>BG</b>	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
<b>DK</b>	OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING	<b>RO</b>	DECLARATIE DE CONFORMITATE
<b>FI</b>	VASTAAVUUSVAKUUTUS	<b>SK</b>	VYHLÁSENIE O ZHODE
<b>NO</b>	SAMSVARSERKLÄRING	<b>SI</b>	IZJAVA O USTREZNOSTI




**TRACTEL S.A.S.**  
RD 619, Saint-Hilaire-sous-Romilly,  
F-10102 ROMILLY-SUR-SEINE  
T : 33 3 25 21 07 00 - Fax : 33 3 25 21 07 11



représentée par / represented by / representado por / rappresentato da / vertreten durch / vertegenwoordigd door / representada por / repræsenteret af / edustajana / representert ved / företräds av / εκπροσωπούμενη από / reprezentowany przez / в лице / képviselő / zastoupená / представител / reprezentat de catre / zastúpená / ki ga predstavlja

## M. Denis PRADON

Président Directeur Général / Chairman & Managing Director / Presidente Director General / Presidente / Direttore Generale / Generaldirektor-Präsident des Verwaltungsrates / President-Directeur / Presidente / Administrerende direktør / Toimitusjohtaja / President og Generaldirektør / Vd och styrelseordförande / Πρόεδρος Γενικός Διευθυντής / Prezes / Президент и Генеральный Директор / Elnök-vezérigazgató / Generální ředitel / Генерален директор / Presedinte Director General / Generálny riaditeľ / Predsednik generalni direktor

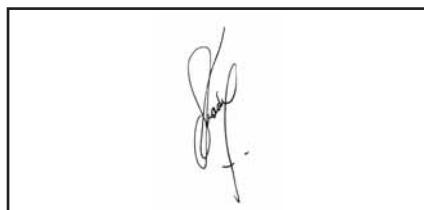

30/09/2009

**Tractel** **Group**

<b>F R</b>	<b>CERTIFIE QUE :</b> L'équipement désigné ci-contre est conforme aux règles techniques de sécurité qui lui sont applicables à la date de mise sur le marché de l'UNION EUROPÉENNE par le fabricant. <b>DISPOSITIONS APPLIQUÉES :</b> Voir ci-dessous	<b>S E</b>	<b>INTYGAR ATT:</b> utrustningen som avses på motsäende sida överensstämmer med de tekniska säkerhetsregler som är tillämpliga när produkten släpps på Europeiska unionens marknad. <b>GÄLLANDE BESTÄMMELSER:</b> Se ovan
<b>G B</b>	<b>CERTIFIES THAT:</b> The equipment designated opposite is compliant with the technical safety rules applicable on the initial date of marketing in the EUROPEEN UNION by the manufacturer. <b>MEASURES APPLIED:</b> See below	<b>G R</b>	<b>ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ:</b> Ο εξοπλισμός που αναφέρεται δίπλα είναι σύμφωνος προς τους τεχνικούς κανόνες ασφαλείας που ισχύουν κατά την ημερομηνία διάθεσής του στην αγορά της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΣΗΣ από τον κατασκευαστή. <b>ΙΣΧΥΟΥΣΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b> Βλέπε παρακάτω
<b>E S</b>	<b>CERTIFICA QUE:</b> El equipo designado al lado es conforme con las reglas técnicas de seguridad que le son aplicables en la fecha de comercialización de la UNIÓN EUROPEA por el fabricante. <b>DISPOSICIONES APLICADAS:</b> Ver abajo	<b>P L</b>	<b>ZASIĘG DZIAŁANIA, ŹE:</b> Sprzęt określony na odwrocie odpowiada technicznym regułom bezpieczeństwa stosującym się do niego w dniu wprowadzenia przez producenta na rynek UNII EUROPEJSKIEJ. <b>STOSOWANE PRZEPISY:</b> Patrz niżej
<b>I T</b>	<b>CERTIFICA CHE:</b> L'equipaggiamento designato a fianco è conforme alle regole tecniche di sicurezza ad esso applicabili alla data di messa, dal costruttore, sul mercato dell'UNIONE EUROPEA. <b>DISPOSIZIONI APPLICABILI:</b> Vedi soprastante	<b>R U</b>	<b>УДОСТОВЕРЯЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:</b> Названное оборудование соответствует применимым к нему техническим правилам безопасности, действующим на момент его выпуска производителем на рынок ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. <b>ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:</b> См. ниже
<b>D E</b>	<b>ERKLÄRT, DASS:</b> Die gegenüber bezeichnete Ausrüstung den technischen Sicherheitsbestimmungen entspricht, die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens in der EUROPÄISCHEN UNION durch den Hersteller für die Ausrüstung gelten. <b>ANGEWENDETE VORSCHRIFTEN:</b> Siehe unten	<b>H U</b>	<b>TANÚSÍTJA, HOGY:</b> a szemközt megnevezett felszerelés megfelel a gyártó által az EURÓPAI UNIÓN belüli forgalmazás megkezdésének időpontjában érvényben lévő vonatkozó műszaki biztonsági szabályoknak. <b>ALKALMAZOTT RENDELKEZÉSEK :</b> Lásd alább
<b>N L</b>	<b>VERKLAART DAT:</b> De in hieronder beschreven uitrusting conform de technische veiligheidsvoorschriften is die van toepassing zijn op de datum van de marktintroductie in de EUROPESE UNIE door de fabrikant. <b>TOEGEPASTE SCHIKKINGEN:</b> Zie hieronder	<b>C S</b>	<b>POTVRZUJE, ŽE:</b> Niže uvedené zařízení je v souladu s technickými pravidly bezpečnosti platnými ke dni jeho uvedení výrobcom na trh EVROPSKÉ UNIE. <b>PLATNÁ USTANOVENÍ:</b> VViz níže
<b>P T</b>	<b>CERTIFICA QUE:</b> O equipamento designado ao lado satisfaz as regras técnicas de segurança aplicáveis na data da introdução no mercado da UNIÃO EUROPEIA pelo fabricante. <b>DISPOSIÇÕES APLICADAS:</b> Ver abaixo	<b>B G</b>	<b>УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:</b> Описаното насреща съоръжение съответства на приложимите за него технически правила за безопасност към датата на пускането му на пазара на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от производителя. <b>ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ:</b> Виж по-долу
<b>D K</b>	<b>ERKLÆRER AT:</b> Udstyret betegnet på modstående side er i overensstemmelse med de gældende tekniske sikkerhedsforskrifter på den dato, hvor fabrikanten har markedsført det i den EUROPÆISKE UNION. <b>GÆLDENDE BESTEMMELSER:</b> Se nedenfor	<b>R O</b>	<b>CERTIFICĂ FAPTUL CĂ:</b> Echipamentul menționat alături este conform normelor tehnice de securitate aplicabile la data lansării pe piața UNIUNII EUROPENE de către producător. <b>DISPOZITII APLICATE :</b> A se vedea mai jos
<b>F I</b>	<b>VAKUUTTAÄ, ETTÄ:</b> Iaite, johon tässä asiakirjassa viitataan täytää tekniset turvamääräykset sinä päivänä, jona valmistaja tuo tuotteen myyntiin Euroopan unionin markkinoille. <b>SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET:</b> Katso alta	<b>S K</b>	<b>POTVRDZUJE, ŽE:</b> Nižšie uvedené zariadenie je v súlade s technickými pravidlami bezpečnosti platnými ku dňu jeho uvedenia výrobcom na trh EURÓPSKEJ ÚNIE. <b>PLATNÉ USTANOVENIA:</b> Pozrite nižšie
<b>N O</b>	<b>SERTIFISERER AT:</b> Det utstyret som omtales på motsatt side er i overensstemmelse med de tekniske sikkerhetsregler som gjelder på det tidspunktet som fabrikanten setter utstyret i drift på markedet i DEN EUROPÆISKE UNION. <b>GYELDENDE NORMER:</b> Se under	<b>S I</b>	<b>POTRJUJE, DA:</b> je opisana oprema skladna s tehničnimi pravili na področju varnosti, ki veljajo zarjo z dnem, ko jo proizvajalec pošlje na tržišče EVROPSKE UNIJE. <b>VELJAVNA DOLOČILA:</b> glej spodaj

→ 2009 : 98/37/CE       2006/95/CE       2004/108/CE       2000/14/CE  
 2010 → : 2006/42/CE

DÉSIGNATION / DESIGNATION / DESIGNACIÓN / DESIGNAZIONE / BEZEICHNUNG / BESCHRIJVING / DESIGNAÇÃO / BETEGNELSE / NIMITYS / BENEVNELSE / BETECKNING / ONOMAΣΙΑ / NAZWA / НАИМЕНОВАНИЕ / MEGNEVEZÉS / NÁZEV / НАИМЕНОВАНИЕ / DENUMIRE / NÁZOV / OPIS

Dynamomètres à jauge de contraintes / Strain-gauge dynamometers / Dinamómetros con calibres de tensiones / Dinamometro a rivelatori di sollecitazione / Zugkraftmessgeräte mit Dehnungsmessstreifen / Dynamometers met extensometriemeters / Dinamómetros de calibres de esforços / Dynamometre med belastningsmålere / Dynamometri, painemittari / Dynamometre med deformasjonsmålere / Dynamometer med töjningsgivare / Δυναμόμετρα με μετρητές πιέσεων / Dynamometryz czujnikami tensometrycznymi / Динамометр с датчиком напряжений / Dinamometér alakváltozás-mérőkkel / Dynamometre s tenzometrami / Динамометри за измерване на напрежението / Dinamometre cu traductoare tensiometrice / Dynamometre s tenzometrami / Silomeri z merilci omejitev



APPLICATION / APPLICATION / APLICACIÓN / APPLICAZIONE / ANWENDUNG / TOEPASSING / APLICAÇÃO / ANVENDELSE / KÄYTTÖ / BRUKSOMRÅDE / ANVÄNDNING / ЕФАРМОГИ / ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / ALKALMAZÁSI TERÜLET / APLIKACE / ПРИЛОЖЕНИЕ / DOMENIU DE APLICARE / APLIKÁCIA / UPORABA

Accessoires de levage / Hoisting accessories / Accesorios de elevación / Accessori di sollevamento / Lastaufnahmemittel / Hjsaccessoires / Acessórios de elevação / Tilbehør til ophejsning / Nostolisälaitteet / Løftetilbehør / Lyfttilbehör / Εξαρτήματα ανύψωσης / Akcesoria do podnoszenia / Аксессуары, используемые для подъема / Emelést segítő tartozékok / Zdvíhacie zariadenie / Принадлежности за повдигане / Accesorii de ridicat / Zdvíhacie zariadenie / Dodatki za dviganje

MARQUE / MAKE / MARCA / MARCA / MARKE / MERK / MARCA / MÆRKE / MERKKI / MERKE / MÄRKE / ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ/MARKA / ФИРМА / MÁRKA / ZNAČKA / MAPKA / MARCA / ZNAČKA / ZNAMKA

## dynafor™ LLX2

TYPE / TYPE / TIPO / TIPO / TYP / TYPE / TIPO / TYPE / TYYPPI / TYPE / TYP / ΤΥΠΟΣ / TYP / ТИП / TÍPUS / TYP / ТИП / TIP / TYP / TIP

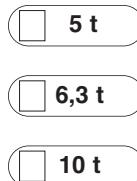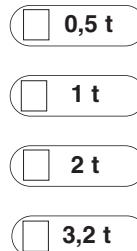

N° DE SÉRIE / SERIAL NO / N° DE SÉRIE / Nr. DI SERIE / SERIEN-NR / SERIENUMMER / N° DE SÉRIE / SERIENUMMER / SARJANUMERO / SERIENUMMER / SERIENR / ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ / Nr SERII / N° СЕРИИ / SZÉRIASZÁM / VÝROBNÍ ČÍSLO / СЕРИЕН N°/ NR. DE SERIE / VÝROBNÉ ČÍSLO / SERIJSKA ·

## Synopsis / Oversikt

## Synoptiikka / C

24

DATE-HEURE  
J J / M M / A A  
24/01/06  
13:41:56

25

HYSERESIS SEUIL  
50%  
ZERO AUTOMATIQUE  
10%  
ACCELERATION  
DE LA PESANTEUR  
9.8093

26

REMPILLAGE MEMOIRE  
POINT: 07%  
CUMUL: 10%

23

MENU-PARAMETRAGE  
DATE-HEURE  
COEFFICIENTS  
MEMOIRE  
+ -

42

43

4  
  
1  
  
C:08   
M:00   
S:00   
S:02   
S:03

49

4  
  
C:08   
M:00   
S:00   
S:02   
S:03

15

048 doN   
**05508**  
048 1.7639 14:05:41.4  
047 0.1676 13:52:34.3  
046 0.1676 12:09:41.4

18

88 doN   
**05508**  
03 -1.2345 23:49:42.0  
02 -1.2345 23:50:16.0  
01 -1.2345 23:54:37.0  
Σ -888.88888

21

doN   
**05508**  
\$11 090.3% T12 024:42  
S21 074.5% 17 04:00:08  
S31 020.4% 42 1:22:93  
S4x 000.0% 00 0:00:00

16

048 doN   
**05508**  
048 1.7639 14:05:41.4  
047 0.1676 13:52:34.3  
046 0.1676 12:09:41.4

19

88 doN   
**05508**  
03 -1.2345 23:49:42.0  
02 -1.2345 23:50:16.0  
01 -1.2345 23:54:37.0  
Σ -888.88888

22

doN   
**05508**  
\$11 090.3% T12 024:42  
S21 074.5% 17 04:00:08  
S31 020.4% 42 1:22:93  
S4x 000.0% 00 0:00:00

14

MENU-FONCTIONS  
ENREGISTREMENT  
Σ CUMUL  
SEUILS

10

9 MENU-LANGUE2

NL

MENU-LANGUE1

DEUTCH


ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO


PORTUGUÉS

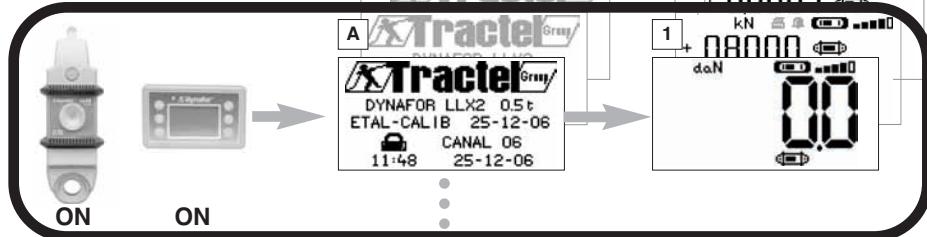

12

daN   
XXXXXX

# xt / Översikt Oversigt

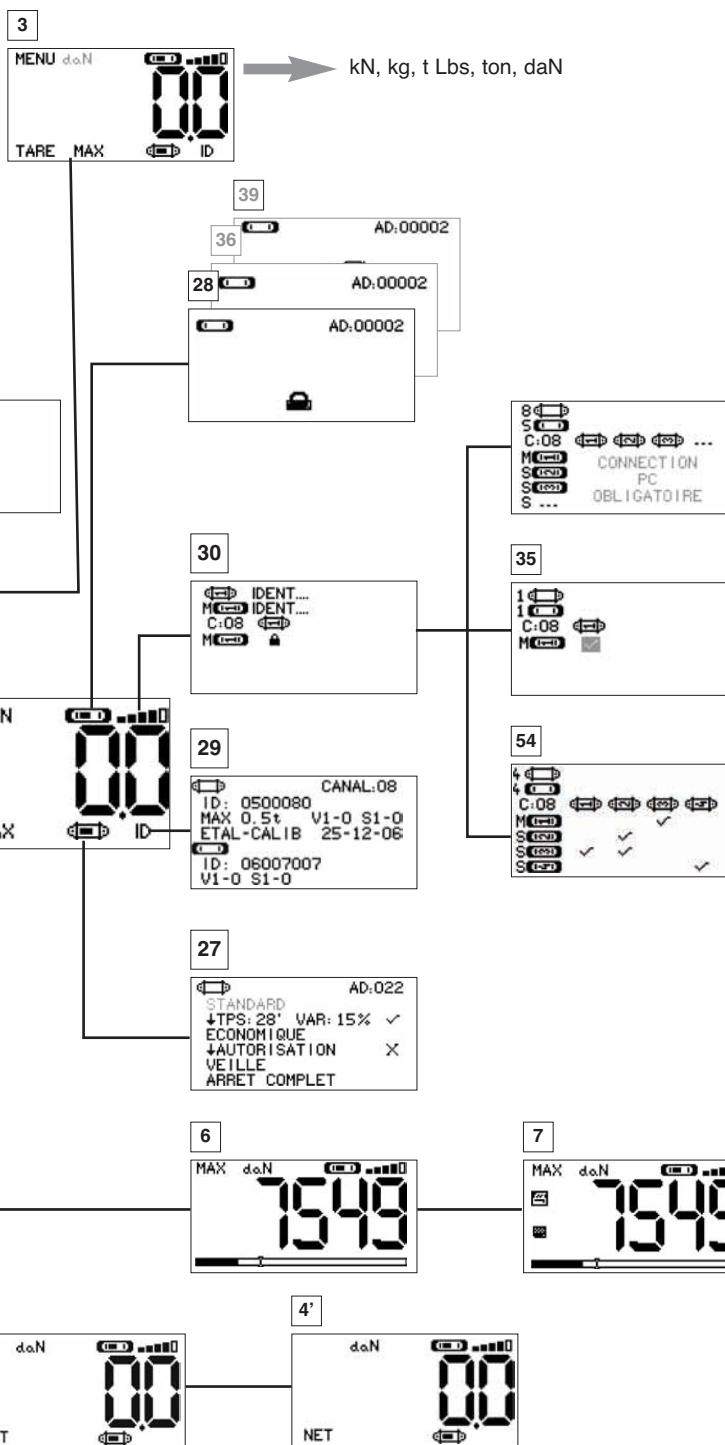

Chap. 8  
Kap. 8  
Avsnitt 8  
Kappale. 8  
Kap. 8

**FR** TRACTEL S.A.S.

RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly, B.P. 38  
F-10102 ROMILLY-SUR-SEINE  
T : 33 3 25 21 07 00 – Fax : 33 3 25 21 07 11

**LU** SECALT S.A.

3, Rue du Fort Dumoulin – B.P. 1113  
L-1011 LUXEMBOURG  
T : 352 43 42 42 1 – Fax : 352 43 42 42 200

**DE** GREIFZUG GmbH

Scheidtbachstrasse 19-21  
D-51434 BERGISCH-GLADBACH  
T : 49 2202 10 04 0 – Fax : 49 2202 10 04 70

**GB** TRACTEL UK LTD

Old Lane, Halfway  
SHEFFIELD S20 3GA  
T : 44 114 248 22 66 – Fax : 44 114 247 33 50

**ES** TRACTEL IBÉRICA S.A.

Carretera del medio 265  
E-08907 L'HOSPITALET (Barcelona)  
T : 34 93 335 11 00 – Fax : 34 93 336 39 16

**IT** TRACTEL ITALIANA S.p.A.

Viale Europa 50  
I-20093 Cologno Monzese (MI)  
T : 39 02 254 47 86 – Fax : 39 02 254 71 39

**NL** **DK** TRACTEL BENELUX B.V.

**BE** **LU** Paardeweide 38  
NL-4824 EH BREDA  
T : 31 76 54 35 135 – Fax : 31 76 54 35 136

**PT** LUSOTRACTEL LDA

Alto Do Outeiro Armazém 1 Trajouce  
P-2785-086 S. DOMINGOS DE RANA  
T : 351 214 459 800 – Fax : 351 214 459.809

**PL** TRACTEL POLSKA Sp. Zo.o

Al. Jerozolimskie 56c  
PL-00-803 Warszawa  
T : +48/60 902 06 07 – Fax : +48/22 300 15 59

**CA** TRACTEL LTD

1615 Warden Avenue Scarborough  
Ontario M1R 2TR  
T : 1 416 298 88 22 – Fax : 1 416 298 10 53

**CN** TRACTEL CHINA LTD

A09, 399 Cai Lun Lu, Zhangjiang HI-TECH  
Park Shanghai 201203 – CHINA  
T : +86 (0) 21 6322 5570 - Fax: +86 (0) 21 5353 0982

**SG** TRACTEL SINGAPORE Plc

50 Woodlands Industrial Parc E7  
Singapore 75 78 24  
T : 65 675 73113 – Fax : 65 675 73003

**AE** TRACTEL MIDDLE EAST

P.O. Box 25768  
DUBAI  
T : 971 4 34 30 703 – Fax : 971 4 34 30 712

**US** TRACTEL Inc

51 Morgan Drive.  
Norwood, MA 02062  
T : 1 781 401 3288 – Fax : 1 781 828 3642

**RU** TRACTEL RUSSIA O.O.O.

Ul. Petrovka, 27  
Moscow 107031  
Russia  
T : +7 915 00 222 45 – Fax : +7 495 589 3932